

Asbestinventarisatetest

Holstraat 103, 8790 Waregem

Attestnummer : 20240411-000068.000

Uitgegeven op : 11.04.2024

Geldig tot : 11.04.2029



Eindconclusie volgens de wetgeving:

Niet-asbestveilig

Tijdens de inspectie vastgesteld:

7

Asbestmaterialen

2

Beperkingen

0

Uitsluitingen

Hoe zorgt u voor een asbestveilige eigendom?

- | | | |
|----------|------------------|----------------------------|
| 2 | Asbestmaterialen | Dringend verwijderen |
| 0 | Asbestmaterialen | Dringend maatregelen nemen |
| 2 | Asbestmaterialen | Verwijderen |
| 0 | Asbestmaterialen | Maatregelen nemen |
| 3 | Asbestmaterialen | Zorgvuldig beheren |

In de [leeswijzer](#) op de volgende pagina en in het hoofdstuk [toelichting](#) vindt u meer informatie en verdere uitleg over de gebruikte begrippen

Over dit attest

Dit asbestattest is het verslag van een uitgevoerde asbestinventarisatie op uw locatie. De kader op het voorblad vermeldt de samenvattende conclusie. De inhoudsopgave na deze leeswijzer lijst de verdere informatie op in het asbestattest: het overzicht van de inspecteerde zones met de plannen en de detailinformatie per aangetroffen asbestmateriaal.

Asbestveilig of niet-asbestveilig... wat betekent dit?

Asbestveilig

Een locatie is asbestveilig indien geen asbestmaterialen werden aangetroffen of enkel asbestmaterialen met een laag risico voor de gezondheid of het leefmilieu. Asbestveilig betekent dus niet hetzelfde als asbestvrij. Indien het asbestattest geen asbestmaterialen vermeldt, kunnen er toch nog niet geïnspecteerde asbestmaterialen verborgen aanwezig zijn, bijvoorbeeld ingesloten in wanden, vloeren of onder de grond. Indien asbestmaterialen aangetroffen werden, vermeldt het voorblad van dit asbestattest welke acties u kan ondernemen om de asbestveilige toestand te behouden.

Niet-asbestveilig

Een locatie is niet-asbestveilig indien asbestmaterialen werden aangetroffen met een verhoogd risico voor de gezondheid of het leefmilieu. Het voorblad van dit asbestattest vermeldt welke acties u kan ondernemen om een asbestveilige toestand te verkrijgen.

Acties

De mogelijke acties om een asbestveilige toestand te verkrijgen of behouden, zijn:

Dringend verwijderen

Deze asbestmaterialen moet u zo snel mogelijk (laten) verwijderen om een asbestveilige toestand te verkrijgen. Ze kunnen een onmiddellijk gevaar vormen voor de gezondheid of het leefmilieu.

Dringend maatregelen nemen

Deze asbestmaterialen kunnen een onmiddellijk gevaar vormen voor de gezondheid of het leefmilieu. Omdat ze momenteel niet eenvoudig bereikbaar zijn, moet u ze niet verwijderen maar wel zo snel mogelijk andere maatregelen nemen om het risico te verlagen.

Verwijderen

Deze asbestmaterialen moet u (laten) verwijderen om een asbestveilige toestand te verkrijgen. Ze kunnen een gevaar vormen voor de gezondheid of het leefmilieu.

Maatregelen nemen

Deze asbestmaterialen vormen een gevaar voor de gezondheid of het leefmilieu. Omdat ze momenteel niet eenvoudig bereikbaar zijn, moet u ze niet verwijderen maar wel andere maatregelen nemen om het risico te verlagen.

Zorgvuldig beheren

Deze asbestmaterialen moeten niet weggenomen worden om een asbestveilige toestand te verkrijgen. Ze vormen momenteel geen gevaar voor de gezondheid maar u moet ze wel zorgvuldig beheren om het risico laag te houden.

Beperkingen en uitsluitingen

Een **beperving** betekent dat de asbestdeskundige tijdens de inspectie een voorwerp of onderdeel in en rondom de constructie onvoldoende kon inspecteren. In die situatie rapporteert de asbestdeskundige dit als een beperking van het onderzoek.

Een **uitsluiting** betekent dat de asbestdeskundige tijdens de inspectie een aanwezige constructie kon uitsluiten van verder onderzoek omdat het bouwjaar 2001 of recenter was. Bij die bouwjaren kan normaal gezien geen asbest aanwezig zijn omdat het gebruik ervan in België finaal in 2001 werd verboden.

Inhoudsopgave

Leeswijzer	2
Geïnspecteerde zones	5
Zone 1: woning + slagerij.....	6
Plan 1.1: Plan kelder.....	7
Plan 1.2: Plan gelijkvloerse verdieping.....	8
Plan 1.3: Plan eerste verdieping.....	10
Plan 1.4: Plan zolderverdieping.....	12
Plan 1.5: Dakenplan.....	13
Zone 2: Pergola.....	15
Plan 2.1: Plan pergola.....	16
Zone 3: Tuinhuis.....	17
Plan 3.1: Plan tuinhuis.....	18
Asbestmaterialen	19
Fiche 1: Golfplaten dak tuinhuis.....	20
Fiche 2: Glasal deurpaneel.....	23
Fiche 3: Deksteen plat dak dik.....	25
Fiche 4: Deksteen plat dak dun.....	28
Fiche 5: Menuiserie onderdak.....	31
Fiche 6: Bakelieten schakelaars en elektrisch materieel.....	34
Fiche 7: Glasal deurpaneel.....	37
Beperkingen	40
Fiche 8: Plat dak uitbouw leefruimte eerste verdieping.....	41
Fiche 9: Zolder achterbouw.....	42
Adviezen	43
Fiche 10: Wandtegels WC.....	44
Fiche 11: Kachel bureau.....	45
Fiche 12: Wandtegels atelier.....	46
Fiche 13: Wandtegels badkamer.....	47
Geen asbest	48
Fiche 14: Pleisterwerk plafonds.....	49
Fiche 15: Roofing plat dak achterbouw.....	51
Fiche 16: Mastiek ramen, tussen raam en glas.....	53
Fiche 17: Pleisterwerk wanden.....	55
Toelichting	57

Geïnspecteerde zones


Zone 1: woning + slagerij



Tijdens de inspectie vastgesteld:

- 5** **Asbestmaterialen**
- 2** **Beperkingen**
- 0** **Uitsluitingen**
- 0** **Roerende goederen**
- 0** **Puin, steenslag, (water)bodem**
- 4** **Adviezen**
- 4** **Geen asbest**


Plan 1.1: Plan kelder

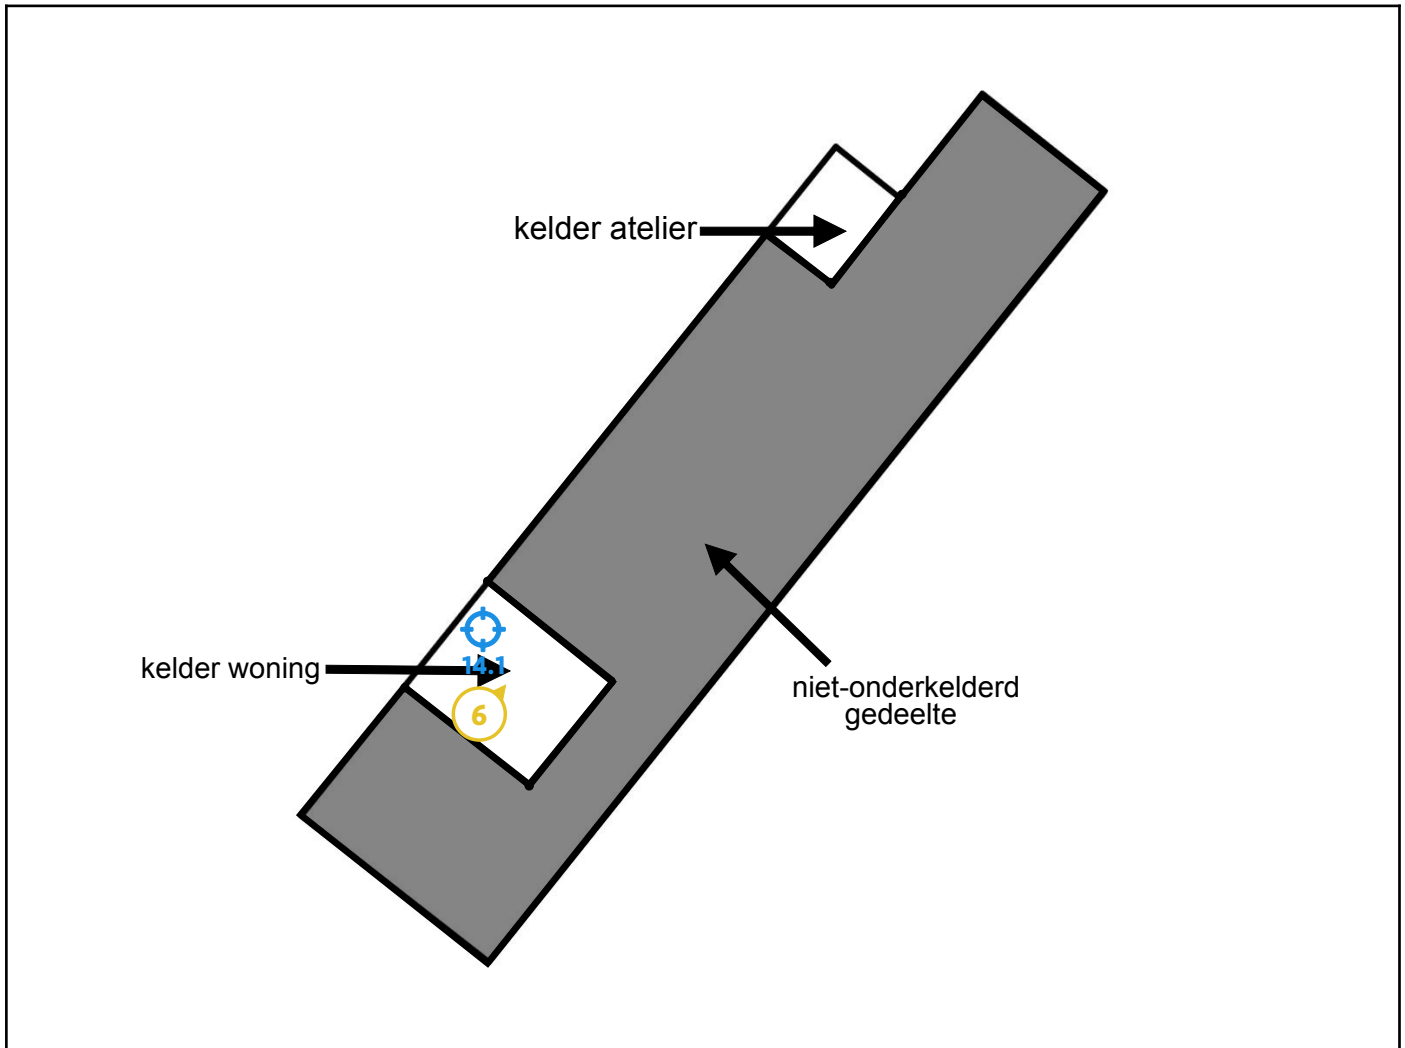

Legende van plan 1.1: Plan kelder

Beschrijving	Type	Actie
6. Bakelieten schakelaars en elektrisch materieel	Asbestmateriaal	Zorgvuldig beheren
14. Pleisterwerk plafonds	Geen asbest	-
14.1 Code: 2418920-01	Mengmonster	-


Plan 1.2: Plan gelijkvloerse verdieping

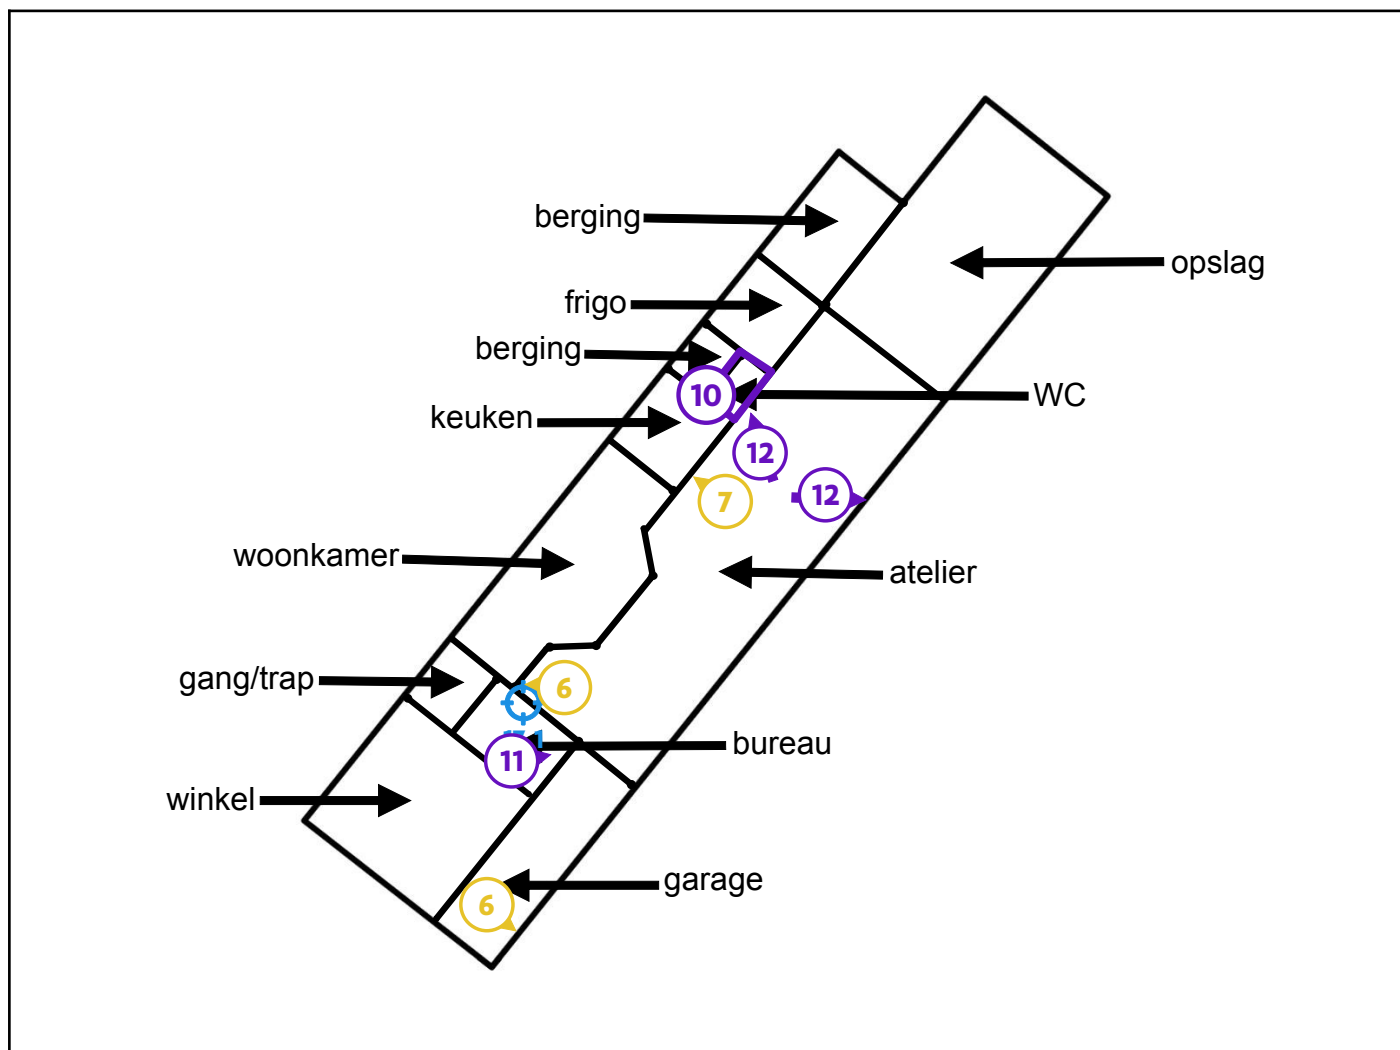

Legende van plan 1.2: Plan gelijkvloerse verdieping

Beschrijving	Type	Actie
6. Bakelieten schakelaars en elektrisch materieel	Asbestmateriaal	Zorgvuldig beheren
7. Glasal deurpaneel	Asbestmateriaal	Zorgvuldig beheren
10. Wandtegels WC	Advies	-
11. Kachel bureau	Advies	-
12. Wandtegels atelier	Advies	-
17. Pleisterwerk wanden	Geen asbest	-
17.1 Code: 2418920-04	Mengmonster	-

Plan 1.3: Plan eerste verdieping

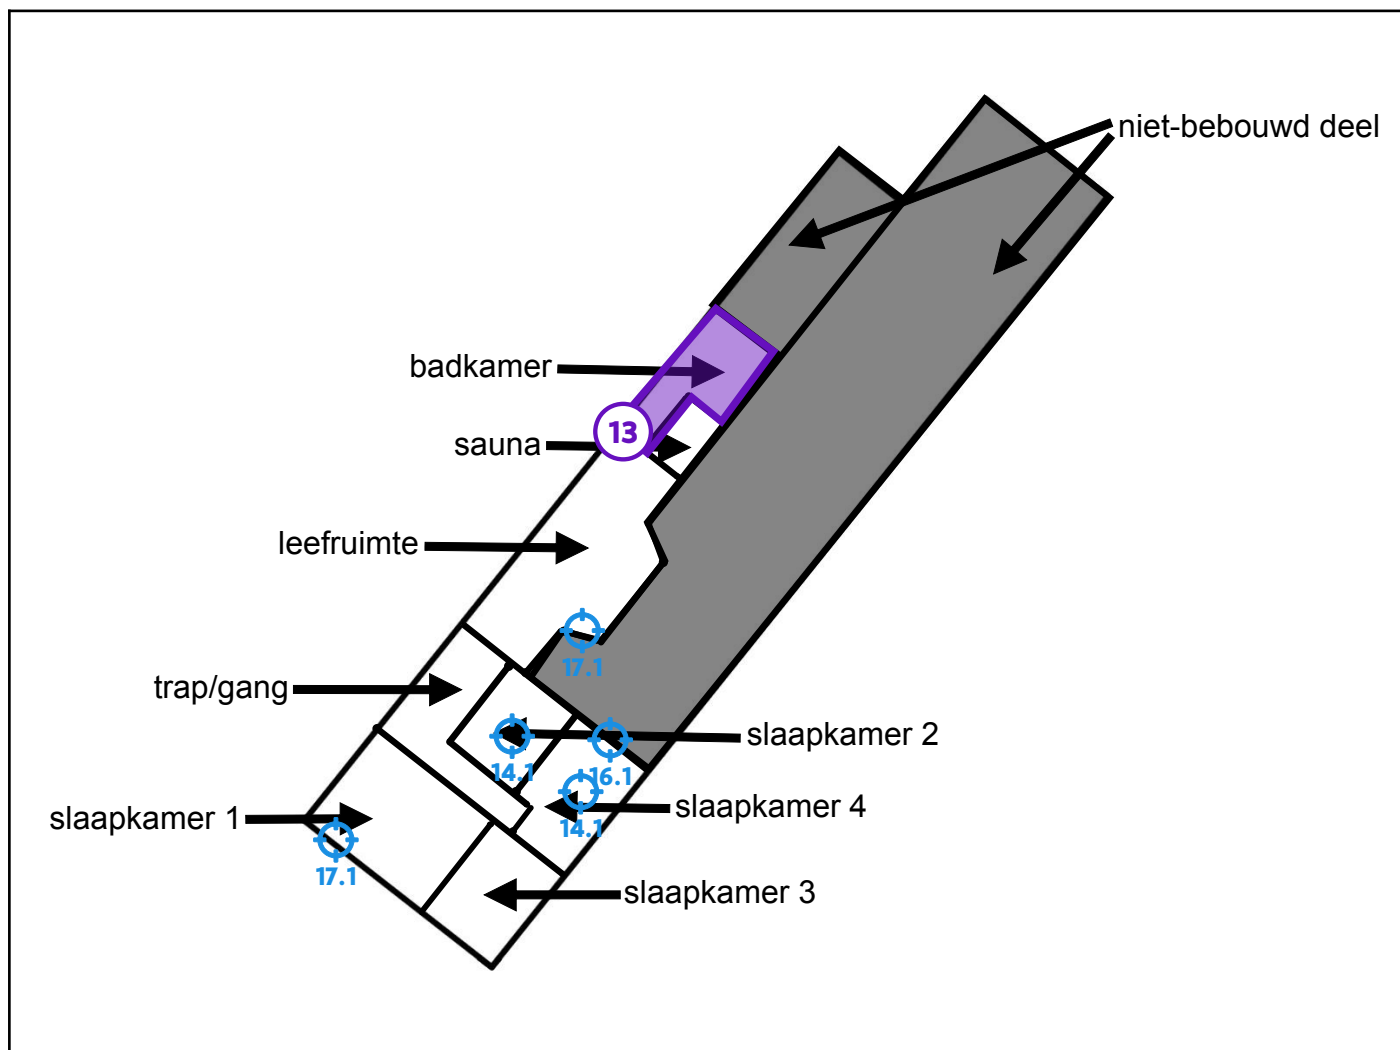


Legende van plan 1.3: Plan eerste verdieping

Beschrijving	Type	Actie
13. Wandtegels badkamer	Advies	-
14. Pleisterwerk plafonds	Geen asbest	-
14.1 Code: 2418920-01	Mengmonster	-
16. Mastiek ramen, tussen raam en glas	Geen asbest	-
16.1 Code: 2418920-02	Puntmonster	-
17. Pleisterwerk wanden	Geen asbest	-
17.1 Code: 2418920-04	Mengmonster	-

--	--	--


Plan 1.4: Plan zolderverdieping

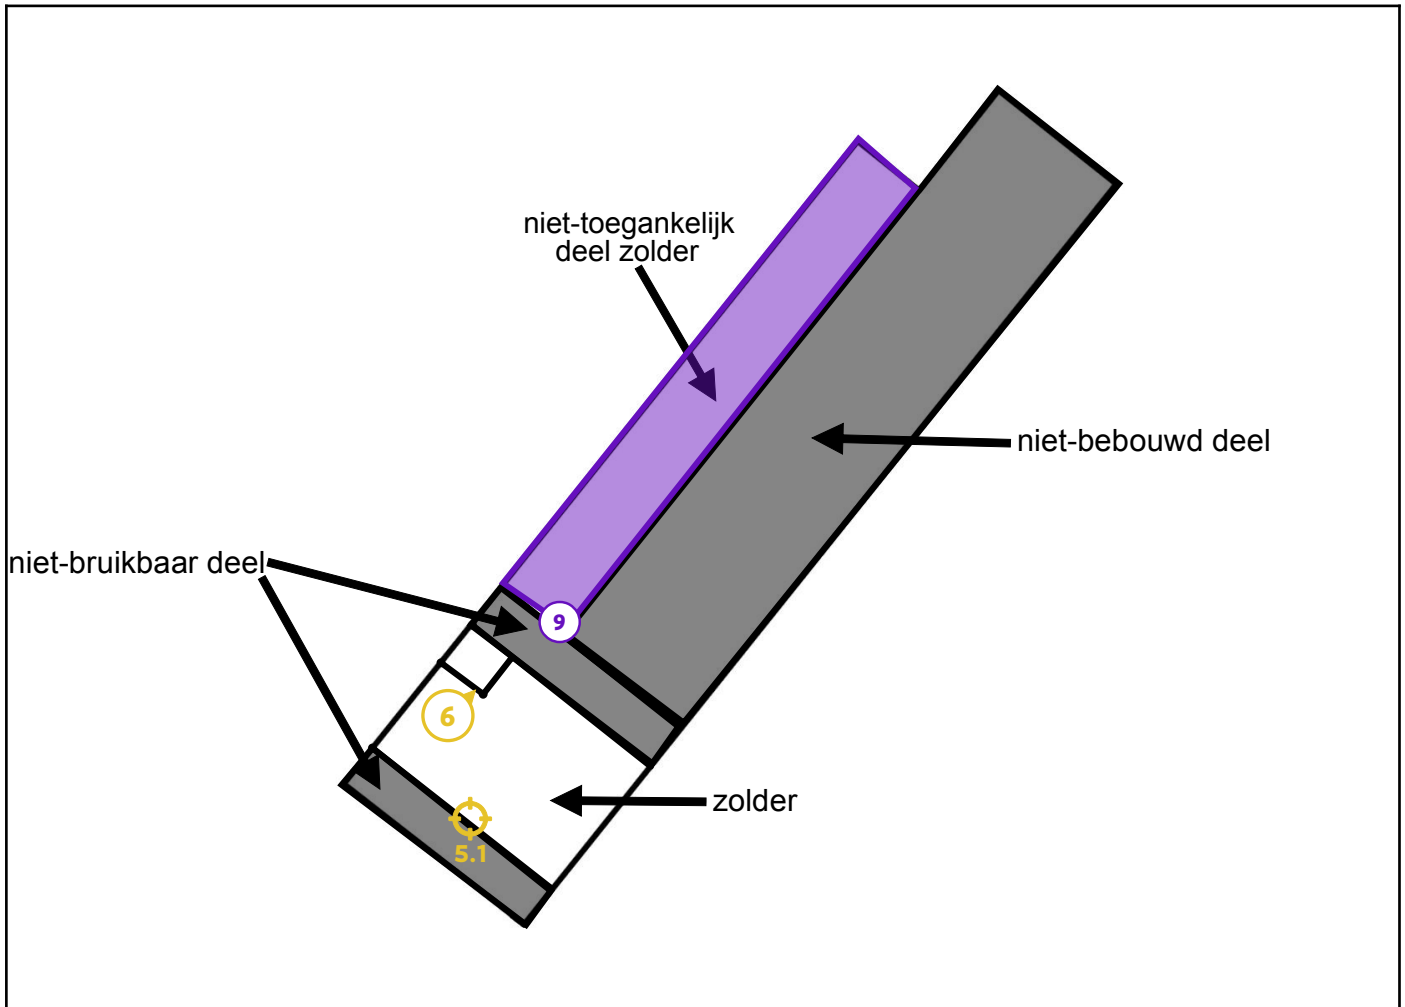

Legende van plan 1.4: Plan zolderverdieping

Beschrijving	Type	Actie
5. Menuiserie onderdak	Asbestmateriaal	Zorgvuldig beheren
5.1 Code: 2418920-03	Puntmonster	-
6. Bakelieten schakelaars en elektrisch materieel	Asbestmateriaal	Zorgvuldig beheren
9. Zolder achterbouw	Beperking	-

Plan 1.5: Dakenplan

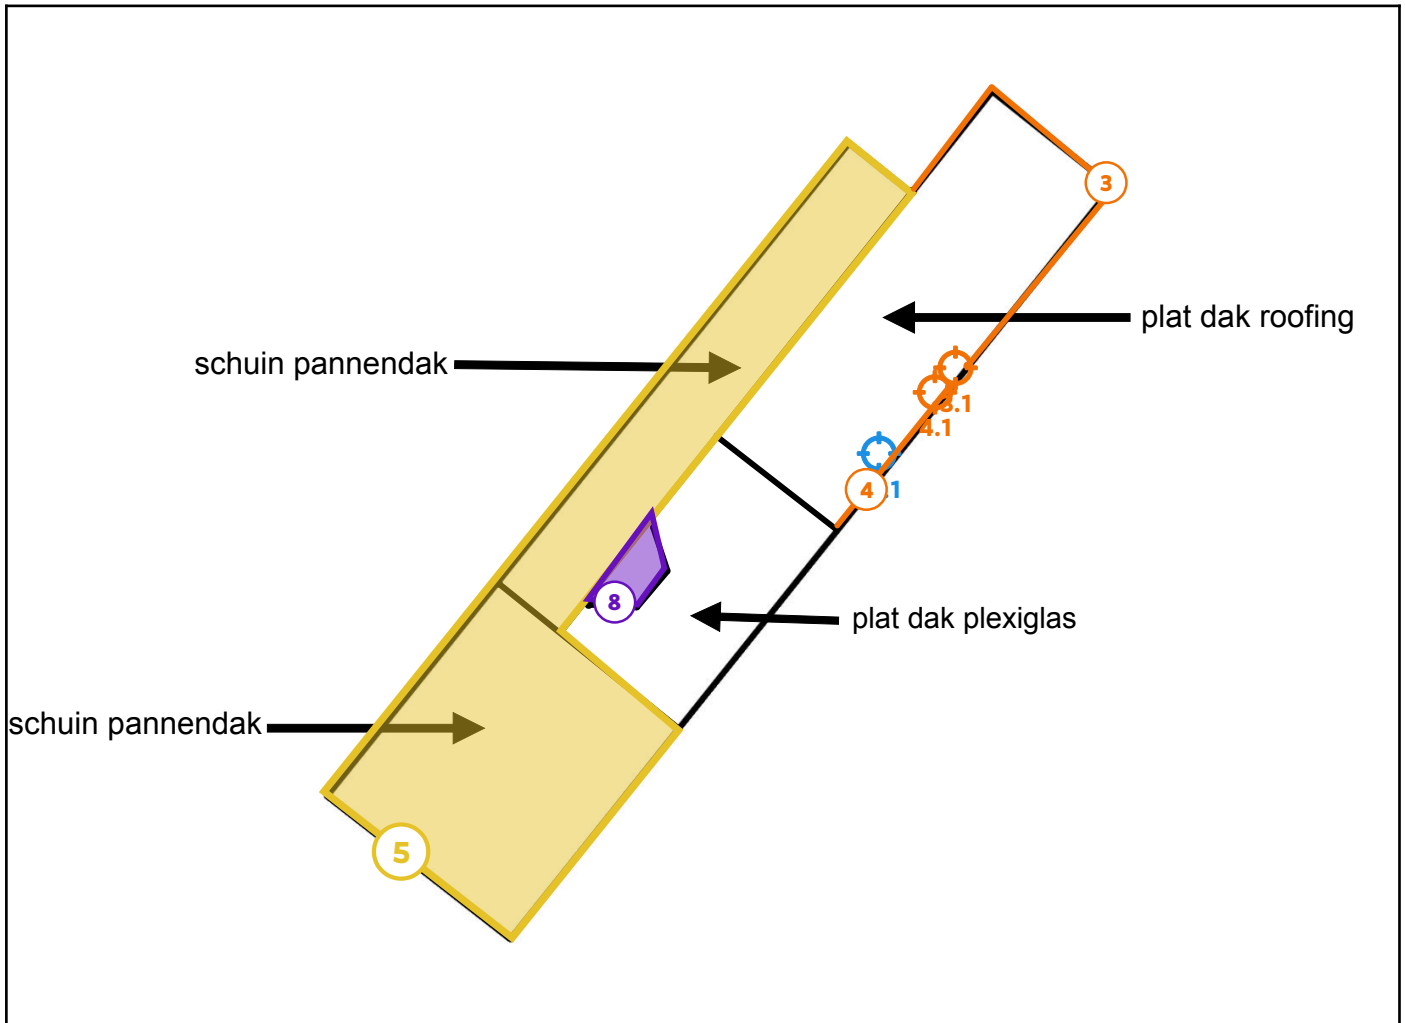


Legende van plan 1.5: Dakenplan

Beschrijving	Type	Actie
3. Deksteen plat dak dik	Asbestmateriaal	Verwijderen
3.1 Code: 2418920-07	Puntmonster	-
4. Deksteen plat dak dun	Asbestmateriaal	Verwijderen
4.1 Code: 2418920-06	Puntmonster	-
5. Menuiserie onderdak	Asbestmateriaal	Zorgvuldig beheren
8. Plat dak uitbouw leefruimte eerste verdieping	Beperking	-
15. Roofing plat dak achterbouw	Geen asbest	-

15.1 Code: 2418920-05	Puntmonster	-
-----------------------	-------------	---


Zone 2: Pergola

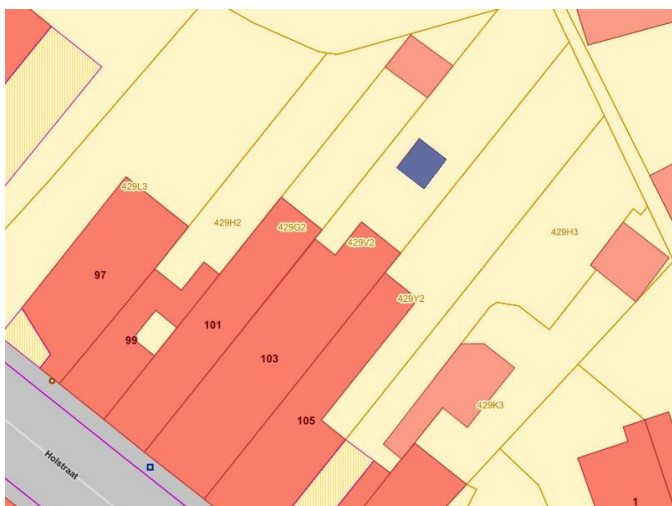


Tijdens de inspectie vastgesteld:

- 0 Asbestmaterialen
- 0 Beperkingen
- 0 Uitsluitingen
- 0 Roerende goederen
- 0 Puin, steenslag, (water)bodem
- 0 Adviezen
- 0 Geen asbest

Plan 2.1: Plan pergola

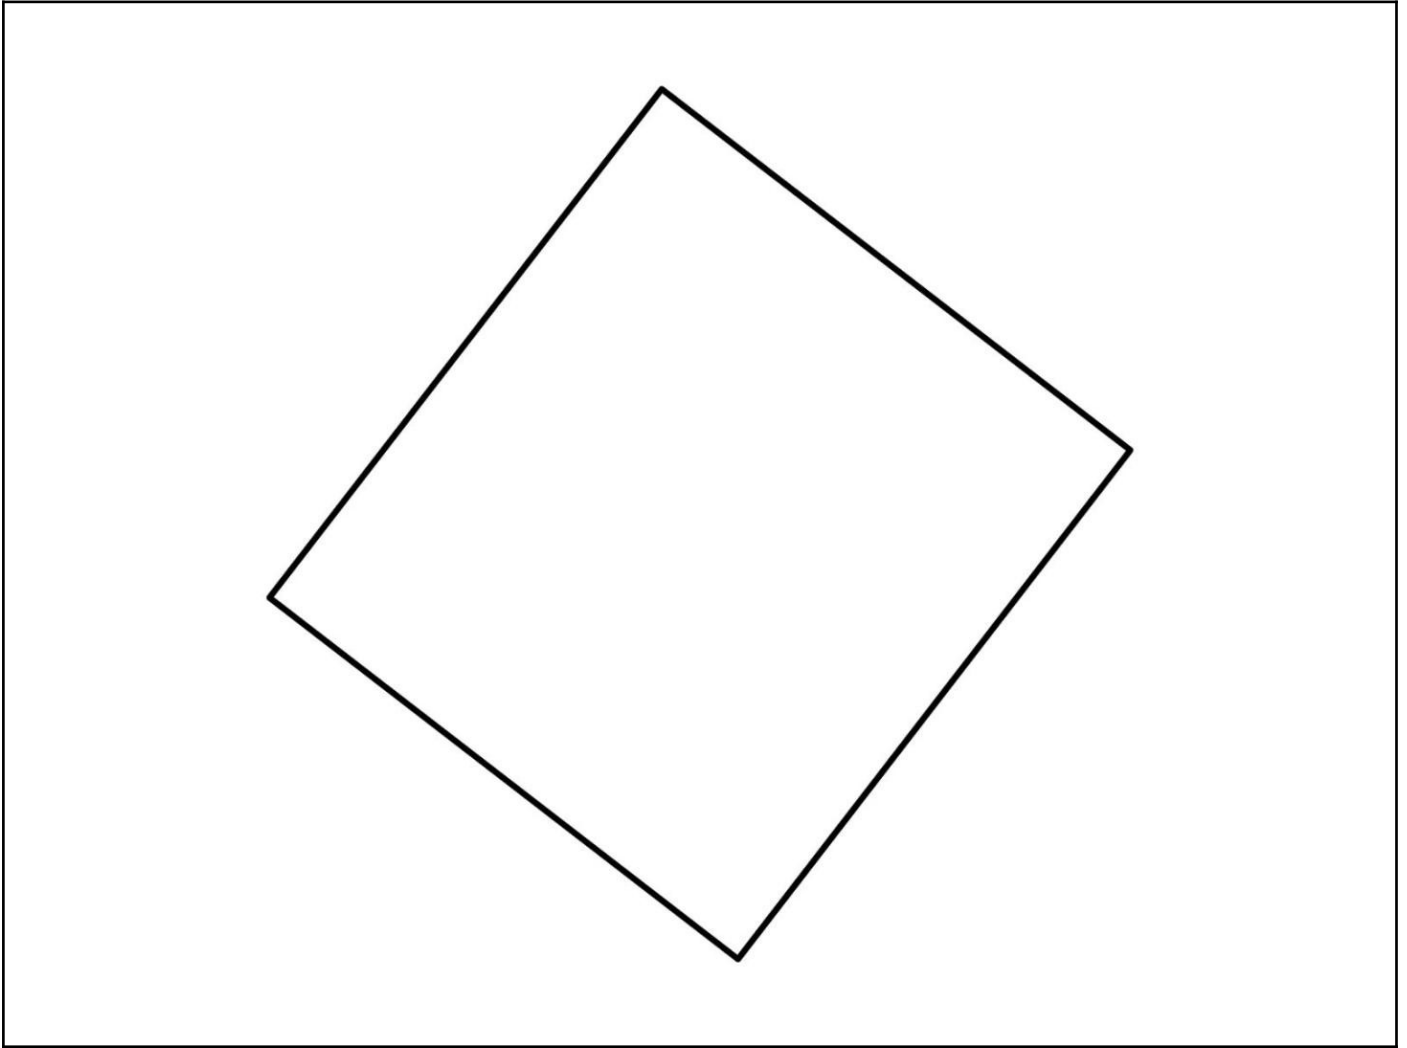


Zone 3: Tuinhuis

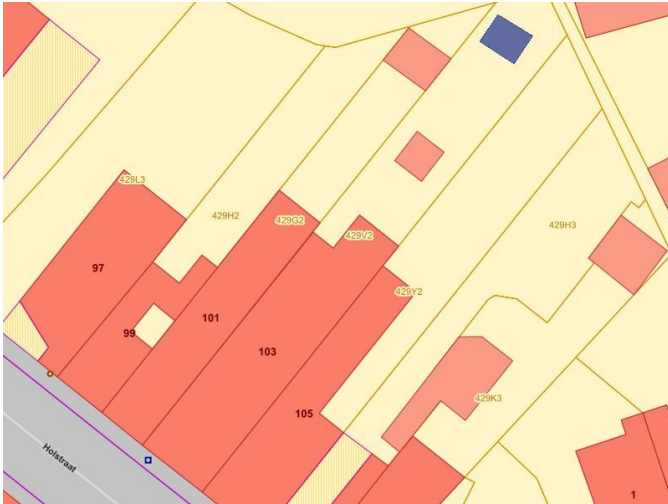

Tijdens de inspectie vastgesteld:

- 2 Asbestmaterialen**
- 0 Beperkingen
- 0 Uitsluitingen
- 0 Roerende goederen
- 0 Puin, steenslag, (water)bodem
- 0 Adviezen
- 0 Geen asbest

Plan 3.1: Plan tuinhuis

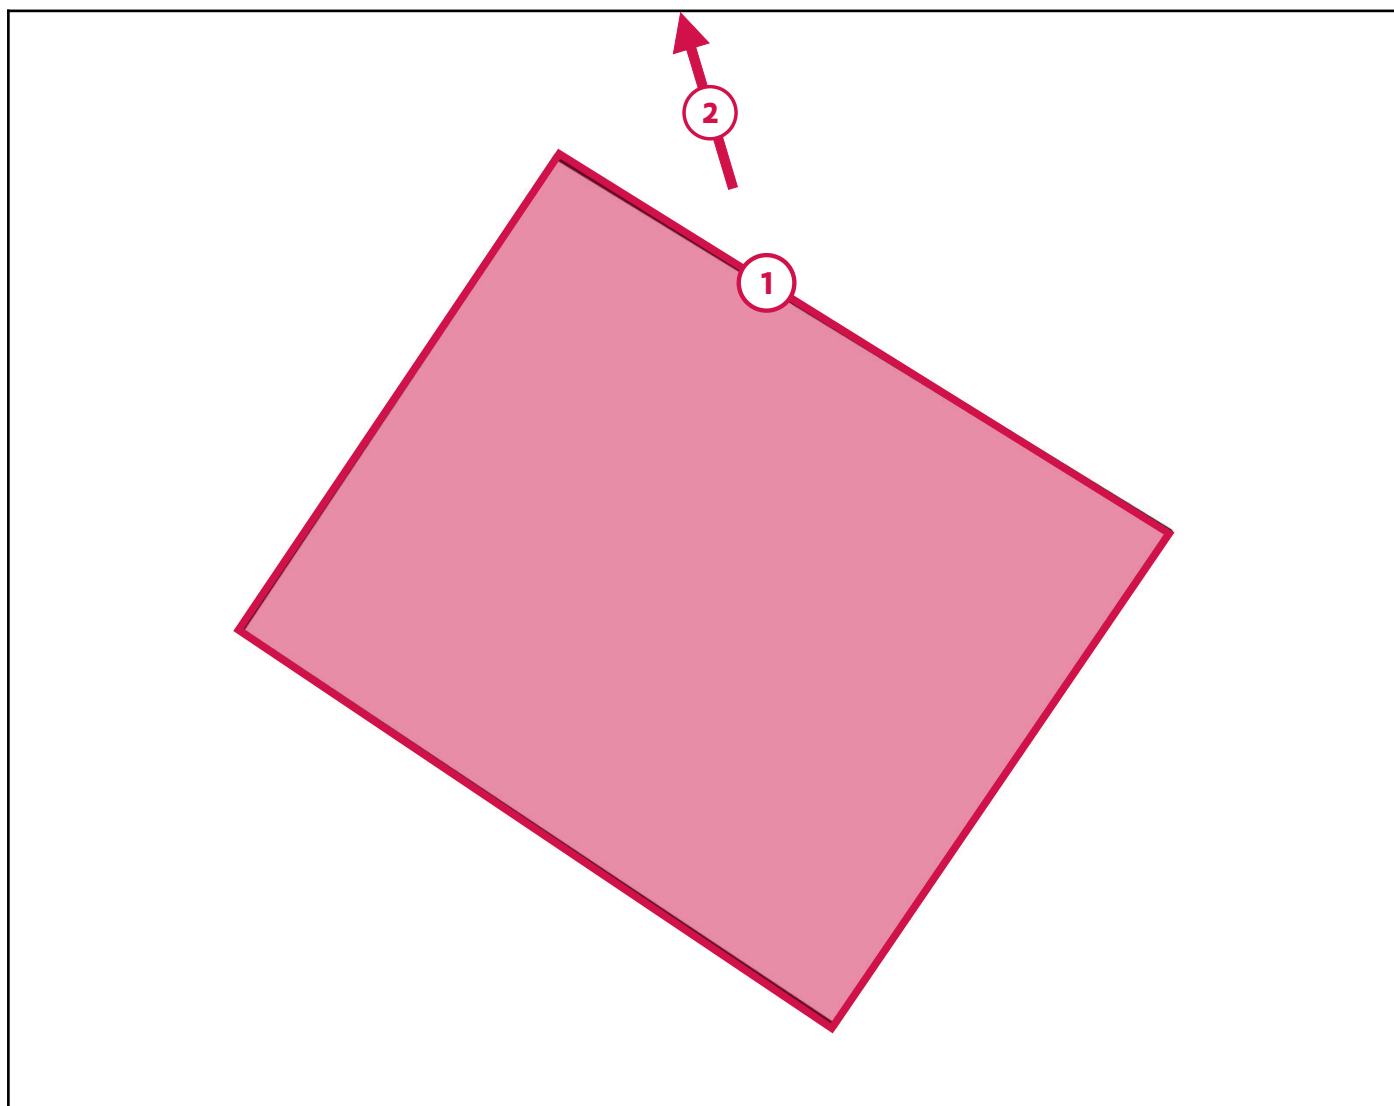

Legende van plan 3.1: Plan tuinhuis

Beschrijving	Type	Actie
1. Golfplaten dak tuinhuis	Asbestmateriaal	Dringend verwijderen
2. Glasal deurpaneel	Asbestmateriaal	Dringend verwijderen

Asbestmaterialen



Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Actie

Het asbestmateriaal valt onder de mijlpaal van 2034.

Hoe zorgt u voor een asbestveilige toestand?

Dringend verwijderen

Advies van de asbestdeskundige

Te nemen maatregelen

- Verwijder dit asbestmateriaal zo snel mogelijk. Volg de toestand goed op.

Voorstel van verwijderingsmethode

- Eenvoudige handelingen: mag via doe-het-zelf of door werknemer(s) met opleidingsattest eenvoudige handelingen
Niettegenstaande veel particulieren zonder de gepaste opleiding zelf dergelijke toepassingen verwijderen beveel ik toch sterk aan dit uit te besteden aan of zich ten minste te laten bijstaan door een voor dergelijke taak opgeleid persoon zodat de nodige veiligheidsmaatregelen op het vlak van persoonlijke bescherming, contaminatie van de omgeving en het milieu omwille van de verwijdering en afvoer van het materiaal strikt kunnen worden toegepast.

Terug te vinden op volgend plan

Zone 3: Tuinhuis

- Plan 3.1: Plan tuinhuis

Detailinformatie

Activiteiten in een normaal gebruik die aanleiding kunnen geven tot blootstellingsrisico's

Door een dak met toepassingen in asbestcement te reinigen of te ontmossen worden deze asbesthoudende toepassingen beschadigd, dit is dan ook wettelijk verboden. Handelingen als schuren of borstelen maken heel snel asbestvezels los, ook al ziet men dat niet met het blote oog. Het gebruik van sneldraaiende mechanische werktuigen (zaagmachines, boormachines, schuurmachines, ...), hogedrukreinigers en andere straalmiddelen is daarom eveneens niet toegelaten.

Algemene opmerkingen

Asbestcementen buitentoepassingen gaan door de blootstelling aan wind en weersomstandigheden met de tijd verweren. Hierdoor ontstaan er erosie en beschadigingen aan het materiaal en kunnen asbestvezels vrijkomen in de lucht en via hemelwater in de bodem. Dit verergert met de tijd zodat deze toepassingen op termijn enkel door erkende asbestverwijderaars - en dus aan hoge kostprijs - veilig voor mens, dier en milieu kunnen worden verwijderd en afgevoerd. Wacht dus niet met het verwijderen van deze asbesthoudende toepassing tot het zijn bindingssterkte heeft verloren.

Risicobeoordeling

Eindbeoordeling materiaalrisico	Hoog materiaalrisico en/of hoge kans op vezelvrijgave
---------------------------------	---

Berekening materiaalrisico

Gebondenheid	Categorie 1: hechtgebonden in oorsprong
Asbestsoort (vezeltype)	Crocidoliet aanwezig
Asbestconcentratie	Laag (< 50%)
Afschermingsgraad van het gehele materiaal	Geheel of deels (ook) vrij aan de binnenlucht
Toestand van het materiaal	Matig beschadigd, matig verweerd

Technische gegevens

Beschrijving	Golfplaten dak tuinhuis
Omgeving	Grenst aan binnen- en buitenlucht
Primaire drager	Schuin dak

Asbestmateriaal	Dak- en gevelbekleding - Golfplaat
Bindmiddel van asbestmateriaal	Cement
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (oppervlakte - aantal)	<ul style="list-style-type: none"> • 10,00 m² - 1 stuk
Totale oppervlakte	10,00 m ²
Eenvoudig bereikbaar	Ja
Bevestigingswijze	<ul style="list-style-type: none"> • Geschroefd
Identificatiemethode	Vaststelling zonder monsternamen
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	<p>Alle hoeveelheden vermeld in dit asbestattest, zij het oppervlaktes, lengtes, breedtes, diktes, gewichten of andere, zijn steeds het gevolg van een schatting, raming of summier berekening, geven dus enkel een indicatieve hoeveelheid aan en zijn geenszins bedoeld om een correcte weerspiegeling van de ware hoeveelheid aan te geven. Deze dienen dus met de nodige voorzichtigheid te worden geïnterpreteerd of gebruikt.</p>



Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Actie

Het asbestmateriaal valt onder de mijlpaal van 2040.

Hoe zorgt u voor een asbestveilige toestand?

Dringend verwijderen

Advies van de asbestdeskundige

Te nemen maatregelen

- Verwijder het asbestafval.

Voorstel van verwijderingsmethode

- Eenvoudige handelingen: mag via doe-het-zelf of door werknemer(s) met opleidingsattest eenvoudige handelingen
Momenteel lopen er verschillende acties vanuit de afvalintercommunales om asbestafval op een eenvoudige en veilige manier te laten wegvoeren en storten. Informeer u daarvoor bij deze intercommunales of bij uw stad of gemeente. Zorg er steeds voor dat de persoonlijke beschermingsmiddelen die bij de afvalzakken worden geleverd gebruikt worden. Bevochtig of fixeer het afval eerst vooraleer deze op te nemen en te verwijderen. Vermijd absoluut om dit afval te breken en gelijk welke vorm van stof te veroorzaken.

Terug te vinden op volgend plan

Zone 3: Tuinhuis

- Plan 3.1: Plan tuinhuis

Detailinformatie

Technische gegevens

Beschrijving	Glasal deurpaneel
Type afvalstof	Betreft stock-voorraad of gedemonteerde asbestmaterialen
Aanwezige resten	Glasalpaneel in gedemonteerde deur.
Omgeving	Buiten
Primaire drager	Bodem
Asbestmaterialen	<ul style="list-style-type: none">• Brandwerende afsluiting (prefab geheel) - Deur
Bindmiddel van asbestmateriaal	Cement
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (gewicht - aantal)	<ul style="list-style-type: none">• 2,00 kg - 1 stuk
Totaal gewicht	2,00 kg
Eenvoudig bereikbaar	Ja
Identificatiemethode	Vaststelling zonder monstername
Opmerking	Alle hoeveelheden vermeld in dit asbestattest, zij het oppervlaktes, lengtes, breedtes, diktes, gewichten of andere, zijn steeds het gevolg van een schatting, raming of summiere berekening, geven dus enkel een indicatieve hoeveelheid aan en zijn geenszins bedoeld om een correcte weerspiegeling van de ware hoeveelheid aan te geven. Deze dienen dus met de nodige voorzichtigheid te worden geïnterpreteerd of gebruikt.



Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Actie

Het asbestmateriaal valt onder de mijlpaal van 2040.

Hoe zorgt u voor een asbestveilige toestand?

Verwijderen

Advies van de asbestdeskundige

Te nemen maatregelen

- Zorg voor een veilig beheer. Vermijd het beschadigen van het asbestmateriaal. Controleer de toestand jaarlijks op wijzigingen.

Voorstel van verwijderingsmethode

- Eenvoudige handelingen: mag via doe-het-zelf of door werknemer(s) met opleidingsattest eenvoudige handelingen
Niettegenstaande veel particulieren zonder de gepaste opleiding zelf dergelijke toepassingen verwijderen beveel ik toch sterk aan dit uit te besteden aan of zich ten minste te laten bijstaan door een voor dergelijke taak opgeleid persoon zodat de nodige veiligheidsmaatregelen op het vlak van persoonlijke bescherming, contaminatie van de omgeving en het milieu omwille van de verwijdering en afvoer van het materiaal strikt kunnen worden toegepast.

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: woning + slagerij

- Plan 1.5: Dakenplan

Detailinformatie

Risicobeoordeling

Eindbeoordeling materiaalrisico	Verhoogd materiaalrisico en/of verhoogde kans op vezelvrijgave
---------------------------------	--

Berekening materiaalrisico

Gebondenheid	Categorie 1: hechtgebonden in oorsprong
Asbestsoort (vezeltype)	Alleen chrysotiel
Asbestconcentratie	Laag (< 50%)
Afschermingsgraad van het gehele materiaal	Geheel of deels vrij aan de buitenlucht
Toestand van het materiaal	Matig beschadigd, matig verweerd

Monstername

#	Type	Referentie	Resultaat
3.1	Puntmonster	2418920-07	Chrysotiel

Technische gegevens

Beschrijving	Deksteen plat dak dik
Omgeving	Buiten
Primaire drager	Wand buitenschil
Asbestmateriaal	Deksteen, muurkap - Hol
Bindmiddel van asbestmateriaal	Cement
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (oppervlakte - dikte - aantal)	• 5,00 m ² - 4,00 cm - 1 stuk

Totaal volume	0,20 m ³
Eenvoudig bereikbaar	Ja
Bevestigingswijze	<ul style="list-style-type: none"> • Verlijmd, ingegoten, versmeerd
Identificatiemethode	Vaststelling met monstername
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	<p>Alle hoeveelheden vermeld in dit asbestattest, zij het oppervlaktes, lengtes, breedtes, diktes, gewichten of andere, zijn steeds het gevolg van een schatting, raming of summere berekening, geven dus enkel een indicatieve hoeveelheid aan en zijn geenszins bedoeld om een correcte weerspiegeling van de ware hoeveelheid aan te geven. Deze dienen dus met de nodige voorzichtigheid te worden geïnterpreteerd of gebruikt.</p>



Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Actie

Het asbestmateriaal valt onder de mijlpaal van 2040.

Hoe zorgt u voor een asbestveilige toestand?

Verwijderen

Advies van de asbestdeskundige

Te nemen maatregelen

- Zorg voor een veilig beheer. Vermijd het beschadigen van het asbestmateriaal. Controleer de toestand jaarlijks op wijzigingen.

Voorstel van verwijderingsmethode

- Eenvoudige handelingen: mag via doe-het-zelf of door werknemer(s) met opleidingsattest eenvoudige handelingen
Niettegenstaande veel particulieren zonder de gepaste opleiding zelf dergelijke toepassingen verwijderen beveel ik toch sterk aan dit uit te besteden aan of zich ten minste te laten bijstaan door een voor dergelijke taak opgeleid persoon zodat de nodige veiligheidsmaatregelen op het vlak van persoonlijke bescherming, contaminatie van de omgeving en het milieu omwille van de verwijdering en afvoer van het materiaal strikt kunnen worden toegepast.

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: woning + slagerij

- Plan 1.5: Dakenplan

Detailinformatie

Risicobeoordeling

Eindbeoordeling materiaalrisico	Verhoogd materiaalrisico en/of verhoogde kans op vezelvrijgave
---------------------------------	--

Berekening materiaalrisico

Gebondenheid	Categorie 1: hechtgebonden in oorsprong
Asbestsoort (vezeltype)	Alleen chrysotiel
Asbestconcentratie	Laag (< 50%)
Afschermingsgraad van het gehele materiaal	Geheel of deels vrij aan de buitenlucht
Toestand van het materiaal	Matig beschadigd, matig verweerd

Monstername

#	Type	Referentie	Resultaat
4.1	Puntmonster	2418920-06	Chrysotiel

Technische gegevens

Beschrijving	Deksteen plat dak dun
Omgeving	Buiten
Primaire drager	Wand buitenschil
Asbestmateriaal	Deksteen, muurkap - Hol
Bindmiddel van asbestmateriaal	Cement
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (oppervlakte - dikte - aantal)	• 3,00 m ² - 2,00 cm - 1 stuk

Totaal volume	0,06 m ³
Eenvoudig bereikbaar	Ja
Bevestigingswijze	<ul style="list-style-type: none"> • Verlijmd, ingegoten, versmeerd
Identificatiemethode	Vaststelling met monstername
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	<p>Alle hoeveelheden vermeld in dit asbestattest, zij het oppervlaktes, lengtes, breedtes, diktes, gewichten of andere, zijn steeds het gevolg van een schatting, raming of summere berekening, geven dus enkel een indicatieve hoeveelheid aan en zijn geenszins bedoeld om een correcte weerspiegeling van de ware hoeveelheid aan te geven. Deze dienen dus met de nodige voorzichtigheid te worden geïnterpreteerd of gebruikt.</p>



Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Actie

Het asbestmateriaal valt onder de mijlpaal van 2040.

Hoe zorgt u voor een asbestveilige toestand?

Zorgvuldig beheren

Advies van de asbestdeskundige

Te nemen maatregelen

- Zorg voor een veilig beheer en verwijder dit asbestmateriaal wanneer het bij werken eenvoudig bereikbaar wordt. Controleer de toestand jaarlijks op wijzigingen.

Voorstel van verwijderingsmethode

- Eenvoudige handelingen: mag via doe-het-zelf of door werknemer(s) met opleidingsattest eenvoudige handelingen
Voor een verwijdering van dergelijke asbesttoepassingen wordt er aanbevolen deze enkel te laten uitvoeren door personen of ondernemingen met de nodige kennis en ervaring in deze specifieke materie en dus minimum met opleidingsattest eenvoudige handelingen, zoals personen of ondernemingen gespecialiseerd in vernieuwing van asbestdaken.

Terug te vinden op volgende plannen

Zone 1: woning + slagerij

- Plan 1.4: Plan zolderverdieping

- Plan 1.5: Dakenplan

Detailinformatie

Risicobeoordeling

Eindbeoordeling materiaalrisico	Laag materiaalrisico en/of verlaagde kans op vezelvrijgave
---------------------------------	--

Berekening materiaalrisico

Gebondenheid	Categorie 1: hechtgebonden in oorsprong
Asbestsoort (vezeltype)	Alleen chrysotiel
Asbestconcentratie	Laag (< 50%)
Afschermingsgraad van het gehele materiaal	Geheel of deels (ook) vrij aan de binnenlucht
Toestand van het materiaal	Licht beschadigd, licht verweerd. Intact materiaal type Pical – asbestboard of categorie III 'gebondenheid'

Monstername

#	Type	Referentie	Resultaat
5.1	Puntmonster	2418920-03	Chrysotiel

Technische gegevens

Beschrijving	Menuiserie onderdak
Omgeving	Binnen
Primaire drager	Schuin dak
Asbestmateriaal	Plaat, paneel, tablet - Type Menuiserie
Bindmiddel van asbestmateriaal	Cement
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (oppervlakte - dikte - aantal)	• 180,00 m ² - 0,30 cm - 1 stuk

Totaal volume	0,54 m ³
Eenvoudig bereikbaar	Nee <ul style="list-style-type: none"> • Het asbestmateriaal is bedekt (uitgezonderd laag verf, coating, behang, kunststof, textiel) en het wegnemen van het bedekkende materiaal kan niet zonder het bedekkende materiaal te beschadigen.
Bevestigingswijze	<ul style="list-style-type: none"> • Geklemd • Genageld, geniet
Identificatiemethode	Vaststelling met monstername
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	Alle hoeveelheden vermeld in dit asbestattest, zij het oppervlaktes, lengtes, breedtes, diktes, gewichten of andere, zijn steeds het gevolg van een schatting, raming of summiere berekening, geven dus enkel een indicatieve hoeveelheid aan en zijn geenszins bedoeld om een correcte weerspiegeling van de ware hoeveelheid aan te geven. Deze dienen dus met de nodige voorzichtigheid te worden geïnterpreteerd of gebruikt.



Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Actie

Het asbestmateriaal valt onder de mijlpaal van 2040.

Hoe zorgt u voor een asbestveilige toestand?

Zorgvuldig beheren

Advies van de asbestdeskundige

Te nemen maatregelen

- Zorg voor een veilig beheer. Vermijd het beschadigen van het asbestmateriaal. Controleer de toestand jaarlijks op wijzigingen.

Voorstel van verwijderingsmethode

- Eenvoudige handelingen: mag via doe-het-zelf of door werknemer(s) met opleidingsattest eenvoudige handelingen
Bakeliet is een zeer stabiel bindmiddel van asbest. Hierdoor en door het feit dat dit elektrische toepassingen zijn die vastgeschroefd zijn aan de muur zijn deze, los van het risico gelinkt aan de elektrische aansluiting ervan, gemakkelijk verwijderbaar en afvoerbaar. Sommige toepassingen kunnen evenwel enkel verwijderd worden door de elektriciteitsmaatschappij of de netbeheerder. Vooraleer dergelijke toepassingen af te voeren naar het recyclagepark dienen deze dubbel verpakt te worden.

Terug te vinden op volgende plannen

Zone 1: woning + slagerij

- Plan 1.1: Plan kelder
- Plan 1.2: Plan gelijkvloerse verdieping
- Plan 1.4: Plan zolderverdieping

Detailinformatie

Risicobeoordeling

Eindbeoordeling materiaalarisico	Laag materiaalarisico en/of verlaagde kans op vezelvrijgave
----------------------------------	---

Berekening materiaalarisico

Gebondenheid	Categorie 1: hechtgebonden in oorsprong
Asbestsoort (vezeltype)	Crocidoliet aanwezig
Asbestconcentratie	Laag (< 50%)
Afschermingsgraad van het gehele materiaal	Geheel of deels vrij aan de buitenlucht
Toestand van het materiaal	Onbeschadigd, niet verweerd


Technische gegevens

Beschrijving	Bakelieten schakelaars en elektrisch materieel
Omgeving	Binnen
Primaire drager	Communicatie en elektrische infrastructuur en uitrusting
Asbestmateriaal	Schakelaars en elektrisch materieel
Bindmiddel van asbestmateriaal	Kunststof of -hars
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (gewicht - aantal)	• 2,00 kg - 1 stuk
Totaal gewicht	2,00 kg

Eenvoudig bereikbaar	Ja
Bevestigingswijze	<ul style="list-style-type: none">• Geschroefd
Identificatiemethode	Vaststelling zonder monstername
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	Alle hoeveelheden vermeld in dit asbestattest, zij het oppervlaktes, lengtes, breedtes, diktes, gewichten of andere, zijn steeds het gevolg van een schatting, raming of summiere berekening, geven dus enkel een indicatieve hoeveelheid aan en zijn geenszins bedoeld om een correcte weerspiegeling van de ware hoeveelheid aan te geven. Deze dienen dus met de nodige voorzichtigheid te worden geïnterpreteerd of gebruikt.



Overzichtsfoto

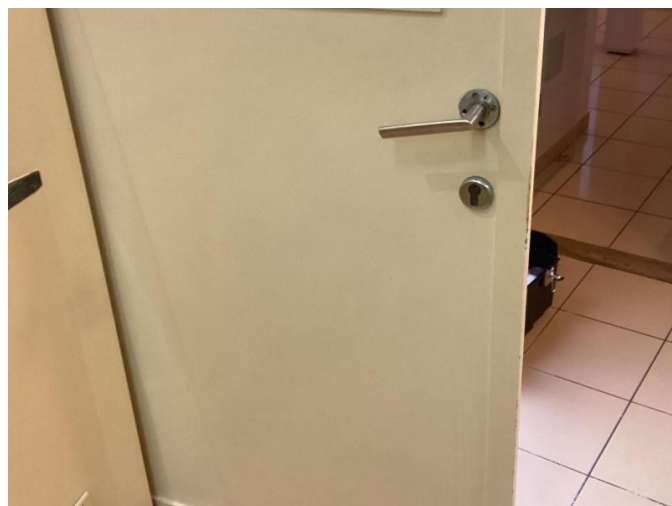

Detailfoto

Conclusie

Actie

Het asbestmateriaal valt onder de mijlpaal van 2040.

Hoe zorgt u voor een asbestveilige toestand?

Zorgvuldig beheren

Advies van de asbestdeskundige

Te nemen maatregelen

- Zorg voor een veilig beheer. Vermijd het beschadigen van het asbestmateriaal. Controleer de toestand jaarlijks op wijzigingen.

Voorstel van verwijderingsmethode

- Eenvoudige handelingen: mag via doe-het-zelf of door werknemer(s) met opleidingsattest eenvoudige handelingen
Momenteel lopen er verschillende acties vanuit de afvalintercommunales om asbest op een eenvoudige en veilige manier te laten wegvoeren en storten. Informeer u daarvoor bij deze intercommunales of bij uw stad of gemeente. Zorg er steeds voor dat de persoonlijke beschermingsmiddelen die bij de afvalzakken worden geleverd gebruikt worden. Vermijd absoluut om dit paneel te breken en gelijk welke vorm van stof te veroorzaken.

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: woning + slagerij

- Plan 1.2: Plan gelijkvloerse verdieping

Detailinformatie

Risicobeoordeling

Eindbeoordeling materiaalrisico	Zeer laag materiaalrisico en/of zeer lage kans op vezelvrijgave
---------------------------------	---

Berekening materiaalrisico

Gebondenheid	Categorie 1: hechtgebonden in oorsprong
Asbestsoort (vezeltype)	Crocidoliet aanwezig
Asbestconcentratie	Laag (< 50%)
Afschermingsgraad van het gehele materiaal	Niet stootvaste afscherming
Toestand van het materiaal	Onbeschadigd, niet verweerd

Technische gegevens

Beschrijving	Glasal deurpaneel
Omgeving	Binnen
Primaire drager	Wandopening verticaal (raam, deur, ...)
Asbestmateriaal	Plaat, paneel, tablet - Geëmailleerd, type Glasal
Bindmiddel van asbestmateriaal	Cement
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (oppervlakte - dikte - aantal)	• 2,00 m ² - 0,30 cm - 1 stuk
Totaal volume	0,006 m ³
Eenvoudig bereikbaar	Ja
Bevestigingswijze	• Geklemd

Identificatiemethode	Vaststelling zonder monstername
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	Bakeliet is een zeer stabiel bindmiddel van asbest. Hierdoor en door het feit dat dit elektrische toepassingen zijn die vastgeschroefd zijn aan de muur zijn deze, los van het risico gelinkt aan de elektrische aansluiting ervan, gemakkelijk verwijderbaar en afvoerbaar. Sommige toepassingen kunnen evenwel enkel verwijderd worden door de elektriciteitsmaatschappij of de netbeheerder. Vooraleer dergelijke toepassingen af te voeren naar het recyclagepark dienen deze dubbel verpakt te worden.

Beperkingen



Situeringfoto

Conclusie

Tijdelijke beperking

Reden: Het te onderzoeken materiaal situeert zich hoger dan 3,50 m te rekenen vanaf een veilige ondergrond

Uitleg van de asbestdeskundige: Het dak kan, omwille van de grote hoogte, niet op een veilige manier binnen de bepalingen van de codex voor welzijn op het werk worden geïnspecteerd.

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: woning + slagerij

- Plan 1.5: Dakenplan



Situeringfoto

Conclusie

Permanente beperking

Reden: Er is geen toegang tot deze ruimte

Uitleg van de asbestdeskundige: Het luik dat toegang geeft tot deze ruimte bevindt zich boven de sauna en is niet bereikbaar en dus niet toegankelijk.

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: woning + slagerij

- Plan 1.4: Plan zolderverdieping

Adviezen



Vrije foto

Advies

De mogelijkheid bestaat dat de lijm die werd gebruikt bij het plaatsen van dergelijke faiencetegels asbesthoudend is. Aangezien dit asbestattest gebaseerd is op een niet-destructief onderzoek kan dus niet worden uitgemaakt, omdat deze tegels onbeschadigd zijn, of dit al of niet het geval is. Nodige voorzichtigheid is dus geboden.

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: woning + slagerij

- Plan 1.2: Plan gelijkvloerse verdieping

Detailinformatie

Identificatiemethode	Visuele vaststelling zonder uitspraak over asbesthoudendheid
----------------------	--



Vrije foto

Advies

Gezien de leeftijd van deze verwarmingskachel is het mogelijk dat dichtingen of andere asbesthoudend materiaal werd gebruikt bij de fabricage of de aansluiting ervan. Dit is echter niet met zekerheid vast te stellen. Nodige voorzichtigheid is dus geboden

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: woning + slagerij

- Plan 1.2: Plan gelijkvloerse verdieping

Detailinformatie

Identificatiemethode	Visuele vaststelling zonder uitspraak over asbesthoudendheid
----------------------	--



Vrije foto

Advies

De mogelijkheid bestaat dat de lijm die werd gebruikt bij het plaatsen van dergelijke faiencetegels asbesthoudend is. Aangezien dit asbestattest gebaseerd is op een niet-destructief onderzoek kan dus niet worden uitgemaakt, omdat deze tegels onbeschadigd zijn, of dit al of niet het geval is. Nodige voorzichtigheid is dus geboden.

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: woning + slagerij

- Plan 1.2: Plan gelijkvloerse verdieping

Detailinformatie

Identificatiemethode	Visuele vaststelling zonder uitspraak over asbesthoudendheid
----------------------	--



Vrije foto

Advies

De mogelijkheid bestaat dat de lijm die werd gebruikt bij het plaatsen van dergelijke faiencetegels asbesthoudend is. Aangezien dit asbestattest gebaseerd is op een niet-destructief onderzoek kan dus niet worden uitgemaakt, omdat deze tegels onbeschadigd zijn, of dit al of niet het geval is. Nodige voorzichtigheid is dus geboden.

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: woning + slagerij

- Plan 1.3: Plan eerste verdieping

Detailinformatie

Identificatiemethode	Visuele vaststelling zonder uitspraak over asbesthoudendheid
----------------------	--

Geen asbest



Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgende plannen

Zone 1: woning + slagerij

- Plan 1.1: Plan kelder
- Plan 1.3: Plan eerste verdieping

Detailinformatie

Monstername

#	Type	Referentie	Resultaat
14.1	Mengmonster	2418920-01	Geen asbest

Technische gegevens

Beschrijving	Pleisterwerk plafonds
Omgeving	Binnen
Primaire drager	Plafond

Bindmiddel van materiaal	Gips - kalk
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Niet-hechtgebonden
Hoeveelheid (oppervlakte - dikte - aantal)	• 100,00 m ² - 0,40 cm - 1 stuk
Totaal volume	0,40 m ³
Identificatiemethode	Vaststelling met monstername
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	<p>Het pleisterwerk van de plafonds bevindt zich enkel op de plafonds van de slaapkamers en op het plafond van de kelder</p> <p>Alle hoeveelheden vermeld in dit asbestattest, zij het oppervlaktes, lengtes, breedtes, diktes, gewichten of andere, zijn steeds het gevolg van een schatting, raming of summiere berekening, geven dus enkel een indicatieve hoeveelheid aan en zijn geenszins bedoeld om een correcte weerspiegeling van de ware hoeveelheid aan te geven. Deze dienen dus met de nodige voorzichtigheid te worden geïnterpreteerd of gebruikt.</p>



Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: woning + slagerij

- Plan 1.5: Dakenplan

Detailinformatie

Monstername

#	Type	Referentie	Resultaat
15.1	Puntmonster	2418920-05	Geen asbest

Technische gegevens

Beschrijving	Roofing plat dak achterbouw
Omgeving	Buiten
Primaire drager	Plat dak
Bindmiddel van materiaal	Bitumen (roofing, teer, asfalt)

Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (oppervlakte - aantal)	<ul style="list-style-type: none"> • 140,00 m² - 1 stuk
Totale oppervlakte	140,00 m ²
Identificatiemethode	Vaststelling met monstername
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	<p>Alle hoeveelheden vermeld in dit asbestattest, zij het oppervlaktes, lengtes, breedtes, diktes, gewichten of andere, zijn steeds het gevolg van een schatting, raming of summiere berekening, geven dus enkel een indicatieve hoeveelheid aan en zijn geenszins bedoeld om een correcte weerspiegeling van de ware hoeveelheid aan te geven. Deze dienen dus met de nodige voorzichtigheid te worden geïnterpreteerd of gebruikt.</p>



Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: woning + slagerij

- Plan 1.3: Plan eerste verdieping

Detailinformatie

Monstername

#	Type	Referentie	Resultaat
16.1	Puntmonster	2418920-02	Geen asbest

Technische gegevens

Beschrijving	Mastiek ramen, tussen raam en glas
Omgeving	Buiten
Primaire drager	Wandopening verticaal (raam, deur, ...)
Bindmiddel van materiaal	Kitten, mastiek, pasta

Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (gewicht - aantal)	• 2,00 kg - 1 stuk
Totaal gewicht	2,00 kg
Identificatiemethode	Vaststelling met monstername
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	Alle hoeveelheden vermeld in dit asbestattest, zij het oppervlaktes, lengtes, breedtes, diktes, gewichten of andere, zijn steeds het gevolg van een schatting, raming of summiere berekening, geven dus enkel een indicatieve hoeveelheid aan en zijn geenszins bedoeld om een correcte weerspiegeling van de ware hoeveelheid aan te geven. Deze dienen dus met de nodige voorzichtigheid te worden geïnterpreteerd of gebruikt.

Fiche 17: Pleisterwerk wanden

Geen asbest



Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgende plannen

Zone 1: woning + slagerij

- Plan 1.2: Plan gelijkvloerse verdieping
- Plan 1.3: Plan eerste verdieping

Detailinformatie

Monstername

#	Type	Referentie	Resultaat
17.1	Mengmonster	2418920-04	Geen asbest

Technische gegevens

Beschrijving	Pleisterwerk wanden
Omgeving	Binnen
Primaire drager	Binnenwand

Bindmiddel van materiaal	Gips - kalk
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Niet-hechtgebonden
Hoeveelheid (oppervlakte - dikte - aantal)	• 250,00 m ² - 0,40 cm - 1 stuk
Totaal volume	1,00 m ³
Identificatiemethode	Vaststelling met monstername
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	<p>Het pleisterwerk van de wanden bevindt zich op enkele wanden van de woning en in de slaapkamers.</p> <p>Alle hoeveelheden vermeld in dit asbestattest, zij het oppervlaktes, lengtes, breedtes, diktes, gewichten of andere, zijn steeds het gevolg van een schatting, raming of summiere berekening, geven dus enkel een indicatieve hoeveelheid aan en zijn geenszins bedoeld om een correcte weerspiegeling van de ware hoeveelheid aan te geven. Deze dienen dus met de nodige voorzichtigheid te worden geïnterpreteerd of gebruikt.</p>

Waarom is dit asbestattest belangrijk voor u?

Het is algemeen bekend dat het inademen van asbestvezels gevaarlijk is voor de gezondheid. Daarom is het belangrijk dat u weet waar zich asbest bevindt en welke maatregelen u kan nemen om gezondheidsrisico's te vermijden. Zo maakt u uw woning of gebouw asbestveilig. De eerste stap hebt u daarvoor al gezet met dit asbestattest.

De gebruikte begrippen in dit hoofdstuk worden achteraan in de begrippenlijst uitgelegd.

Wat is asbest?

Asbest is een schadelijke stof die in meer dan 3.500 materialen verwerkt is. In de vorige eeuw was asbest populair vanwege de vele nuttige toepassingen, maar ondertussen kennen we de grote gezondheidsrisico's. Vaak weten we niet dat asbest ook in onze eigen woning of onze gebouwen verborgen zit. Asbest is in België verboden sinds 2001. Er is een grote kans dat asbest aanwezig is in gebouwen die gebouwd zijn voor 2001.

Wanneer asbestvezels vrijkomen in de lucht kunnen ze ingeademd worden en gezondheidsrisico's veroorzaken. Men wordt niet onmiddellijk ziek, dit gebeurt pas 20 tot 40 jaar na de blootstelling. Vooral een regelmatige blootstelling of een blootstelling aan een hoge concentratie zijn risicovol. Kinderen en jongeren zijn extra kwetsbaar. Sommige mensen schatten de risico's voor zichzelf laag in. Toch krijgen jaarlijks nog veel mensen de diagnose van een asbestziekte. Meestal is die niet te genezen.

Hoe interpreteert u het asbestattest?

Asbest kan zich ook bevinden op niet geïnspecteerde plaatsen

Een geldig asbestattest is opgemaakt door een asbestdeskundige volgens de richtlijnen van het Inspectieprotocol dat de verplichte inspanningen beschrijft. Een asbestdeskundige voert een visuele inspectie uit van de constructies en objecten op de locatie. Hij tilt losse elementen op om erachter of eronder te inspecteren. Hij neemt ook monsters voor labo-analyses en raadpleegt bewijsdocumenten. **De volgende zaken zijn niet standaard voorzien:**

- De asbestdeskundige inspecteert **geen verborgen asbest** waarvoor hij objecten moet demonteren, beschadigen of openbreken. Wenst de eigenaar ook ingesloten asbest te laten inspecteren dan kan hij de asbestdeskundige vrijwillig vragen om een aanvullend (destructief) onderzoek te doen, bijvoorbeeld voorafgaand aan werken of sloop.
- De asbestdeskundige inspecteert **geen ondergrondse objecten** en geen asbest vermengd in bodem, steenslag of puin. Wat zichtbaar is aan de oppervlakte (opliggend) kan hij wel inspecteren.
- De asbestdeskundigen inspecteert ook **geen roerende objecten** zoals voertuigen, losse meubels en gereedschap. Wenst de eigenaar ook roerende objecten te laten inspecteren dan kan hij de asbestdeskundige vrijwillig vragen om dit aanvullend mee te inspecteren.
- De asbestdeskundige inspecteert **geen** delen die voor hem **ontoegankelijk en onveilig** zijn. Wanneer hij een deel niet heeft kunnen beoordelen, wordt dat aangeduid in het attest als een beperking. Constructies met een bouwjaar 2001 of recenter moeten niet geïnspecteerd worden. In het attest duidt de asbestdeskundige ze aan als een uitsluiting.
- De asbestdeskundige inspecteert **geen** constructies- en terreindelen waartoe de eigenaar geen opdracht gaf omdat ze **buiten de eigendomsgrenzen** liggen of **geen onderdeel** vormde van een **verkoop**.

Bevatten alle asbestverdachte materialen asbest?

Op basis van ervaring en expertise kan een asbestdeskundige zonder monsters te nemen oordelen of een materiaal mogelijk asbest kan bevatten. Voor sommige materialen is dit nooit mogelijk en moet hij een monster nemen voor een labo-analyse. Asbestverdachte materialen worden als asbesthoudend beschouwd, tenzij de asbestdeskundige over een labo-analyse beschikt die aantoont dat het geen asbest bevat.

Hoe interpreteert u de risicobeoordeling?

De mogelijke categorieën zijn:

- Categorie 1: materiaal met een hoog risico en/of met een hoge kans op vezelvrijgave
- Categorie 2: materiaal met een verhoogd risico en/of een verhoogde kans op vezelvrijgave
- Categorie 3: materiaal met een laag risico en/of lage kans op vezelvrijgave
- Categorie 4: materiaal met een zeer laag risico en/of zeer lage kans op vezelvrijgave

Het soort asbest, de concentratie ervan in het materiaal, de toestand van het bindmiddel, de mate van afdekking en de aanwezigheid in binnen- of buitenlucht zijn factoren die het risico bepalen. Het vrijkomen van asbestvezels in een binnenruimte is risicovoller dan in de buitenlucht. In de buitenlucht gaan asbestvezels sneller verwaaien of verdunnen. In binnenruimtes is dit niet het geval en kunnen de concentraties hoog oplopen. Dit verhoogt het risico op het inademen van asbestvezels.

Voor materialen uit categorie 1 of 2 moet u maatregelen nemen om een asbestveilige toestand te verkrijgen: (dringend) wegnemen of een (dringende) maatregel nemen om het risico naar (zeer) laag te brengen. Voor materialen uit categorie 3 en 4 is dit niet nodig. U beheert ze zorgvuldig beheren om de asbestveilige toestand te behouden.

Wat betekenen de mijlpalen 2032, 2034 en 2040?

De Vlaamse Regering wil Vlaanderen stapsgewijs tegen 2040 asbestveilig maken. Dit doel bereiken we als alle gebouwen van voor 2001 asbestveilig zijn. Tegen 2034 wil de Vlaamse Regering reeds het meest risicovolle asbest weg hebben. Dit gaat over de eenvoudig bereikbare, niet-hechtgebonden asbestmaterialen en asbestcementen dak- en gevelbekleding en rookgas- en hemelwaterafvoerkanalen aan de buitenkant van de gebouwen. Tegen 2032 moet elke eigenaar van een gebouw ouder dan 2001 over een asbestattest beschikken.

De detailinformatie per asbestmateriaal in het asbestattest vermeldt of die onder de mijlpaal 2034 of 2040 valt.

Wat moet u nu doen?

Het voorblad van dit asbestattest vermeldt of uw eigendom asbestveilig is of niet en welke acties nodig zijn om een asbestveilige toestand te verkrijgen of behouden.

Conclusie asbestveilig

Goed nieuws. Uw eigendom voldoet reeds aan de doelstelling van de Vlaamse Regering om asbestveilig te zijn. Asbestveilig betekent niet asbestvrij, er kunnen nog asbestmaterialen aanwezig zijn die u zorgvuldig moet beheren om de asbestveilige toestand te behouden. Hoe u zorgvuldig beheert, leest u in het volgende hoofdstuk. Indien er asbestverdachte roerende goederen aangetroffen werden, neemt u ook maatregelen om risico's te vermijden.

Gaat u renoveren dan grijpt u het moment best aan om asbestmaterialen mee te verwijderen. Indien het asbestattest geen asbestmaterialen vermeldt, kunnen er toch nog niet-geïnspecteerde asbestmaterialen verborgen aanwezig zijn, bijvoorbeeld ingesloten in wanden, vloeren of onder de grond. Daarom is het verstandig om deze voorafgaand aan renovatiewerken te controleren via een aanvullende destructieve asbestinventarisatie. Daarbij gaat de asbestdeskundige voor de werkzone ook verborgen asbest inspecteren door objecten te demonteren, te doorboren of open te breken. Voert een aannemer met werknemers de werken uit dan is dit voor hem sowieso een verplichting als werkgever.

Conclusie niet-asbestveilig. Wat nu?

In veel woningen en gebouwen ouder dan 2001 kan nog asbest aanwezig zijn. Op het voorblad van dit asbestattest vindt u de acties die u kan ondernemen om een asbestveilige toestand te verkrijgen. Meer informatie per asbestbron vindt u terug in de detailinformatie per asbestmateriaal verder in het asbestattest. Heeft u deze acties uitgevoerd, laat uw asbestattest dan binnen één jaar vernieuwen zodat een asbestdeskundige de nieuwe asbestveilige toestand kan vaststellen in het nieuwe asbestattest.

Asbest beheren en verwijderen

Asbest zorgvuldig beheren

Indien er asbestmaterialen aanwezig zijn in of rondom het gebouw, zorg er dan voor dat deze geen risico vormen voor de gezondheid van mensen of het leefmilieu. Asbest met een (zeer) laag risico hoeft u niet te verwijderen. Bewaak dat het risico laag blijft door ervoor te zorgen dat de toestand niet wijzigt. De toestand kan wijzigen door beschadigingen of veroudering waardoor het asbestmateriaal brozer wordt en asbestvezels kan loslaten. Wijzigt de toestand waardoor het risico verhoogt dan verwijdert u het of neemt u een maatregel om het risico te verlagen indien verwijdering niet mogelijk is.

Asbest verwijderen

De wetgeving beschrijft drie verwijderingsmethodes. De asbestdeskundige geeft in het asbestattest een voorstel voor de aangewezen verwijdermethodiek. Bepaalde asbestmaterialen mag u zelf via eenvoudige handelingen verwijderen of laten verwijderen door een aannemer met werknemers met opleidingsattest “eenvoudige handelingen”. Een erkend asbestverwijderaar mag alle verwijderingsmethodes uitvoeren. Er bestaat geen lijst van aannemers “eenvoudige handelingen”, vraag uw aannemer daarom naar de opleidingsattesten. Een lijst van erkend asbestverwijderaars vindt u op www.asbestinfo.be.

Mag en wil u **zelf verwijderen**? Zorg er dan voor dat:

- u zich vooraf goed informeert op www.asbestinfo.be;
- u zich beschermt met een FFP3-mondmasker, wegwerpoverall en -handschoenen en afspoelbaar schoeisel;
- er geen minderjarigen of derden aanwezig zijn;
- u beschikt over PE-folie en zakken om loskomende deeltjes en afval op te vangen en te verpakken;
- u beschikt over een vernevelaar (water) of fixeermiddel om het asbestmateriaal eerst te fixeren;
- u weet hoe u het asbestmateriaal veilig kan demonteren zonder stof of breuken;
- u beschikt over natte doeken om eventuele resten en stof weg te nemen.

Worden de werken uitgevoerd door een **aannemer** dan is die als werkgever verantwoordelijk om de juiste verwijdermethodiek te bepalen aan de hand van een werkplan. Hij oordeelt of de verwijdering kan door zijn werknemers met opleidingsattest “eenvoudige handelingen” of dat hij moet beschikken over de erkenning als asbestverwijderaar. Bezorg de aannemer steeds vooraf een kopie van dit asbestattest. Hij moet oordelen of nog een aanvullende destructieve asbestinventarisatie nodig is om ingesloten asbest op te sporen. Soms kan het nodig zijn om bijkomend monsters te laten nemen, bijvoorbeeld bij pleisterwerk om preciezer niet-asbesthoudende van asbesthoudende zones te onderscheiden.

Het is altijd verstandig meerdere en gedetailleerde offertes te vragen. Vergelijk ze goed en kijk na of de aannemer voldoet om de asbestverwijdering te mogen uitvoeren en welke maatregelen hij voorziet om veilig te werken. Vraag de aannemer naar het werkplan waarin dit beschreven staat. Goedkoop is vaak duurkoop: een onjuiste asbestverwijdering kan gezondheidsrisico's veroorzaken en extra kosten betekenen voor het opruimen van asbestresten.

Werkt u samen met een architect? Bezorg hem dan zeker ook vooraf een kopie van het asbestattest.

Asbest mag u niet verbergen

Asbest insluiten mag niet tenzij dit in afwachting van verwijdering nodig is om het risico te verlagen of om het veilig te beheren. Als u asbest insluit, moet u dit steeds melden aan de asbestdeskundige die uw asbestattest opmaakt.

Asbest dat bij werken eenvoudig bereikbaar wordt, moet u verwijderen. Opnieuw insluiten mag niet.

Asbestafval

Asbestmaterialen hergebruiken mag niet. Het aantreffen van ongebruikte of gedemonteerde asbestmaterialen of achtergelaten asbestresten rapporteert de asbestdeskundige daarom in regel als asbestafval. Asbestafval moet u altijd tijdig wegnemen, het achterlaten of opslaan is verboden tenzij u daarvoor over een vergunning beschikt. Kleine hoeveelheden asbestcementafval kan u verpakt afleveren op uw recyclagepark.

Indien eenvoudig bereikbaar asbestafval aanwezig is, moet u dit wegnemen om een asbestveilige toestand te verkrijgen. Is het niet eenvoudig bereikbaar, dan moet u maatregelen nemen zodat het geen risico kan vormen voor de mensen of het leefmilieu.

Onroerend erfgoed

Op percelen kan zich beschermd onroerend erfgoed bevinden. Of dit voor uw gebouw het geval is, kan u raadplegen op de databank van het agentschap Onroerend Erfgoed: <https://geo.onroenderfgoed.be>.

Het beschermingsbesluit verduidelijkt wat er precies beschermd is: bv. het geheel van de constructie en omgeving, enkel de constructie, enkel delen van de constructie of cultuurgoederen. Het besluit vermeldt ook welke vorm van bescherming van toepassing is: monument, cultuurhistorisch landschap, stads- en dorpsgezicht of archeologische site.

Voorliggend asbestattest geeft u advies over hoe om te gaan met asbesthoudend materiaal. Indien het asbesthoudend materiaal ook een beschermd statuut heeft, kan u advies vragen aan het agentschap Onroerend Erfgoed. Zo vermijdt u dat u de erfgoedwaarde van beschermd onroerend erfgoed aantast. Ook komt u zo te weten of er een melding of toelating nodig is om het asbesthoudende beschermde materiaal te verwijderen.

Het agentschap is bereikbaar via:

- telefoon: 02 553 16 50
- e-mail: info@onroenderfgoed.be
- website: <https://www.onroenderfgoed.be/contact>

Wanneer mijn asbestattest laten vernieuwen?

Geldigheidsduur

Doorheen de tijd kan de situatie in of rondom een gebouw wijzigen. Ook de toestand en het risico van aanwezige asbestmaterialen kan veranderen. Daarom vermeldt het voorblad van uw asbestattest een datum tot wanneer het geldig is. In het geval geen asbest werd aangetroffen, vermeldt het asbestattest geen geldigheidstermijn. Enkel bij een verkoop mag de geldigheidstermijn niet verstreken zijn. Om te voldoen aan de mijlpaal 2032 maakt dat niet uit. Om het asbestattest te actualiseren, laat u een asbestdeskundige ter plaatse de toestand opnieuw controleren en rapporteren in een nieuw asbestattest.

Gewijzigde toestand

Ongeacht de geldigheidsduur van uw asbestattest moet u als eigenaar uw asbestattest toch binnen een termijn van één jaar laten vernieuwen als er sprake is van een gewijzigde toestand. Dit is het geval indien:

- er nieuwe asbestmaterialen zijn aangetroffen;

- de acties vermeld op het voorblad werden uitgevoerd waardoor de toestand van niet-asbestveilig naar asbestveilig wijzigt;
- de toestand van de asbestmaterialen zichtbaar gewijzigd is door een calamiteit of een incident.

De vernieuwing van een asbestattest zal in regel minder kosten dan de eerste opmaak van een volledig asbestattest.

Meer weten?

De Vlaamse overheid bundelt alle informatie rond asbest en haar beleid op de website www.asbestinfo.be. U vindt er de meest actuele informatie over hoe u moet omgaan met asbest en welke ondersteuning er bestaat. Zo kan u steeds goed geïnformeerd aan de slag met uw asbestattest.

Vragen of klachten over uw asbestattest?

Contacteer eerst de asbestdeskundige die uw asbestattest opmaakte. U vindt de naam en het certificaatnummer op het voorblad van uw asbestattest. Op www.asbestinfo.be vindt u de overzichtslijst van asbestdeskundigen en hun gegevens. Blijft u toch nog met vragen zitten, of heeft u een klacht, dan kan u dit melden via www.asbestinfo.be aan de hand van uw attestnummer. De door de OVAM erkende certificatie-instelling waarbij de asbestdeskundige is aangesloten, zal uw klacht behandelen.

Begrippenlijst

Begrip	Toelichting
Asbestmateriaal	<p>Verzamelbegrip voor de aangetroffen asbestverdachte materialen en asbestverdachte afvalstoffen die deel uitmaken van een constructie en een impact hebben op de asbestveiligheid.</p> <p>Asbestverdacht betekent dat de asbestdeskundige op basis van wat hij visueel en auditief vaststelt, oordeelt dat het vermoedelijk asbest bevat. Een asbestverdacht(e) materiaal of afvalstof beschouwen we als asbesthoudend tenzij een labo-analyse aantoont dat het niet-asbesthoudend is.</p>
Destructieve asbestinventarisatie	Bij een destructieve asbestinventarisatie gaat een asbestdeskundige materialen demonteren en beschadigen om onderliggende of ingesloten asbestverdachte materialen te inspecteren. Dit is nodig voor de start van werken zoals sloop- en renovatie of voor herstellings- of onderhoudswerken.
Inspectieprotocol	Het inspectieprotocol is de wettelijke procedure die een asbestdeskundige moet volgen om een correcte asbestinventarisatie uit te voeren voor het opmaken van een geldig asbestattest. Het legt vast welke handelingen minimaal nodig zijn (inspanningsverplichtingen) en hoe die uitgevoerd moeten worden.
Risicobeheersmaatregel	Een maatregel die het risico dat uitgaat van een asbestverdacht materiaal verlaagt van een verhoogd of hoog risico naar een laag risico. De maatregel moet de kans op het vrijkomen of het inademen van asbestvezels verlagen.
Eenvoudig bereikbaar	Asbestmaterialen zijn eenvoudig bereikbaar indien ze waarneembaar en weg te nemen zijn zonder impact op de stabiliteit en erfgoedkenmerken van een constructie. Ze moeten ook onbedekt zijn tenzij de bedekking kan weggenomen worden zonder het te beschadigen of tenzij de bedekking louter bestaat uit een laag verf, coating, behang, kunststof of textiel.
Veilig beheer	<p>Dit betekent:</p> <ul style="list-style-type: none"> • de toestand van asbestmaterialen met een laag risico behouden; • een verhoogd of hoog risico van niet-eenvoudige bereikbare asbestmaterialen en -afval verlagen naar een laag risico en behouden;
Eenvoudige handelingen	<p>Begrip uit de wetgeving dat de methode beschrijft voor de verwijdering van asbestmaterialen die een werknemer met opleidingsattest "eenvoudige handelingen" of een particulier zelf mag uitvoeren. Alle andere asbestverwijderingen mogen enkel door erkende asbestverwijderaars worden verwijderd.</p> <p>Deze verwijderingsmethode betekent dat het asbestmateriaal eenvoudig kan weggenomen worden (bv. door het los te schroeven) met minimale risico's op beschadiging waarbij asbestvezels kunnen vrijkomen.</p>
Erkend asbestverwijderaar	Aannemers erkend voor de verwijdering van asbestmaterialen via "eenvoudige handelingen" maar ook voor asbestverwijderingen via de methodiek van "hermetische zone" of "couveusezak".

Roerend goed

Objecten of goederen die niet duurzaam verbonden zijn met een constructie of in de grond om ter plaatse te blijven. Het gaat over losse, verplaatsbare zaken zoals bijvoorbeeld gereedschap, voertuigen of materieel. Indien ze asbestverdacht zijn, maken ze toch geen deel uit van de asbestmaterialen waarvoor acties nodig zijn om een asbestveilige toestand te verkrijgen of behouden.