

Asbestinventarisatattest

Deinzestraat 68, 9700 Oudenaarde



SAMEN MAKEN WE
MORGEN MOOIER

OVAM



Attestnummer : 20260716-000173.000

Uitgegeven op : 16.07.2026

Geldig tot : 16.07.2031



Eindconclusie:

Niet-asbestveilig

Tijdens de inspectie vastgesteld:

7

Asbestmaterialen

5

Beperkingen

0

Uitsluitingen

Hoe zorgt u voor een asbestveilige eigendom?

- | | | |
|---|------------------|----------------------------|
| 3 | Asbestmaterialen | Dringend verwijderen |
| 0 | Asbestmaterialen | Dringend maatregelen nemen |
| 2 | Asbestmaterialen | Verwijderen |
| 0 | Asbestmaterialen | Maatregelen nemen |
| 2 | Asbestmaterialen | Zorgvuldig beheren |

Werken gepland?

Er kunnen nog niet-geïnspecteerde asbestmaterialen verborgen zijn in wanden, vloeren, ... Laat ze in een aanvullend onderzoek opsporen.

Persoonscertificaat : Bram Lagae - DES-6NWRE

Procescertificaat : Bram Lagae - ORG-BHMM8

KBO-nummer : 0800247228

In deze leeswijzer en in het hoofdstuk [toelichting](#) vindt u meer informatie en verdere uitleg over de gebruikte begrippen.

Over dit attest

Dit asbestattest is het verslag van een uitgevoerde asbestinventarisatie op uw locatie. De belangrijkste conclusies staan gebundeld op het voorblad. Meer details over de aangetroffen asbestmaterialen, foto's, plannen en adviezen vindt u verder in het asbestattest.

Asbestveilig of niet-asbestveilig... wat betekent dit?

Asbestveilig

Een locatie is asbestveilig indien geen asbestmaterialen werden aangetroffen of enkel asbestmaterialen met een laag risico voor de gezondheid of het leefmilieu. Asbestveilig betekent dus niet hetzelfde als asbestvrij. Indien het asbestattest geen asbestmaterialen vermeldt, kunnen er toch nog niet-geïnspecteerde asbestmaterialen verborgen aanwezig zijn, bijvoorbeeld ingesloten in wanden, vloeren of onder de grond. Indien asbestmaterialen aangetroffen werden, vermeldt het voorblad van dit asbestattest welke acties u kan ondernemen om de asbestveilige toestand te behouden.

Niet-asbestveilig

Een locatie is niet-asbestveilig indien asbestmaterialen werden aangetroffen met een verhoogd of hoog risico voor de gezondheid of het leefmilieu. Bepaalde asbestmaterialen geven altijd aanleiding tot de conclusie "niet-asbestveilig". Dit zijn asbestmaterialen die de Vlaamse overheid tegen 2034 wil laten wegnemen. Het gaat om eenvoudig bereikbare niet-hechtgebonden asbestmaterialen en asbestcementen dak- en gevelbekledingen, dakgoten, rookgaskanalen en hemelwaterafvoerkanalen aan de buitenzijde van gebouwen. Het voorblad van dit asbestattest vermeldt welke acties u kan ondernemen om een asbestveilige toestand te verkrijgen.

Acties

De mogelijke acties om een asbestveilige toestand te verkrijgen of behouden, zijn:

Dringend verwijderen

Deze asbestmaterialen moet u zo snel mogelijk (laten) verwijderen om een asbestveilige toestand te verkrijgen. Ze kunnen een onmiddellijk gevaar vormen voor de gezondheid of het leefmilieu.

Dringend maatregelen nemen

Deze asbestmaterialen kunnen een onmiddellijk gevaar vormen voor de gezondheid of het leefmilieu. Omdat ze momenteel niet eenvoudig bereikbaar zijn, moet u ze niet verwijderen maar wel zo snel mogelijk andere maatregelen nemen om het risico te verlagen.

Verwijderen

Deze asbestmaterialen moet u (laten) verwijderen om een asbestveilige toestand te verkrijgen. Ze kunnen een gevaar vormen voor de gezondheid of het leefmilieu.

Maatregelen nemen

Deze asbestmaterialen vormen een gevaar voor de gezondheid of het leefmilieu. Omdat ze momenteel niet eenvoudig bereikbaar zijn, moet u ze niet verwijderen maar wel andere maatregelen nemen om het risico te verlagen.

Zorgvuldig beheren

Deze asbestmaterialen moeten niet weggenomen worden om een asbestveilige toestand te verkrijgen. Ze vormen momenteel geen gevaar voor de gezondheid maar u moet ze wel zorgvuldig beheren om het risico laag te houden.

Aanvullend onderzoek bij werken

Voor een standaard asbestattest worden asbestmaterialen verborgen in bijvoorbeeld wanden, vloeren of onder de grond niet geïnspecteerd. Voorafgaand aan werken is het daarom verstandig aanvullend onderzoek uit te laten voeren om op niet-geïnspecteerde plaatsen asbestmaterialen op te sporen.

Beperkingen en uitsluitingen

Een **beperking** betekent dat de asbestdeskundige tijdens de inspectie een voorwerp of onderdeel in en rondom de constructie onvoldoende kon inspecteren. In die situatie rapporteert de asbestdeskundige dit als een beperking van het onderzoek.

Een **uitsluiting** daarentegen is positief en betekent dat de asbestdeskundige tijdens de inspectie een aanwezige constructie kon uitsluiten van verder onderzoek omdat het bouwjaar 2001 of recenter was. Bij die bouwjaren kan normaal gezien geen asbest aanwezig zijn omdat het gebruik ervan in België finaal in 2001 werd verboden.

Vragen of klachten over uw asbestattest

Contacteer eerst de asbestdeskundige die uw asbestattest opmaakte. U vindt de naam en het certificaatnummer op het voorblad van uw asbestattest. Op www.asbestinfo.be vindt u de overzichtslijst van asbestdeskundigen en hun gegevens. Blijft u toch nog met vragen zitten, of heeft u een klacht, dan kan u dit melden via een digitaal formulier op www.asbestinfo.be aan de hand van uw attestnummer. De door de OVAM erkende certificatie-instelling waarbij de asbestdeskundige is aangesloten, zal uw klacht behandelen.

Inhoudsopgave

Leeswijzer.....	2
Geïnspecteerde zones.....	7
Zone 1: Hoofdgebouw.....	8
Plan 1.1: Verdiep -1.....	9
Plan 1.2: Verdiep -1.....	10
Plan 1.3: Verdiep -1.....	11
Plan 1.4: Verdiep 0.....	12
Plan 1.5: Verdiep 0.....	13
Plan 1.6: Verdiep 0.....	14
Plan 1.7: Verdiep 0.....	15
Plan 1.8: Verdiep 0.....	16
Plan 1.9: Verdiep 0.....	17
Plan 1.10: Verdiep 1.....	18
Plan 1.11: Verdiep 1.....	19
Plan 1.12: Verdiep 1.....	20
Plan 1.13: Dakenplan.....	21
Plan 1.14: Dakenplan.....	22
Plan 1.15: Dakenplan.....	23
Plan 1.16: Dakenplan.....	24
Plan 1.17: Dakenplan.....	25
Plan 1.18: Perceel algemeen.....	26
Zone 2: Bijgebouw.....	28
Plan 2.1: Constructie.....	29
Plan 2.2: dakenplan.....	30
Plan 2.3: dakenplan.....	31
Zone 3: Constructie.....	32
Plan 3.1: Tuinhuis.....	33
Plan 3.2: Dakenplan.....	34
Plan 3.3: dakenplan.....	35
Plan 3.4: dakenplan.....	36
Zone 4: Constructie.....	37
Plan 4.1: Constructie.....	38
Zone 5: Constructie.....	39
Plan 5.1: Constructie.....	40
Zone 6: Constructie.....	41
Plan 6.1: Constructie.....	42

Zone 7: Constructie.....	43
Plan 7.1: Constructie.....	44
Zone 8: Overig gebied.....	45
Plan 8.1: Vaststellingen buiten de constructies.....	46
Asbestmaterialen.....	48
Fiche 1: ASBESTVERDACHT AFVAL: SLIB.....	49
Fiche 2: VLOERZEIL HORIZONTAAL (kelder/kast/buiten).....	54
Fiche 3: ASBESTVERDACHT AFVAL: VEZELCEMENTPLATEN.....	58
Fiche 4: EINDAFWERKING HELLEND DAK: VEZELCEMENT LEIEN.....	63
Fiche 5: GLASAL VERTICAAL.....	69
Fiche 6: KITAFDICHTING RAMEN/KOZIJN.....	74
Fiche 7: BAKELIET ELEKTRISCHE INSTALLATIE ONDERDELEN.....	79
Beperkingen.....	84
Fiche 8: SCHOORSTEEN.....	85
Fiche 9: CONSTRUCTIE NIET BEREIKBAAR.....	86
Fiche 10: PUTDEKSEL.....	87
Fiche 11: ROOSTER.....	88
Fiche 12: OVERWOEKERENDE VEGETATIE.....	89
Adviezen.....	90
Fiche 13: KOORD KACHEL.....	91
Fiche 14: PLAFONDAFWERKING: VERLAAGD PLAFOND.....	92
Fiche 15: BINNENAFWERKING HELLEND DAK: ISOLATIE.....	93
Fiche 16: VENSTERBANK (BINNEN).....	95
Fiche 17: TUINHUIS.....	96
Fiche 18: KERAMISCHE TEGELS HORIZONTAAL / VERTICAAL.....	97
Fiche 19: SIERLIJST.....	99
Fiche 20: VENSTERBANK (BUITEN).....	100
Fiche 21: TUINHUIS.....	101
Fiche 22: LIJMLAAG HORIZONTAAL / VERTICAAL.....	102
Fiche 23: ONDERGRONDSE LEIDINGEN.....	103
Geen asbest.....	104
Fiche 24: COATING WASTAFEL.....	105
Fiche 25: ROOFING (EINDAFWERKING TUINHUIS).....	107
Fiche 26: SHINGLES (ROOFING LEI).....	109
Fiche 27: AFWERKING DAKGOOT: VEZELCEMENTPLAAT.....	111
Fiche 28: LIJMLAAG HORIZONTAAL (ZIJKANT VERANDA).....	113
Fiche 29: PLEISTERWERK PLAFOND KELDER.....	115
Fiche 30: GEVELAFWERKING: CREPI.....	117

Fiche 31: LEIDINGISOLATIE BITUMEN.....	119
Fiche 32: AFWERKING HELLEND DAK: GOLFPLATEN GEBITUMEERD.....	121
Fiche 33: LIJMLAAG HORIZONTAAL (TUIN).....	123
Fiche 34: ROOFING (DAKGOOT).....	125
Fiche 35: ROOFING (ONDER DE GOLFPLATEN).....	127
Fiche 36: VLOERZEIL HORIZONTAAL (KAMERS).....	129
Fiche 37: PLEISTER MUREN.....	131
Fiche 38: CEMENTERING/SMEERLAAG KELDER.....	133
Fiche 39: LIJMLAAG HORIZONTAAL (OPRIT).....	135
Overige ruimtes en materialen.....	137
Overige niet-asbestverdachte ruimtes en materialen.....	138
Overige niet waarneembare of vast te stellen ruimtes en materialen.....	142
Niet aanwezige ruimtes en materialen.....	144
Toelichting.....	145

Geïnspecteerde zones


Zone 1: Hoofdgebouw



Tijdens de inspectie vastgesteld:

- 6 Asbestmaterialen**
- 2 Beperkingen**
- 0 Uitsluitingen
- 0 Roerende goederen
- 0 Puin, steenslag, (water)bodem
- 9 Adviezen**
- 9 Geen asbest**


Plan 1.1: Verdiep -1

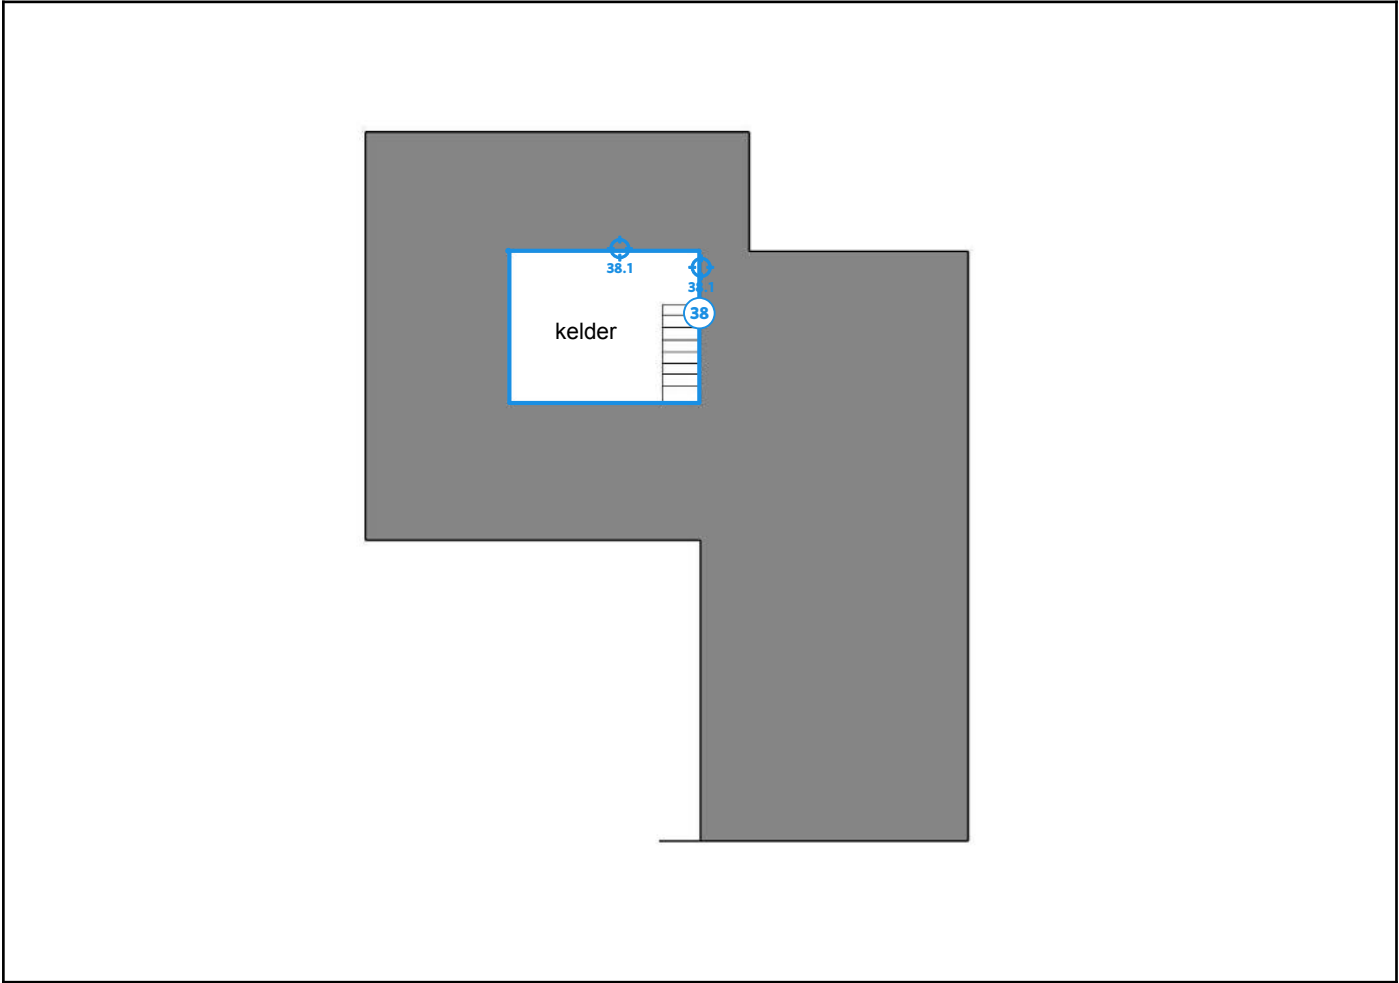

Legende van plan 1.1: Verdiep -1

Beschrijving	Type	Actie
38. CEMENTERING/SMEERLAAG KELDER	Geen asbest	-
38.1 Code: MM02	Mengmonster	-


Plan 1.2: Verdiep -1

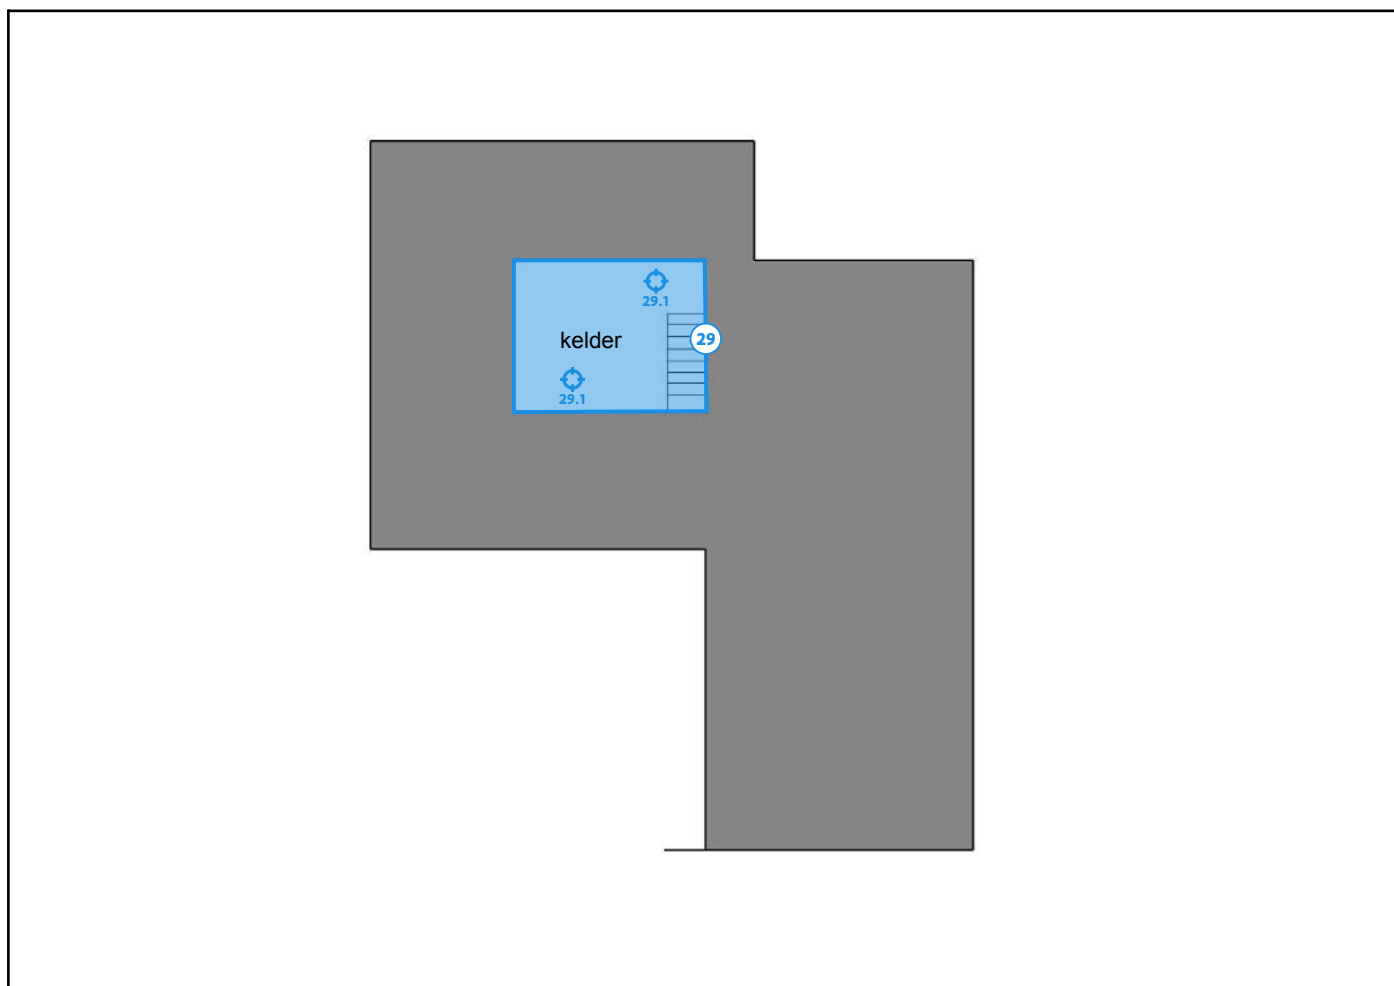

Legende van plan 1.2: Verdiep -1

Beschrijving	Type	Actie
29. PLEISTERWERK PLAFOND KELDER	Geen asbest	-
29.1 Code: MM01	Mengmonster	-


Plan 1.3: Verdiep -1

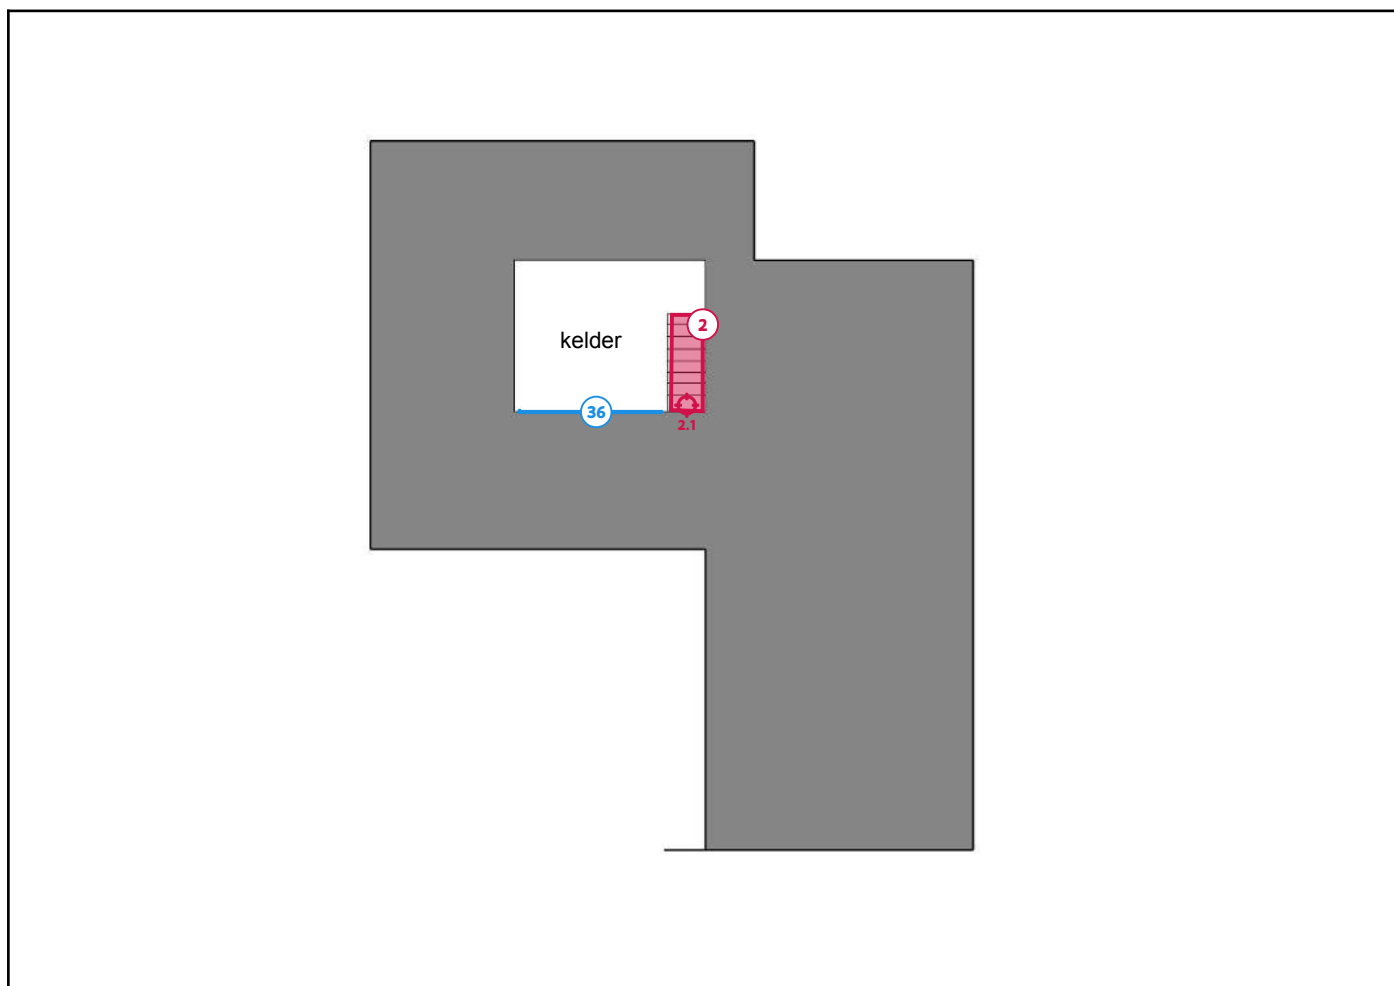

Legende van plan 1.3: Verdiep -1

Beschrijving	Type	Actie
2. VLOERZEIL HORIZONTAAL (kelder/kast/buiten)	Asbestmateriaal	Dringend verwijderen
2.1 Code: mm03	Puntmonster	-
36. VLOERZEIL HORIZONTAAL (KAMERS)	Geen asbest	-


Plan 1.4: Verdiep 0

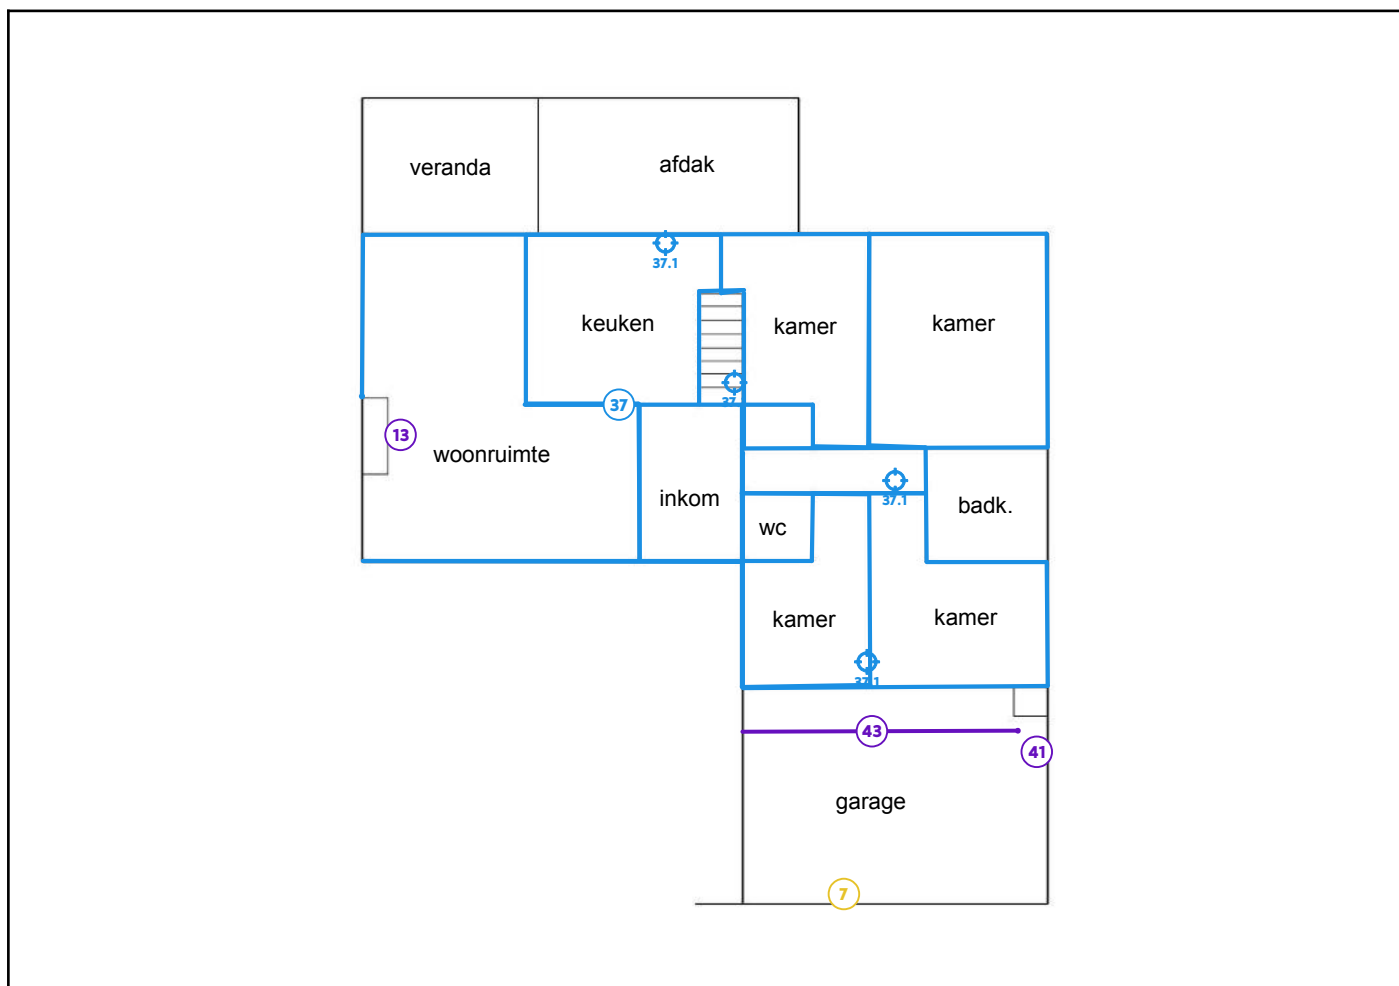

Legende van plan 1.4: Verdiep 0

Beschrijving	Type	Actie
7. BAKELIET ELEKTRISCHE INSTALLATIE ONDERDELEN	Asbestmateriaal	Zorgvuldig beheren
13. KOORD KACHEL	Advies	-
37. PLEISTER MUREN	Geen asbest	-
37.1 Code: mm04	Mengmonster	-
41. STOOKTOESTEL RECENT	Overige ruimte of materiaal	-
43. LEIDINGISOLATIE (NIET VERDACHT)	Overige ruimte of materiaal	-


Plan 1.5: Verdiep 0

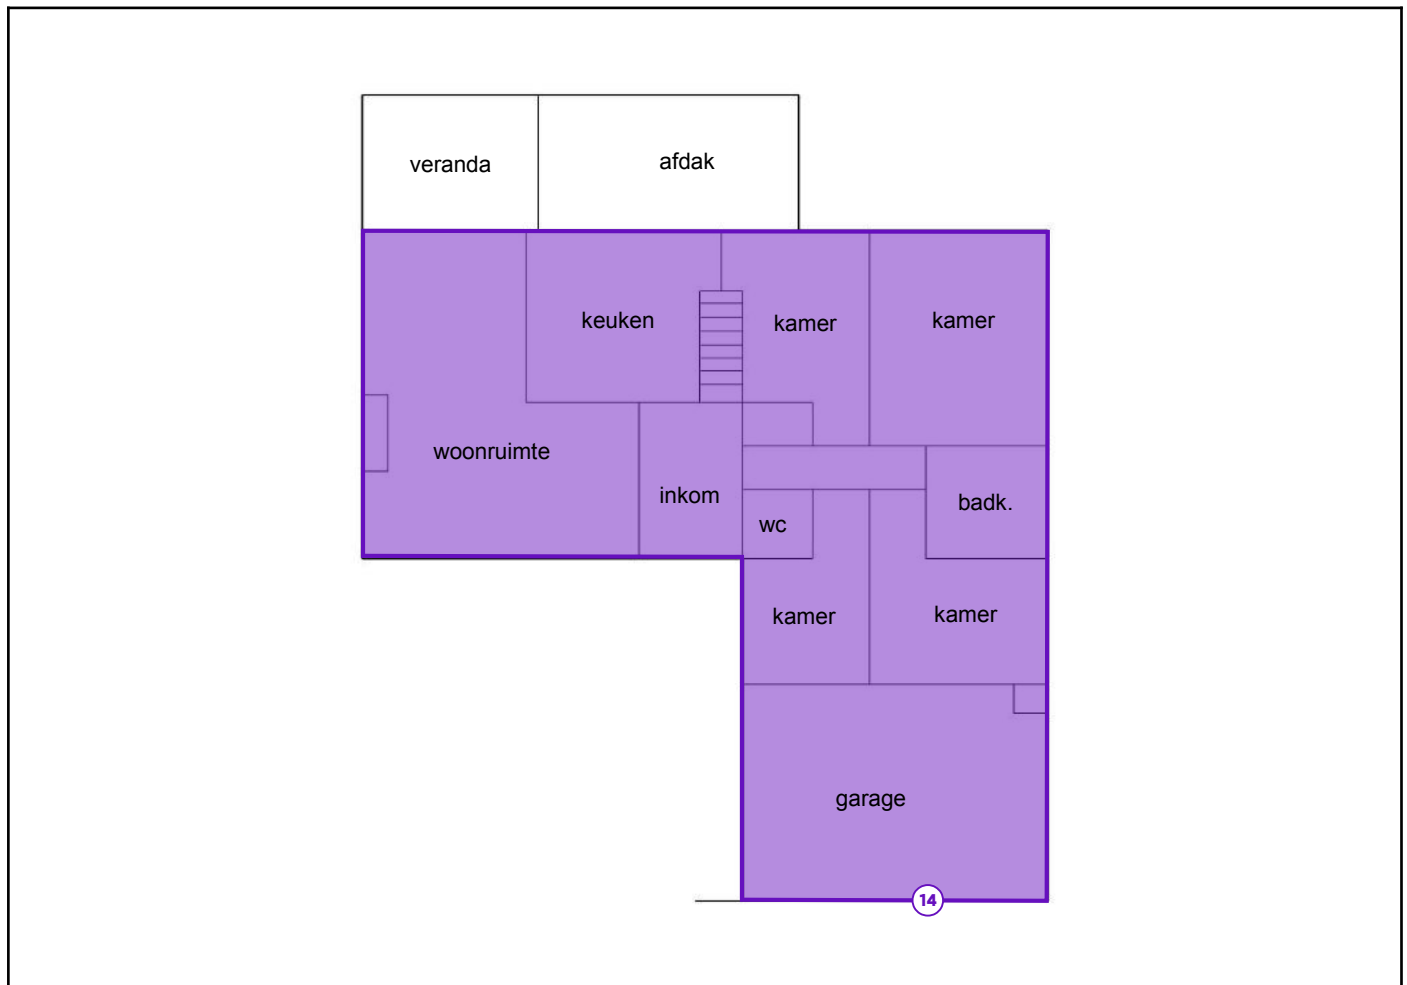

Legende van plan 1.5: Verdiep 0

Beschrijving	Type	Actie
14. PLAFONDAFWERKING: VERLAAGD PLAFOND	Advies	-


Plan 1.6: Verdiep 0

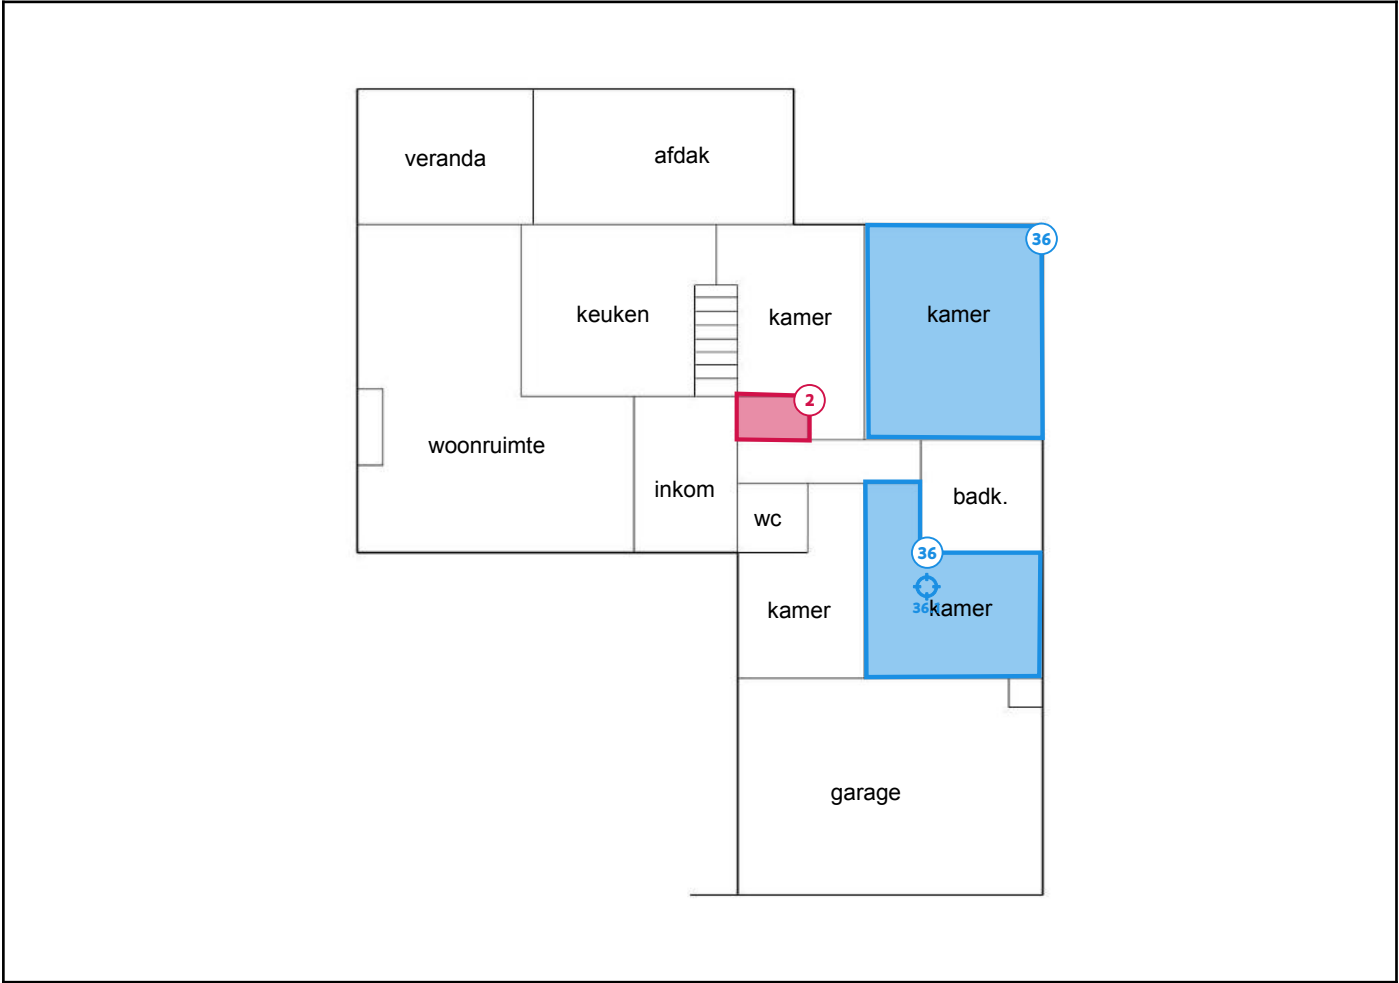

Legende van plan 1.6: Verdiep 0

Beschrijving	Type	Actie
2. VLOERZEIL HORIZONTAAL (kelder/kast/buiten)	Asbestmateriaal	Dringend verwijderen
36. VLOERZEIL HORIZONTAAL (KAMERS)	Geen asbest	-
36.1 Code: mm05	Puntmonster	-


Plan 1.7: Verdiep 0

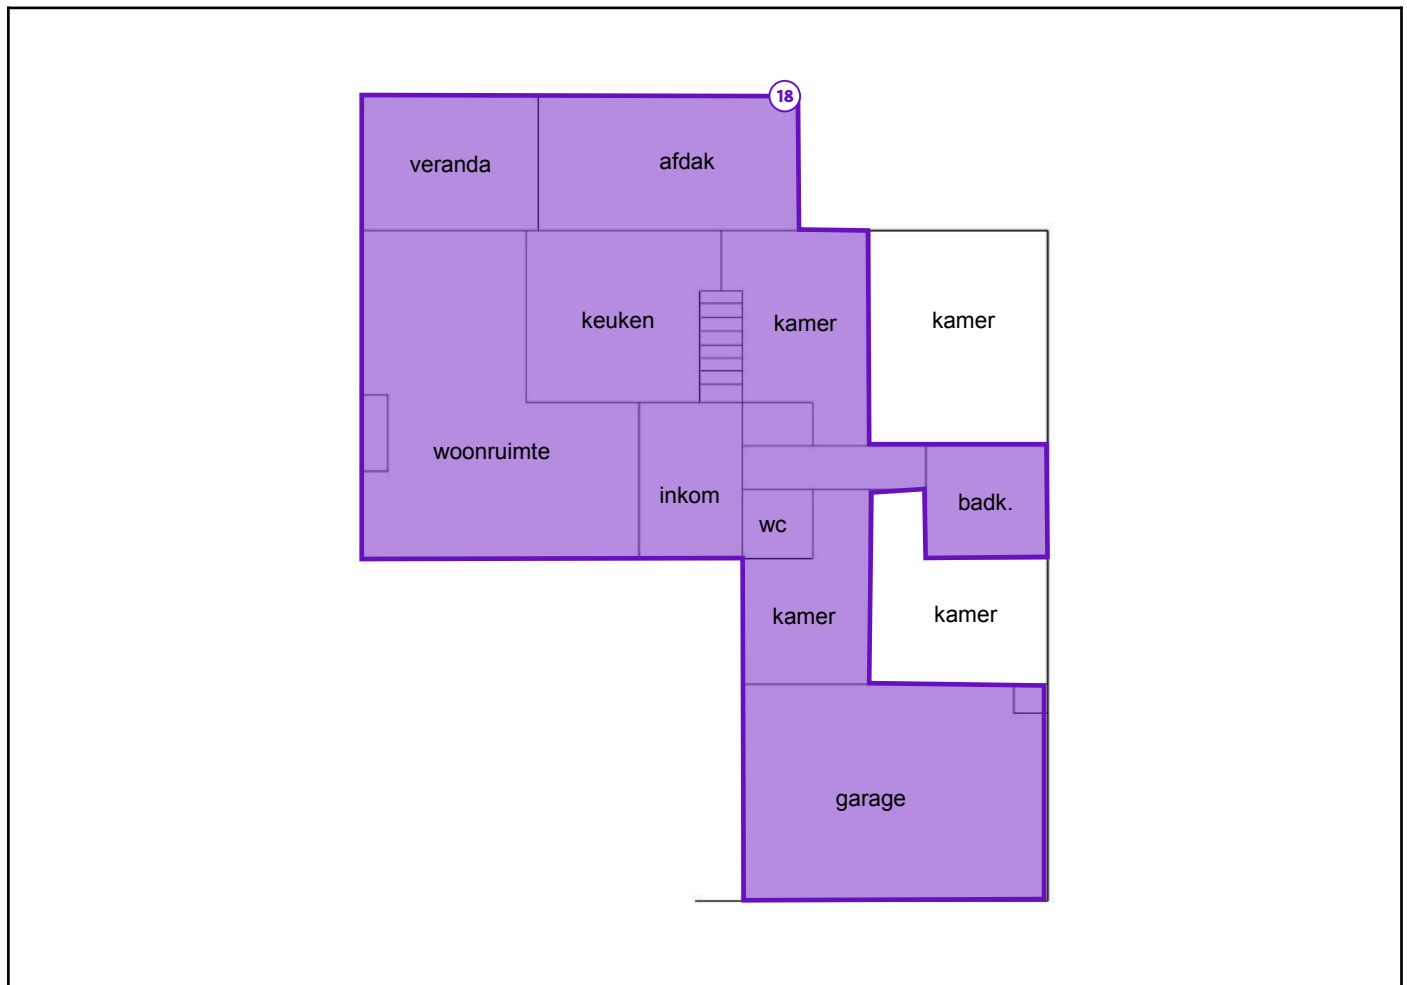

Legende van plan 1.7: Verdiep 0

Beschrijving	Type	Actie
18. KERAMISCHE TEGELS HORIZONTAAL / VERTICAAL	Advies	-


Plan 1.8: Verdiep 0

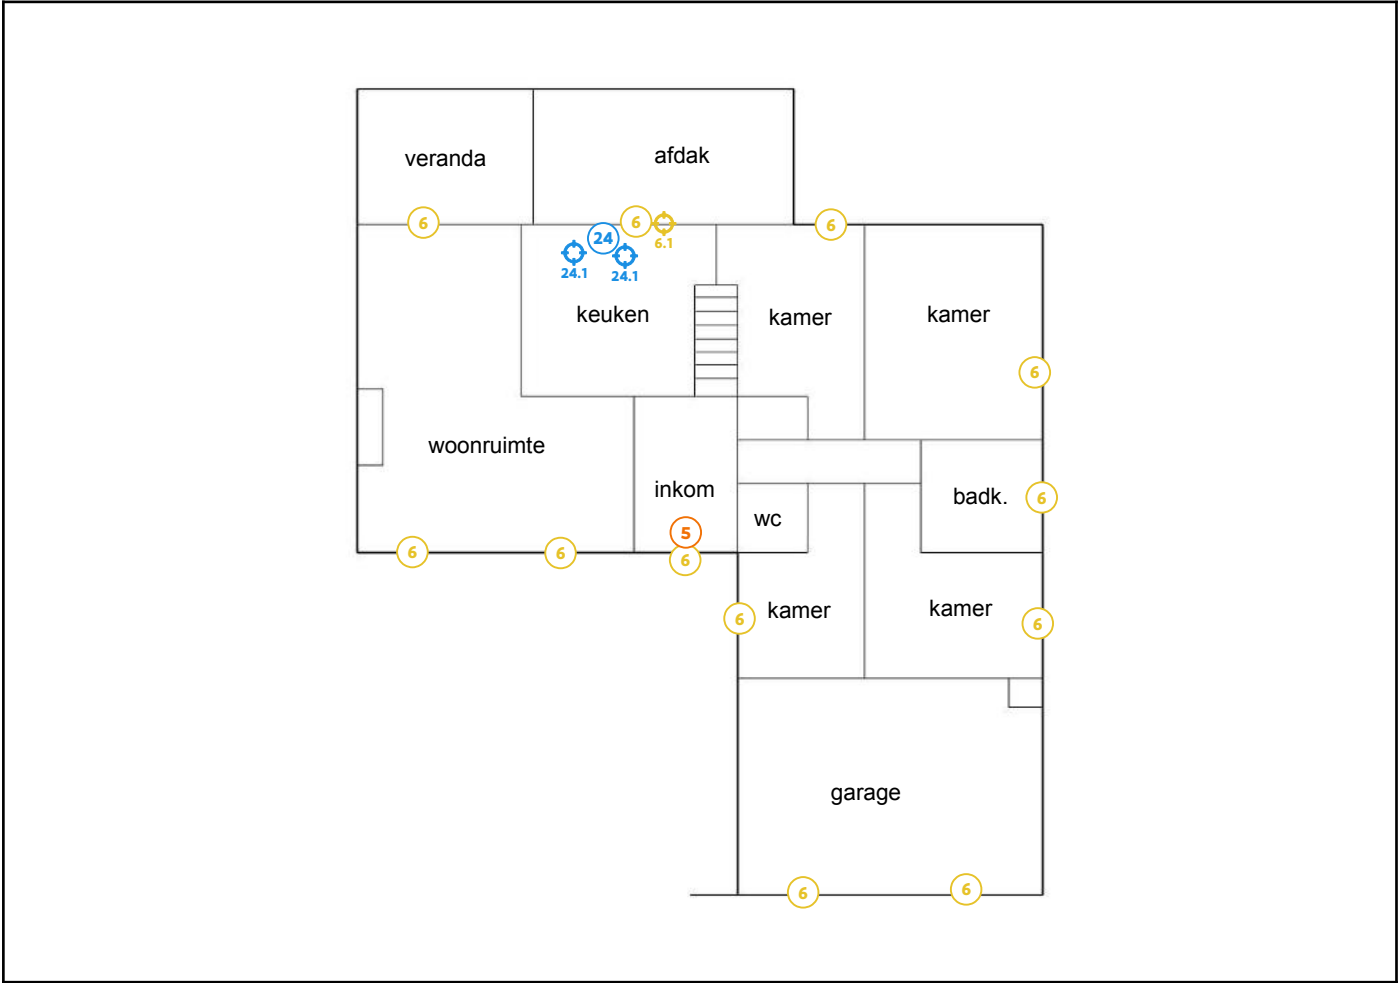

Legende van plan 1.8: Verdiep 0

Beschrijving	Type	Actie
5. GLASAL VERTICAAL	Asbestmateriaal	Verwijderen
6. KITAFDICHTING RAMEN/KOZIJN	Asbestmateriaal	Zorgvuldig beheren
6.1 Code: mm07	Puntmonster	-
24. COATING WASTAFEL	Geen asbest	-
24.1 Code: mm06	Mengmonster	-


Plan 1.9: Verdiep 0

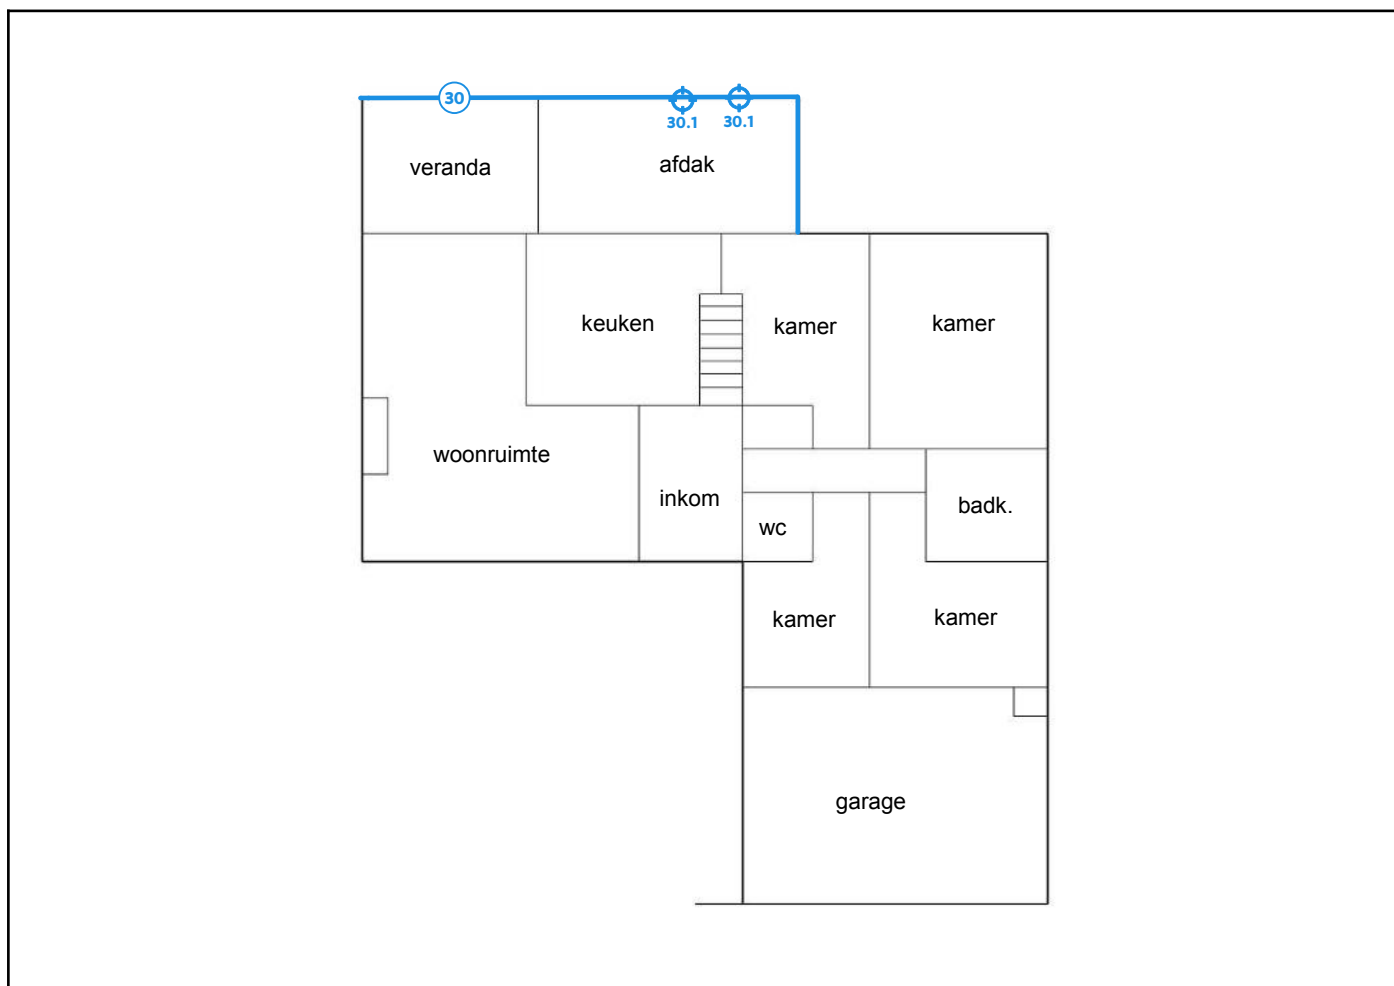

Legende van plan 1.9: Verdiep 0

Beschrijving	Type	Actie
30. GEVELAFWERKING: CREPI	Geen asbest	-
30.1 Code: mm08	Mengmonster	-


Plan 1.10: Verdiep 1

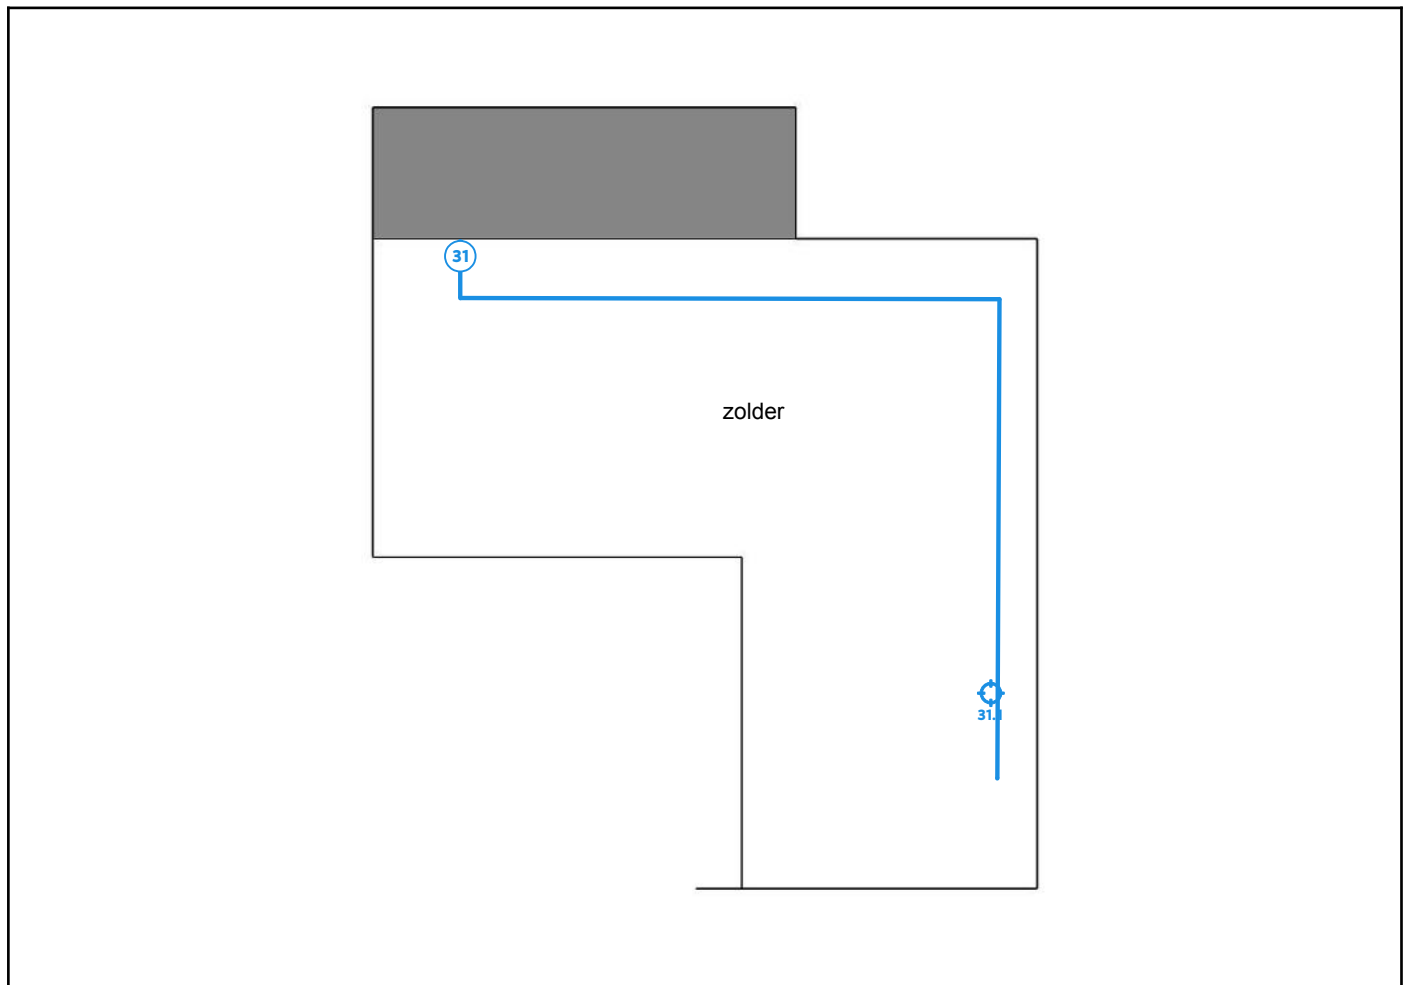

Legende van plan 1.10: Verdiep 1

Beschrijving	Type	Actie
31. LEIDINGISOLATIE BITUMEN	Geen asbest	-
31.1 Code: mm11	Puntmonster	-


Plan 1.11: Verdiep 1

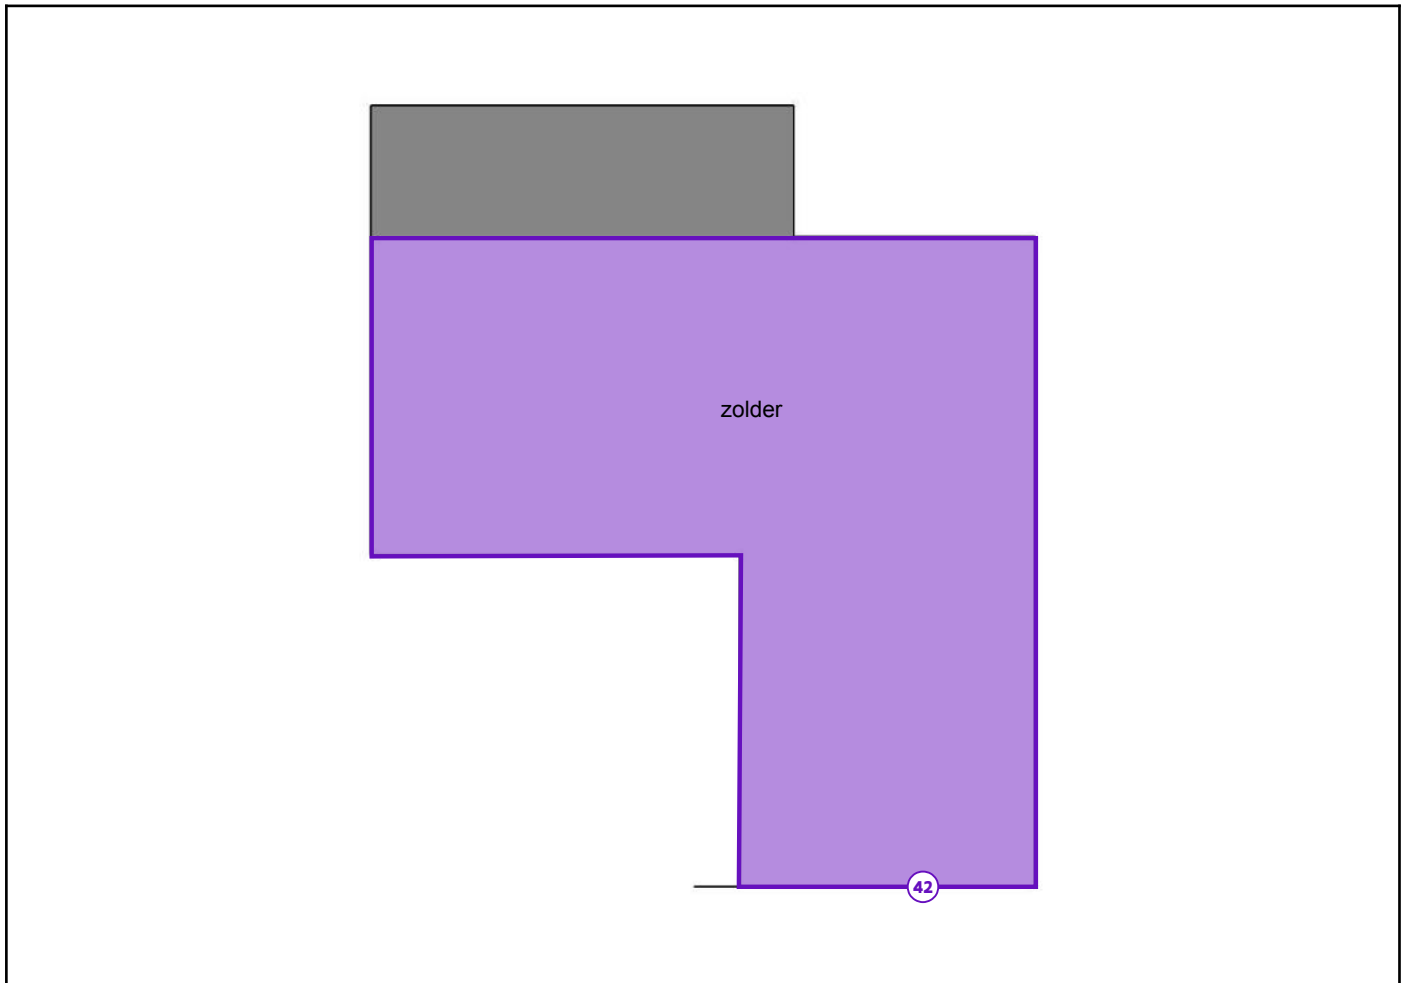

Legende van plan 1.11: Verdiep 1

Beschrijving	Type	Actie
42. HOUTVEZELPLAAT (ALS ONDERDAK)	Overige ruimte of materiaal	-


Plan 1.12: Verdiep 1

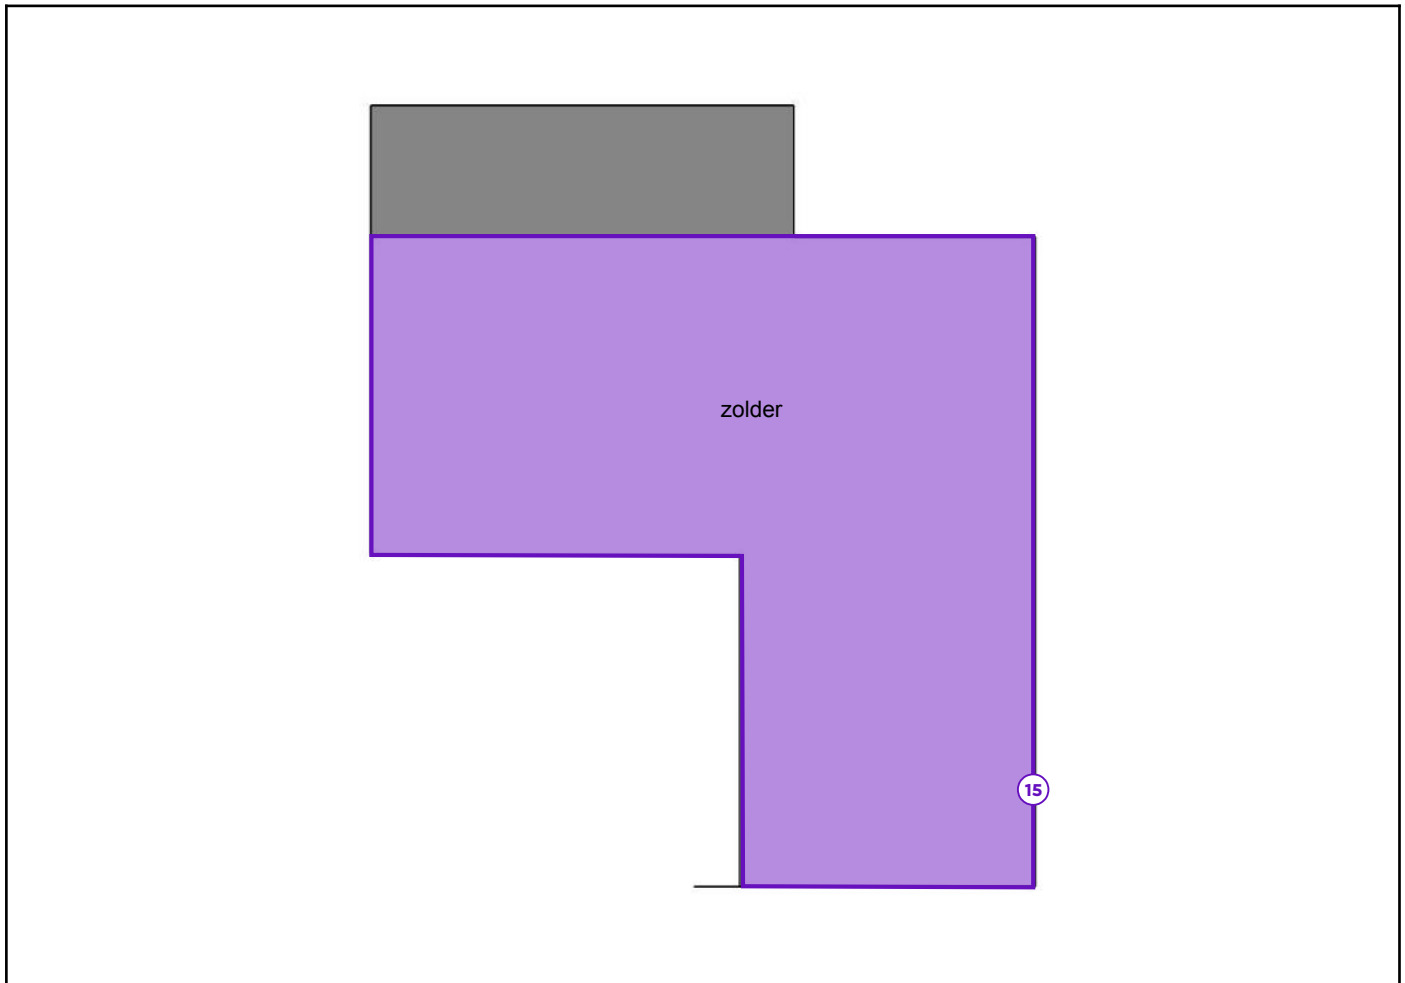

Legende van plan 1.12: Verdiep 1

Beschrijving	Type	Actie
15. BINNENAFWERKING HELLEND DAK: ISOLATIE	Advies	-


Plan 1.13: Dakenplan

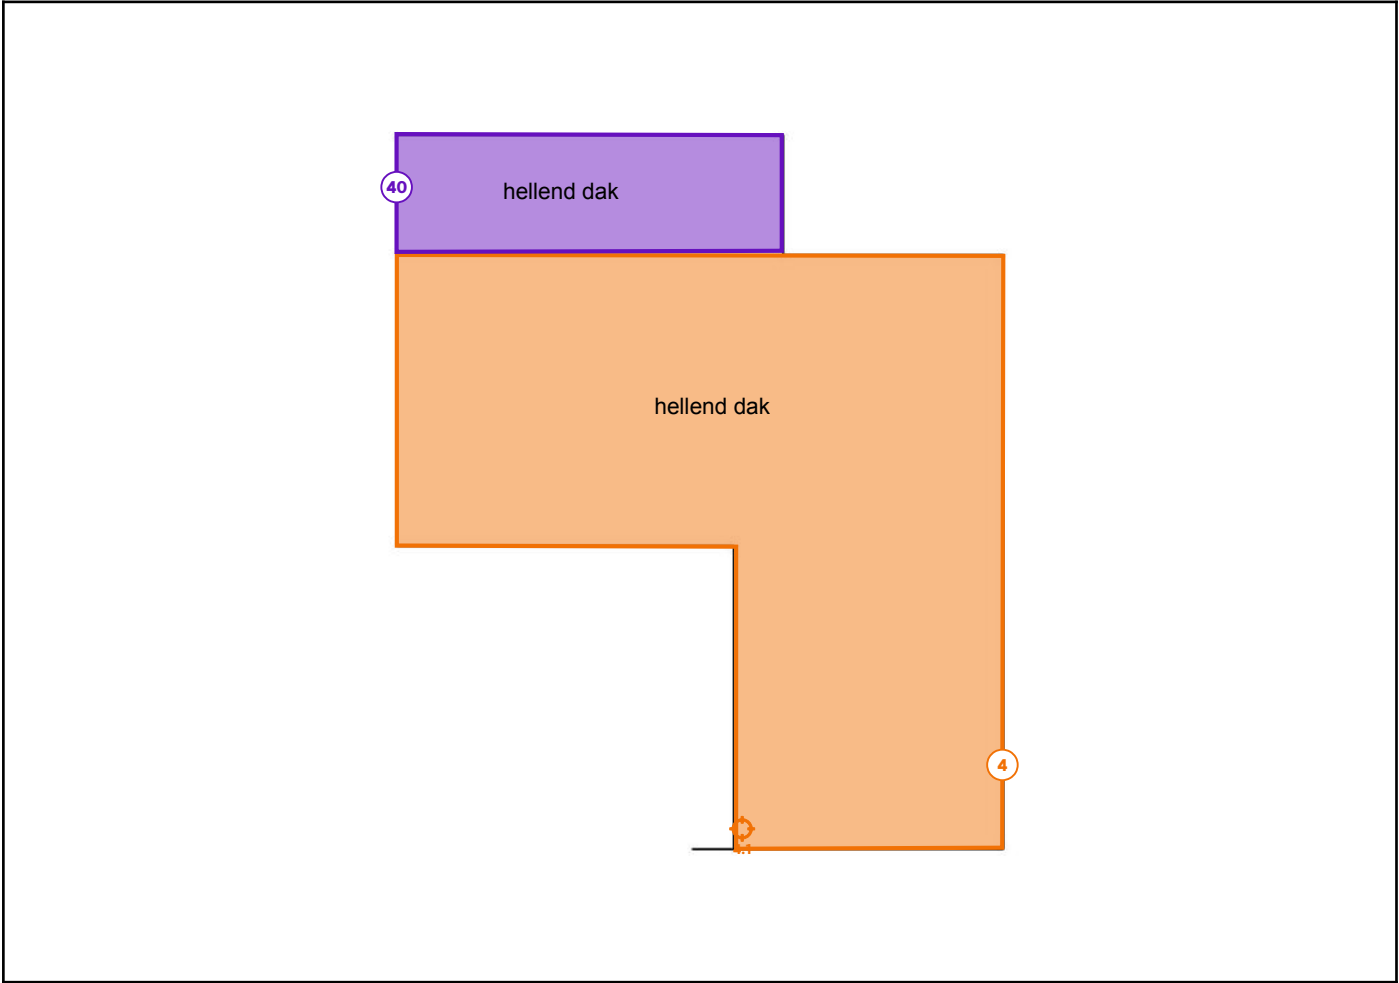

Legende van plan 1.13: Dakenplan

Beschrijving	Type	Actie
4. EINDAFWERKING HELLEND DAK: VEZELCEMENT LEIEN	Asbestmateriaal	Verwijderen
4.1 Code: MM12	Puntmonster	-
40. EINDAFWERKING HELLEND DAK: PROFIELPLATEN	Overige ruimte of materiaal	-


Plan 1.14: Dakenplan

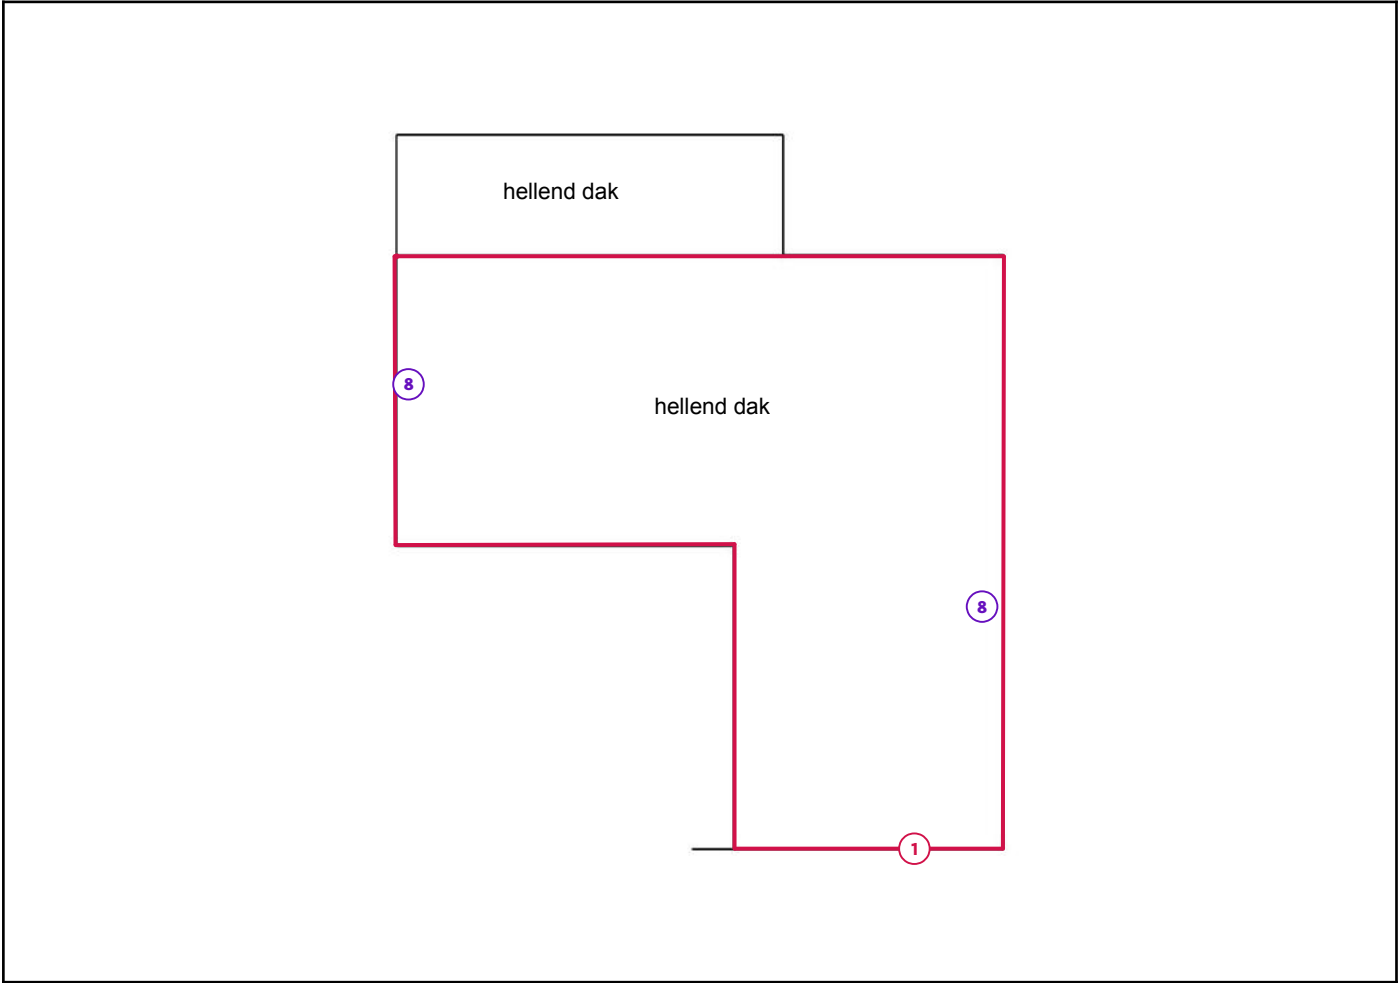

Legende van plan 1.14: Dakenplan

Beschrijving	Type	Actie
1. ASBESTVERDACHT AFVAL: SLIB	Asbestmateriaal	Dringend verwijderen
8. SCHOORSTEEN	Beperking	-


Plan 1.15: Dakenplan

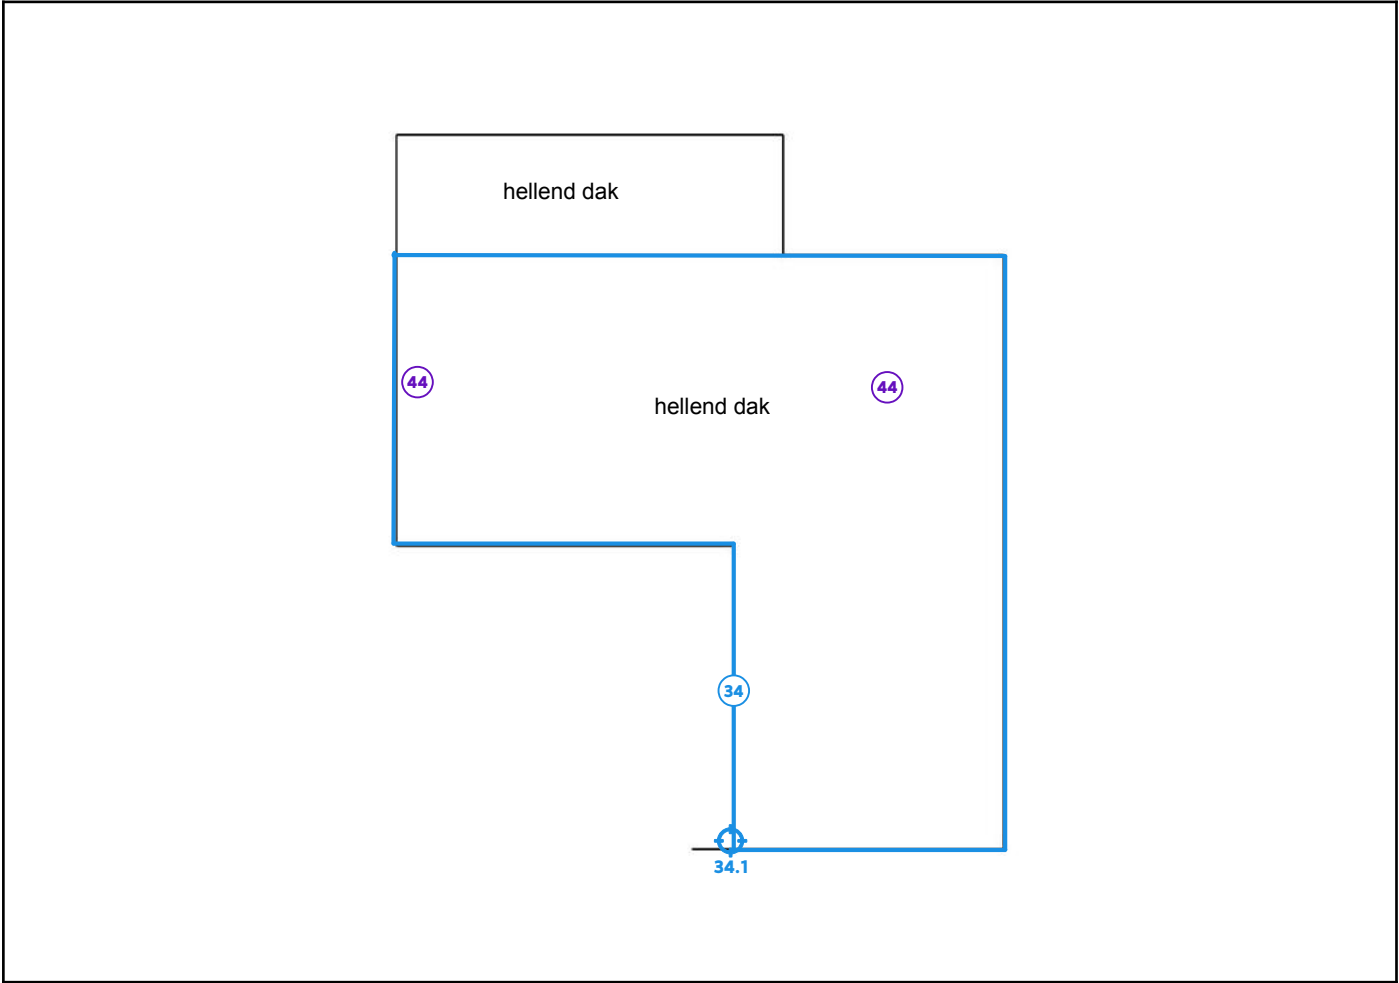

Legende van plan 1.15: Dakenplan

Beschrijving	Type	Actie
34. ROOFING (DAKGOOT)	Geen asbest	-
34.1 Code: MM13	Puntmonster	-
44. ROOKGASKANAAL (NIET VERDACHT)	Overige ruimte of materiaal	-


Plan 1.16: Dakenplan

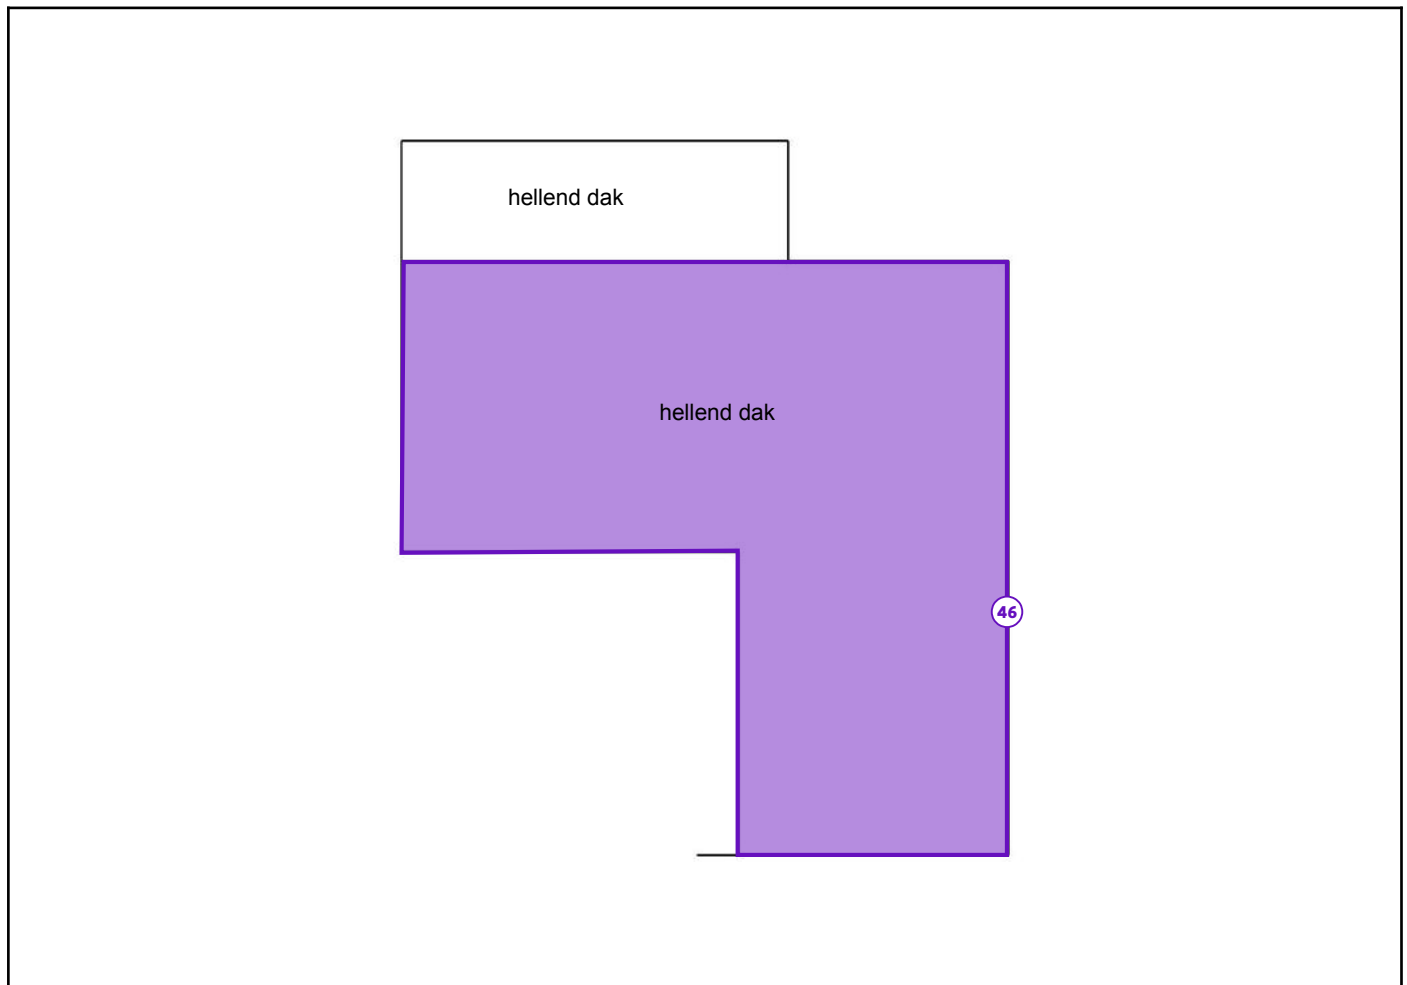

Legende van plan 1.16: Dakenplan

Beschrijving	Type	Actie
46. DAKOPBOUW HELLEND DAK	Overige ruimte of materiaal	-


Plan 1.17: Dakenplan

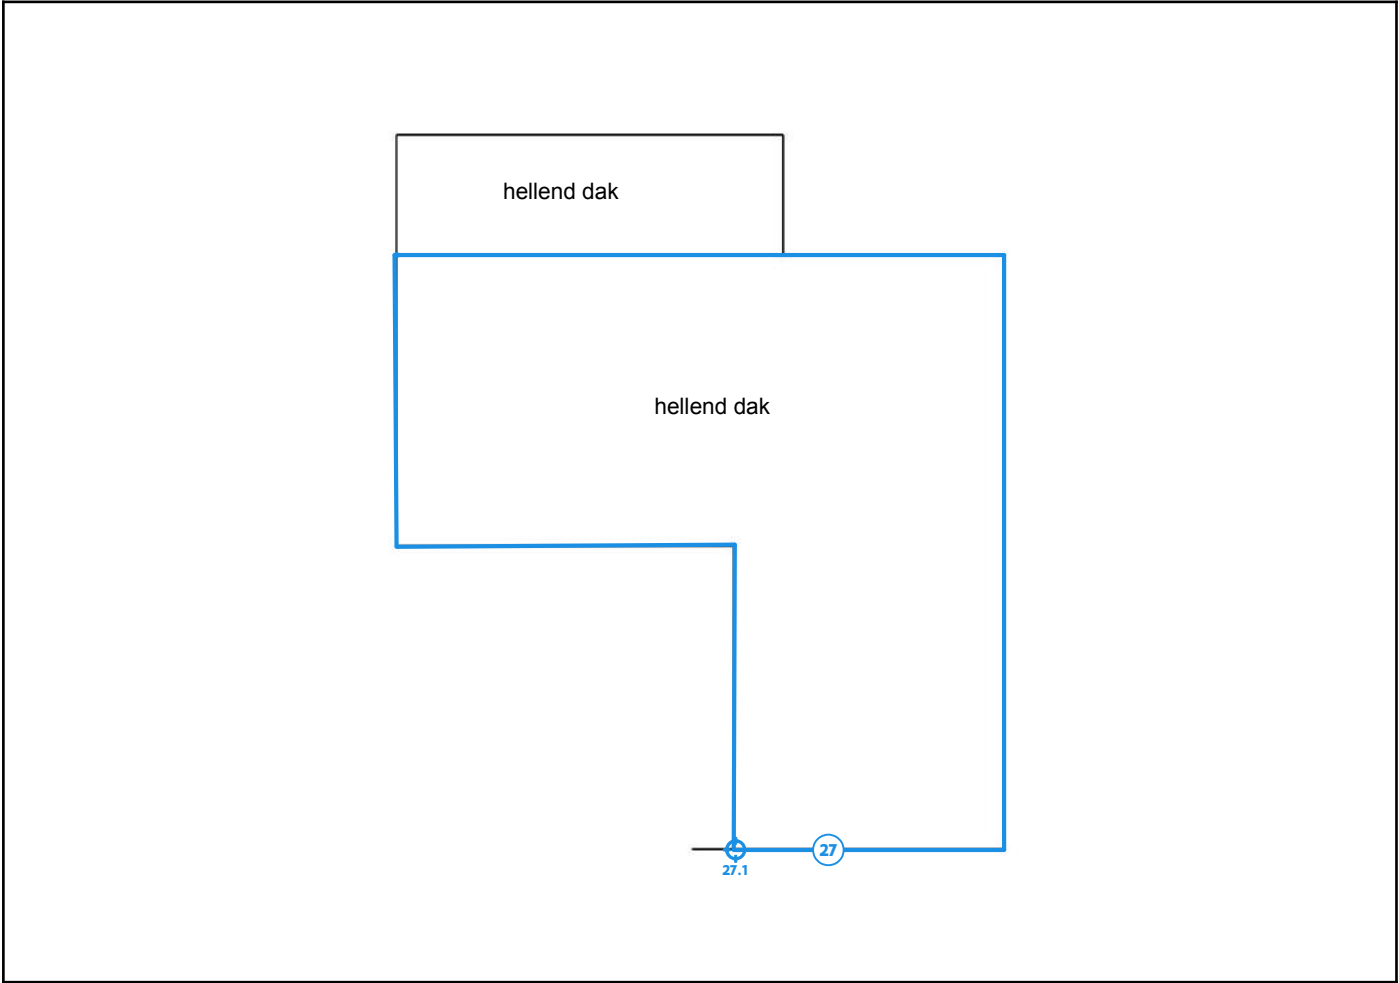

Legende van plan 1.17: Dakenplan

Beschrijving	Type	Actie
27. AFWERKING DAKGOOT: VEZELCEMENTPLAAT	Geen asbest	-
27.1 Code: mm15	Puntmonster	-

Plan 1.18: Perceel algemeen

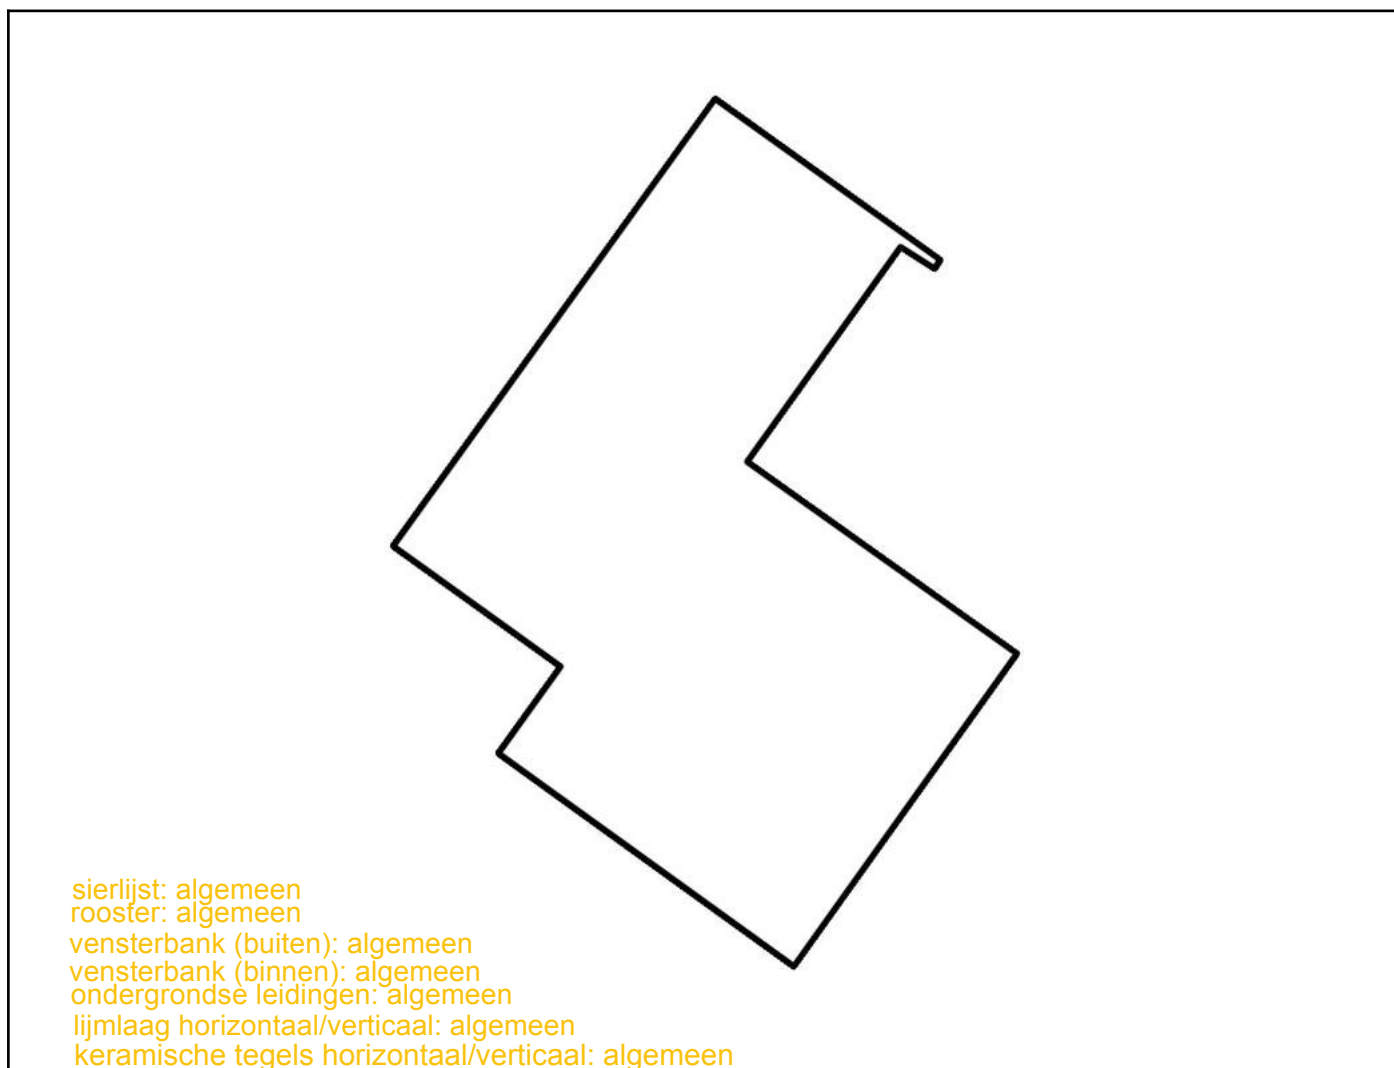


Legende van plan 1.18: Perceel algemeen

Beschrijving	Type	Actie
11. ROOSTER	Beperking	-
16. VENSTERBANK (BINNEN)	Advies	-
18. KERAMISCHE TEGELS HORIZONTAAL / VERTICAAL	Advies	-
19. SIERLIJST	Advies	-
20. VENSTERBANK (BUITEN)	Advies	-
22. LIJMLAAG HORIZONTAAL / VERTICAAL	Advies	-

23. ONDERGRONDSE LEIDINGEN	Advies	-
----------------------------	--------	---

Zone 2: Bijgebouw

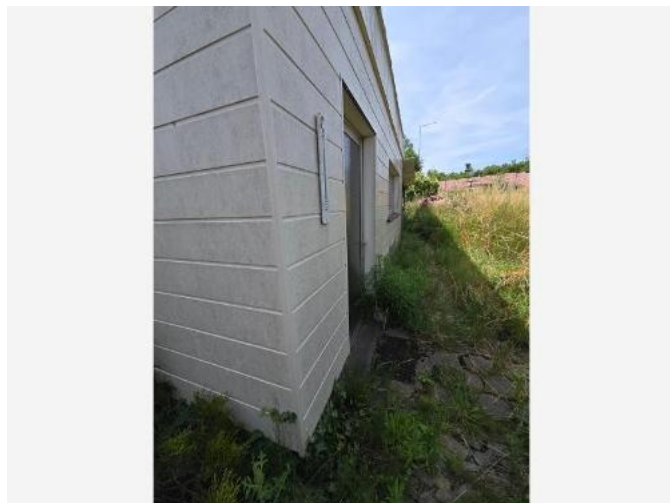

Tijdens de inspectie vastgesteld:

2 Asbestmaterialien

0 Beperkingen

0 Uitsluitingen


0 Roerende goederen

0 Puin, steenslag, (water)bodem

1 Advies

1 Geen asbest


Plan 2.1: Constructie

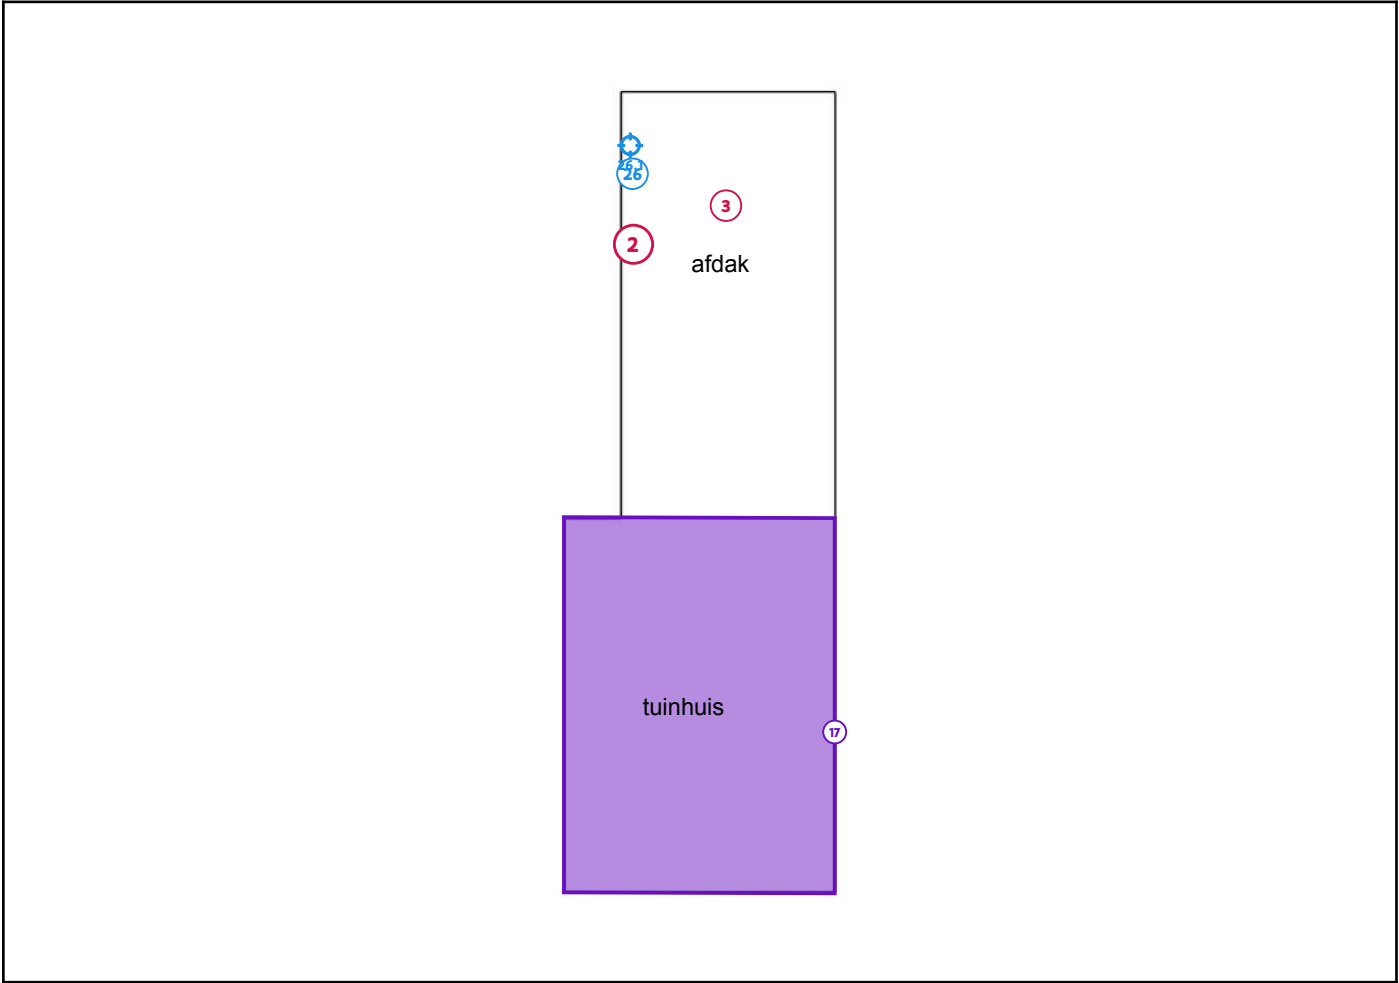

Legende van plan 2.1: Constructie

Beschrijving	Type	Actie
2. VLOERZEIL HORIZONTAAL (kelder/kast/buiten)	Asbestmateriaal	Dringend verwijderen
3. ASBESTVERDACHT AFVAL: VEZELCEMENTPLATEN	Asbestmateriaal	Dringend verwijderen
17. TUINHUIS	Advies	-
26. SHINGLES (ROOFING LEI)	Geen asbest	-
26.1 Code: mm16	Puntmonster	-


Plan 2.2: dakenplan

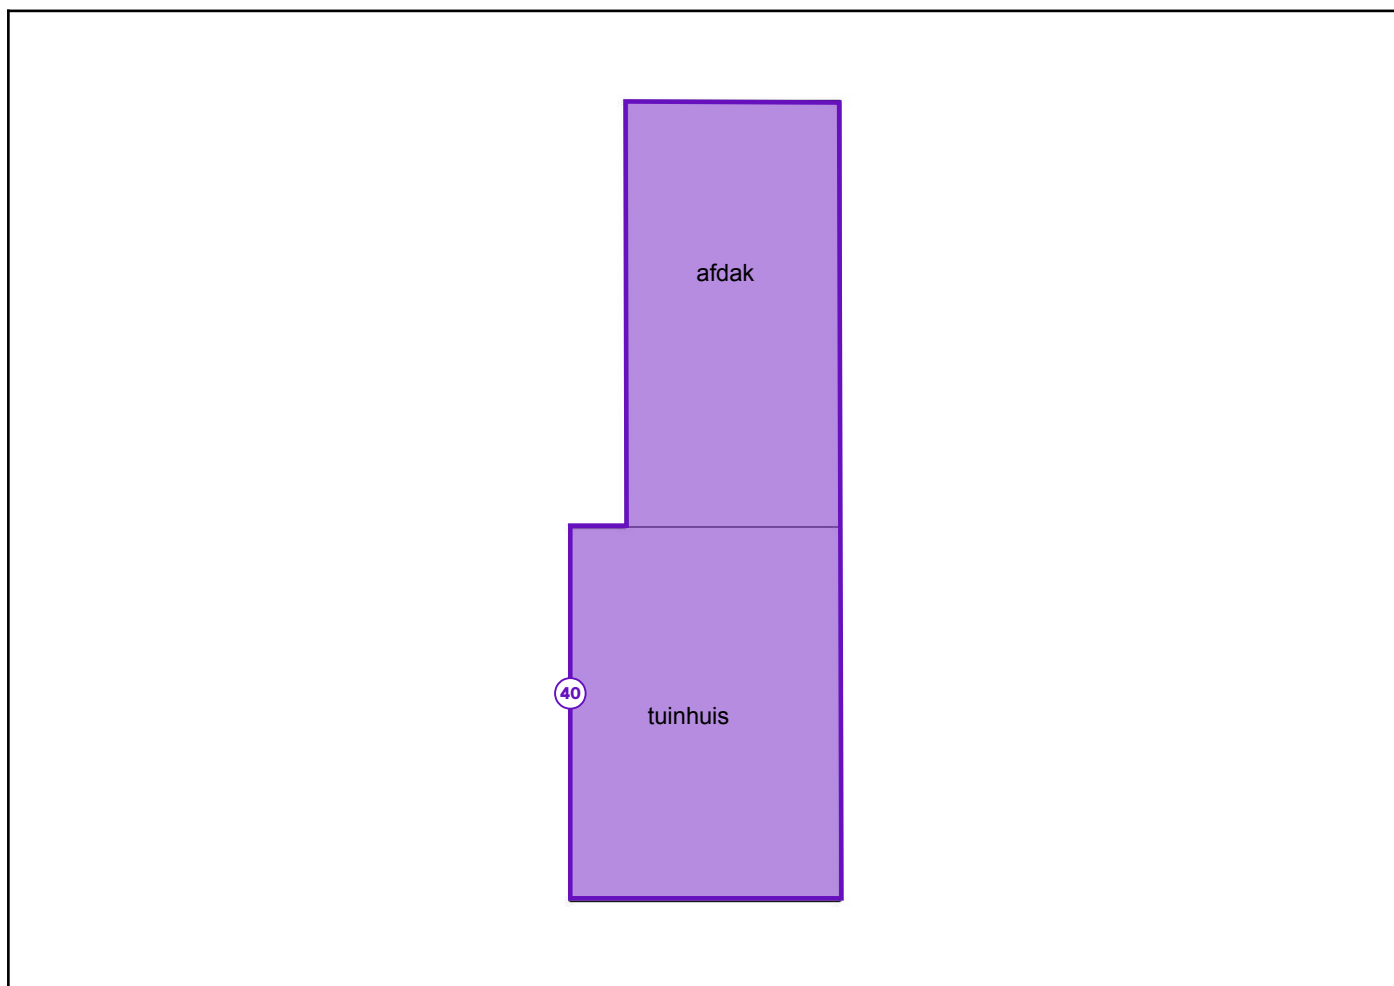

Legende van plan 2.2: dakenplan

Beschrijving	Type	Actie
40. EINDAFWERKING HELLEND DAK: PROFIELPLATEN	Overige ruimte of materiaal	-

Plan 2.3: dakenplan

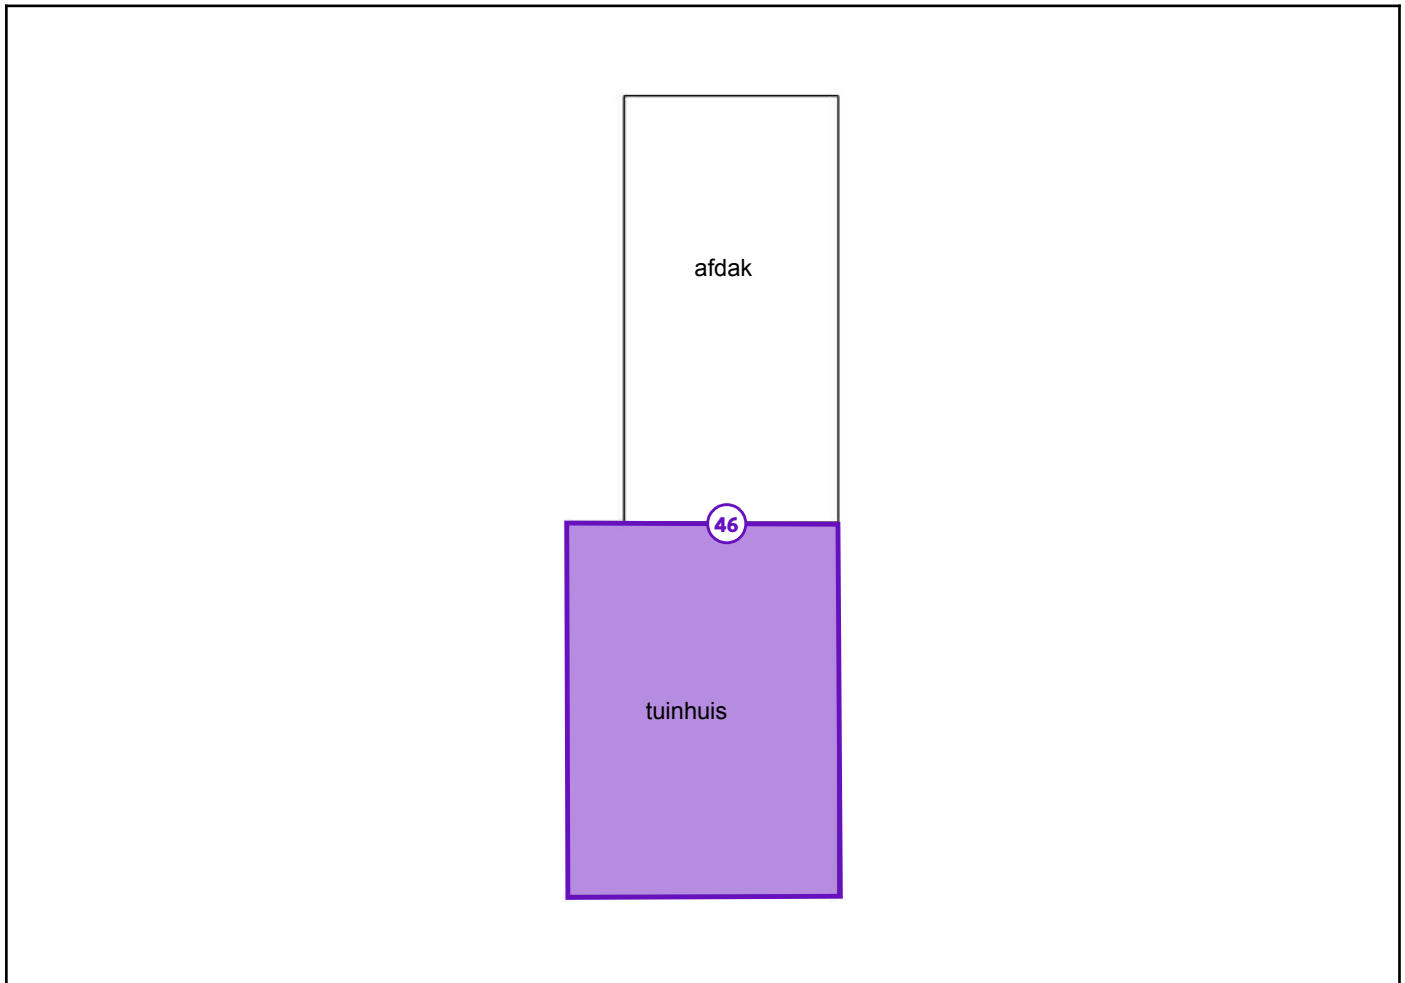

Legende van plan 2.3: dakenplan

Beschrijving	Type	Actie
46. DAKOPBOUW HELLEND DAK	Overige ruimte of materiaal	-


Zone 3: Constructie



Tijdens de inspectie vastgesteld:

- 0 Asbestmaterialen
- 0 Beperkingen
- 0 Uitsluitingen
- 0 Roerende goederen
- 0 Puin, steenslag, (water)bodem
- 1 Advies
- 3 Geen asbest


Plan 3.1: Tuinhuis

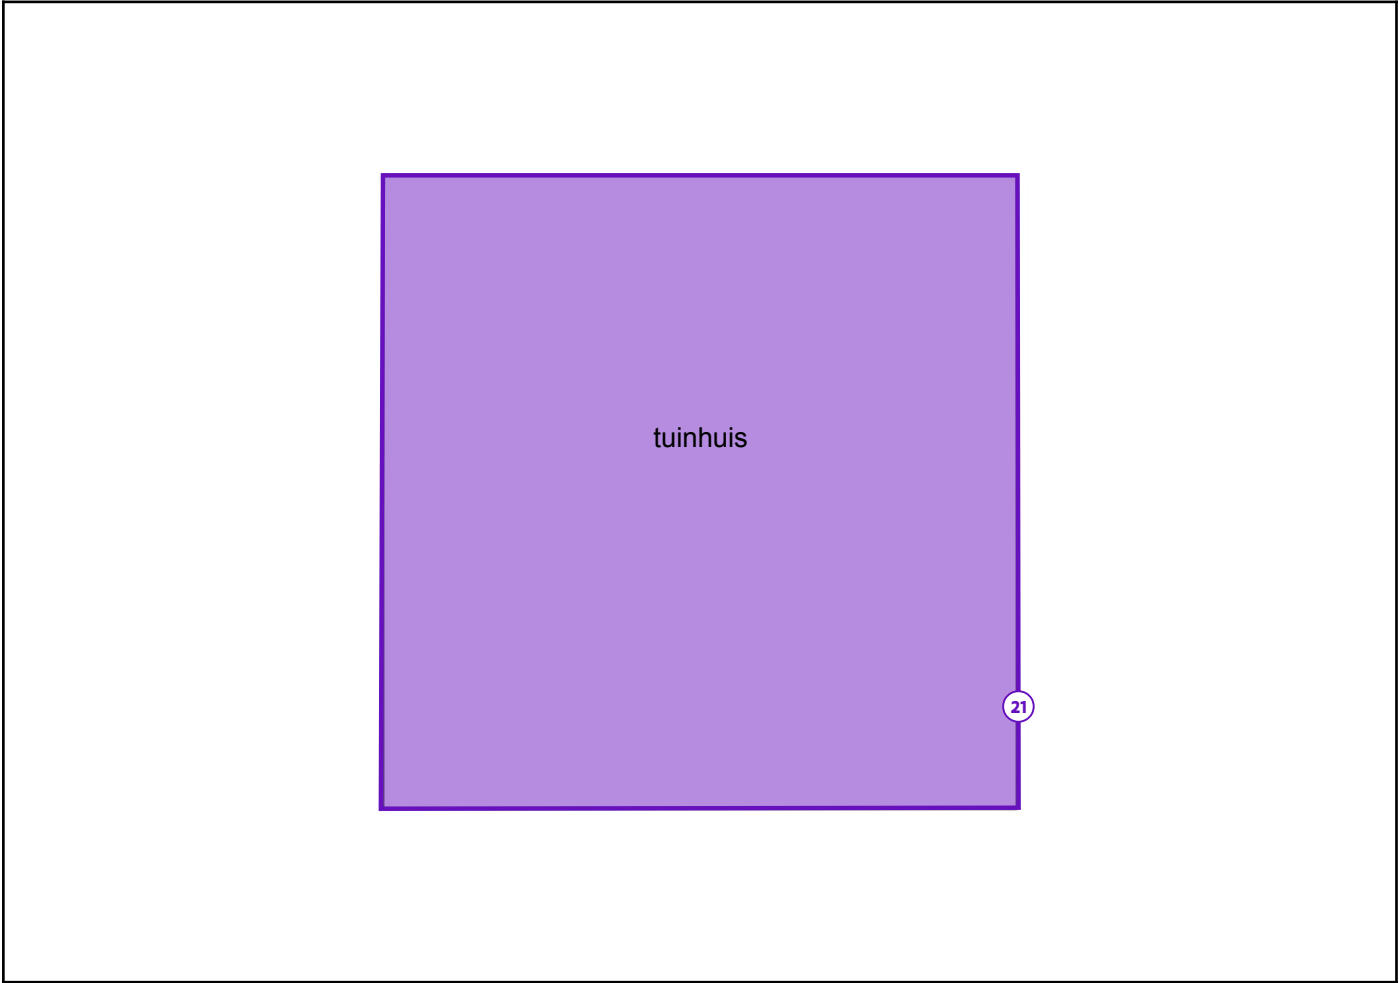

Legende van plan 3.1: Tuinhuis

Beschrijving	Type	Actie
21. TUINHUIS	Advies	-


Plan 3.2: Dakenplan

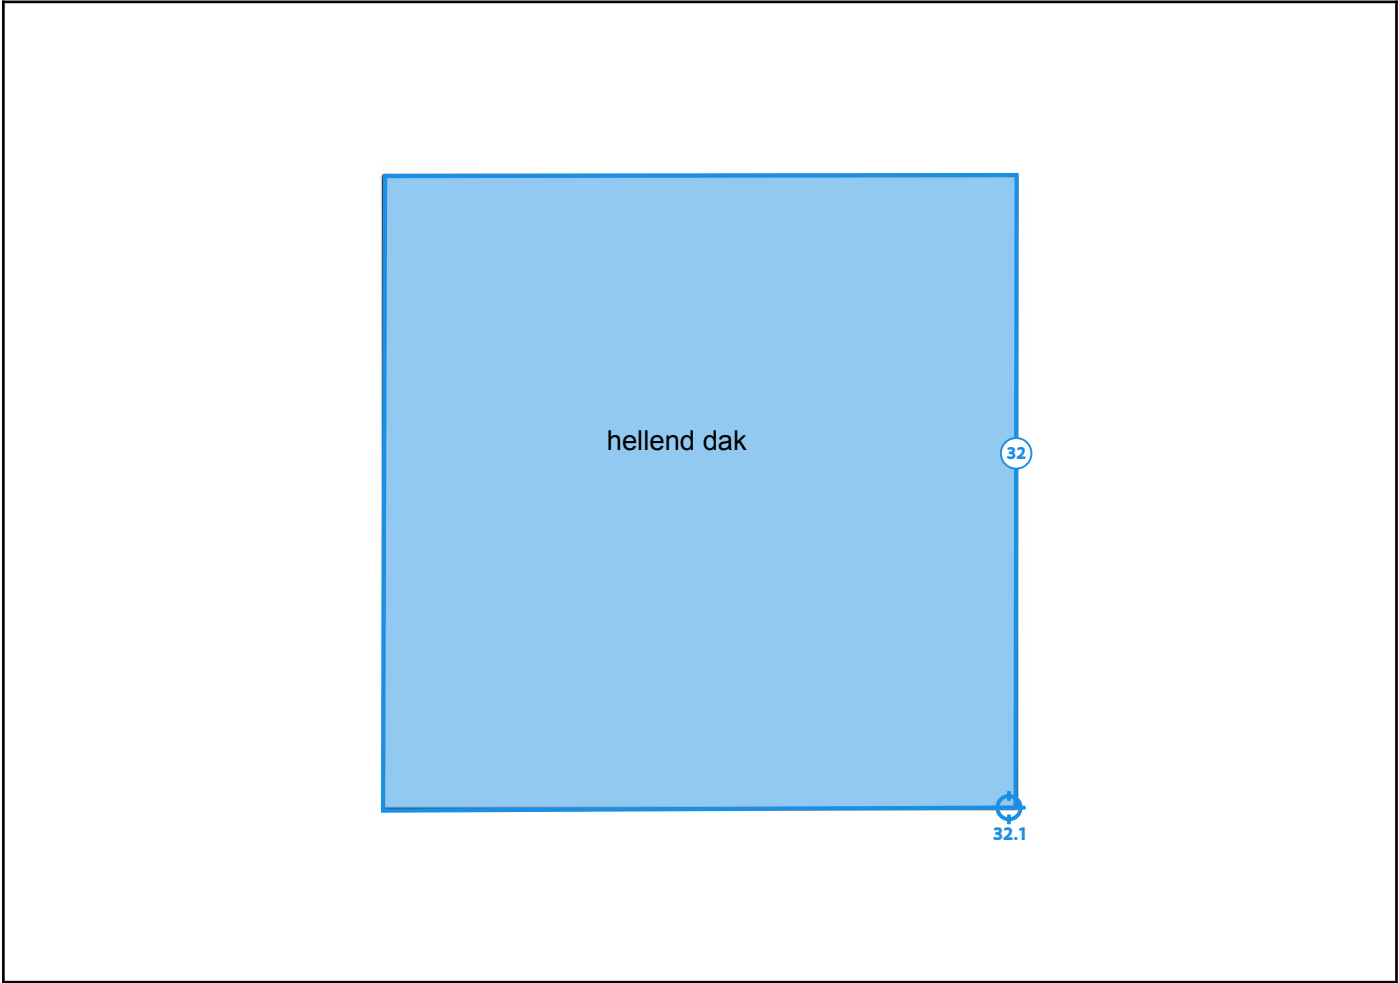

Legende van plan 3.2: Dakenplan

Beschrijving	Type	Actie
32. AFWERKING HELLEND DAK: GOLFPLATEN GEBITUMEERD	Geen asbest	-
32.1 Code: MM18	Puntmonster	-


Plan 3.3: dakenplan

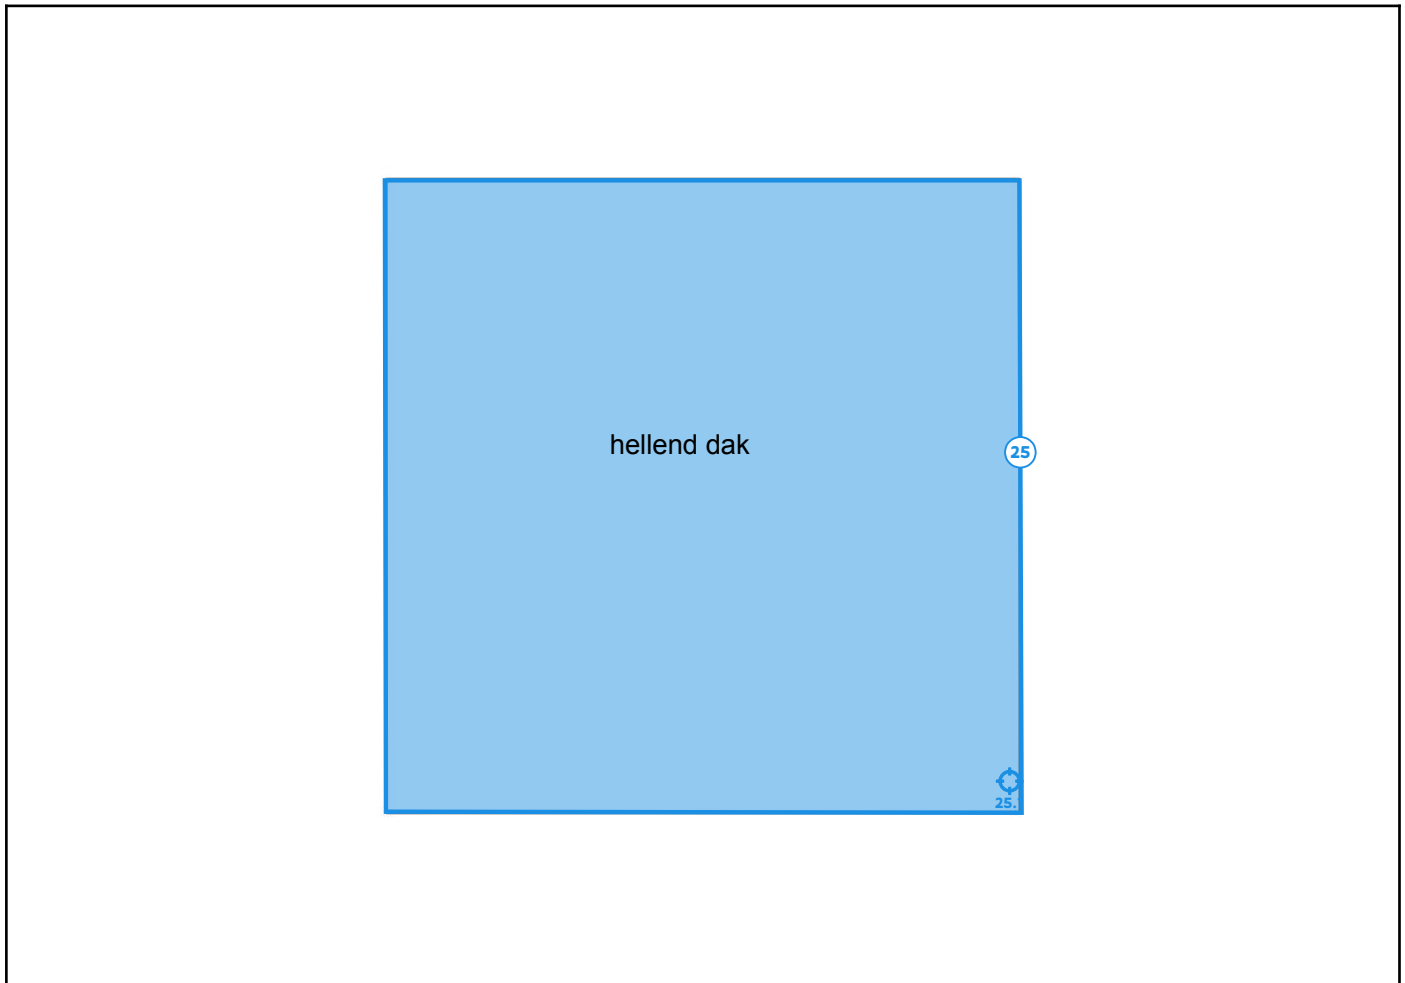

Legende van plan 3.3: dakenplan

Beschrijving	Type	Actie
25. ROOFING (EINDAFWERKING TUINHUIS)	Geen asbest	-
25.1 Code: mm17	Puntmonster	-

Plan 3.4: dakenplan

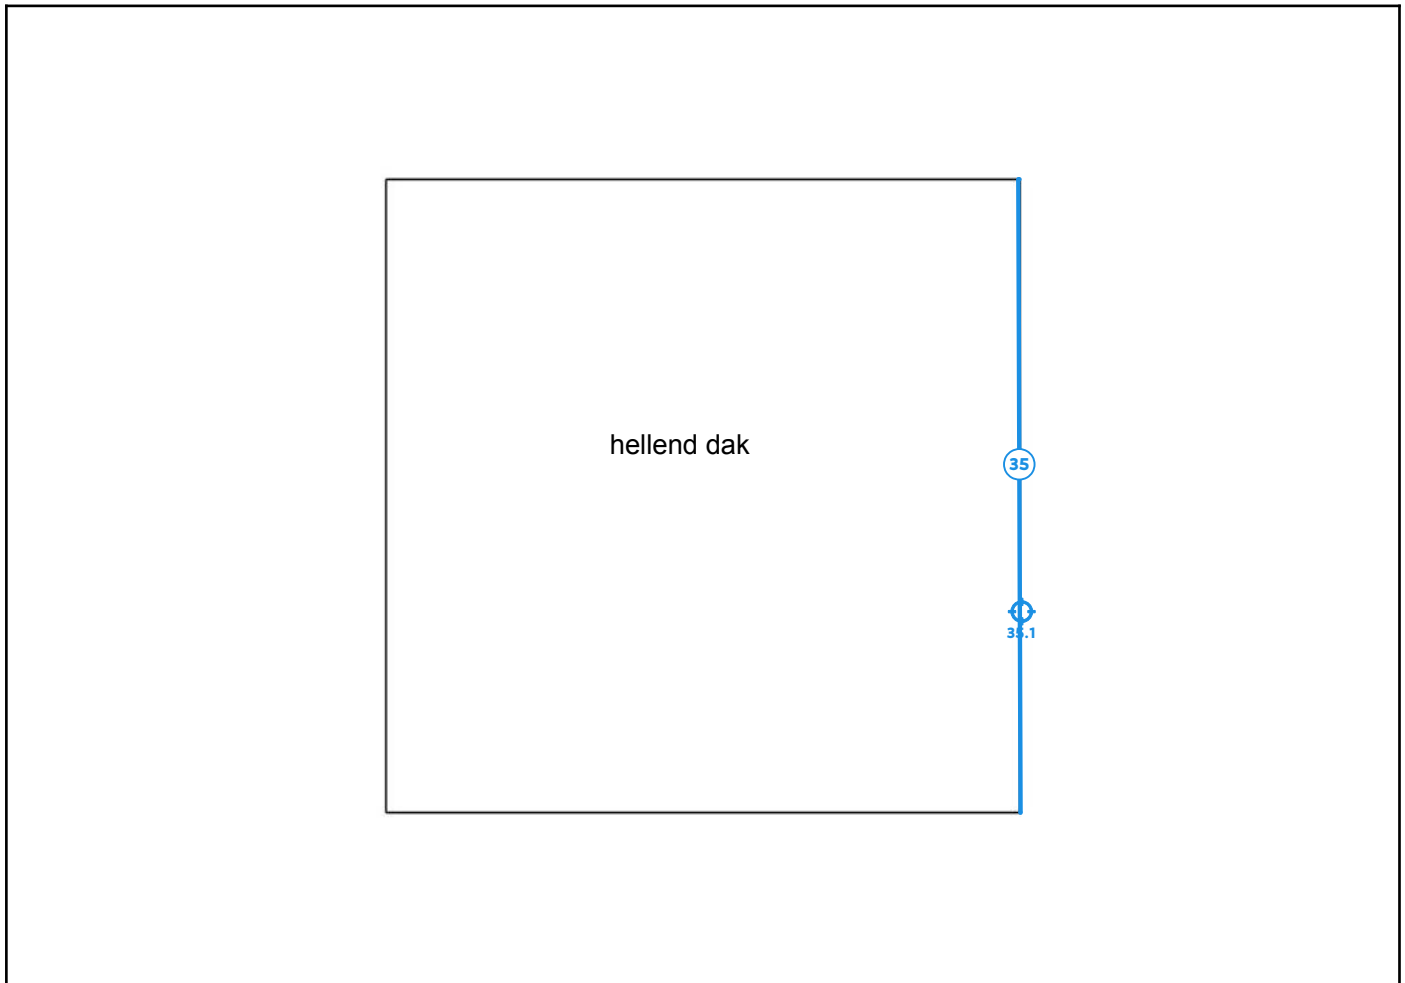

Legende van plan 3.4: dakenplan

Beschrijving	Type	Actie
35. ROOFING (ONDER DE GOLFPLATEN)	Geen asbest	-
35.1 Code: mm19	Puntmonster	-


Zone 4: Constructie



Tijdens de inspectie vastgesteld:

- 0 Asbestmaterialen
- 1 **Beperking**
- 0 Uitsluitingen
- 0 Roerende goederen
- 0 Puin, steenslag, (water)bodem
- 0 Adviezen
- 0 Geen asbest

Plan 4.1: Constructie

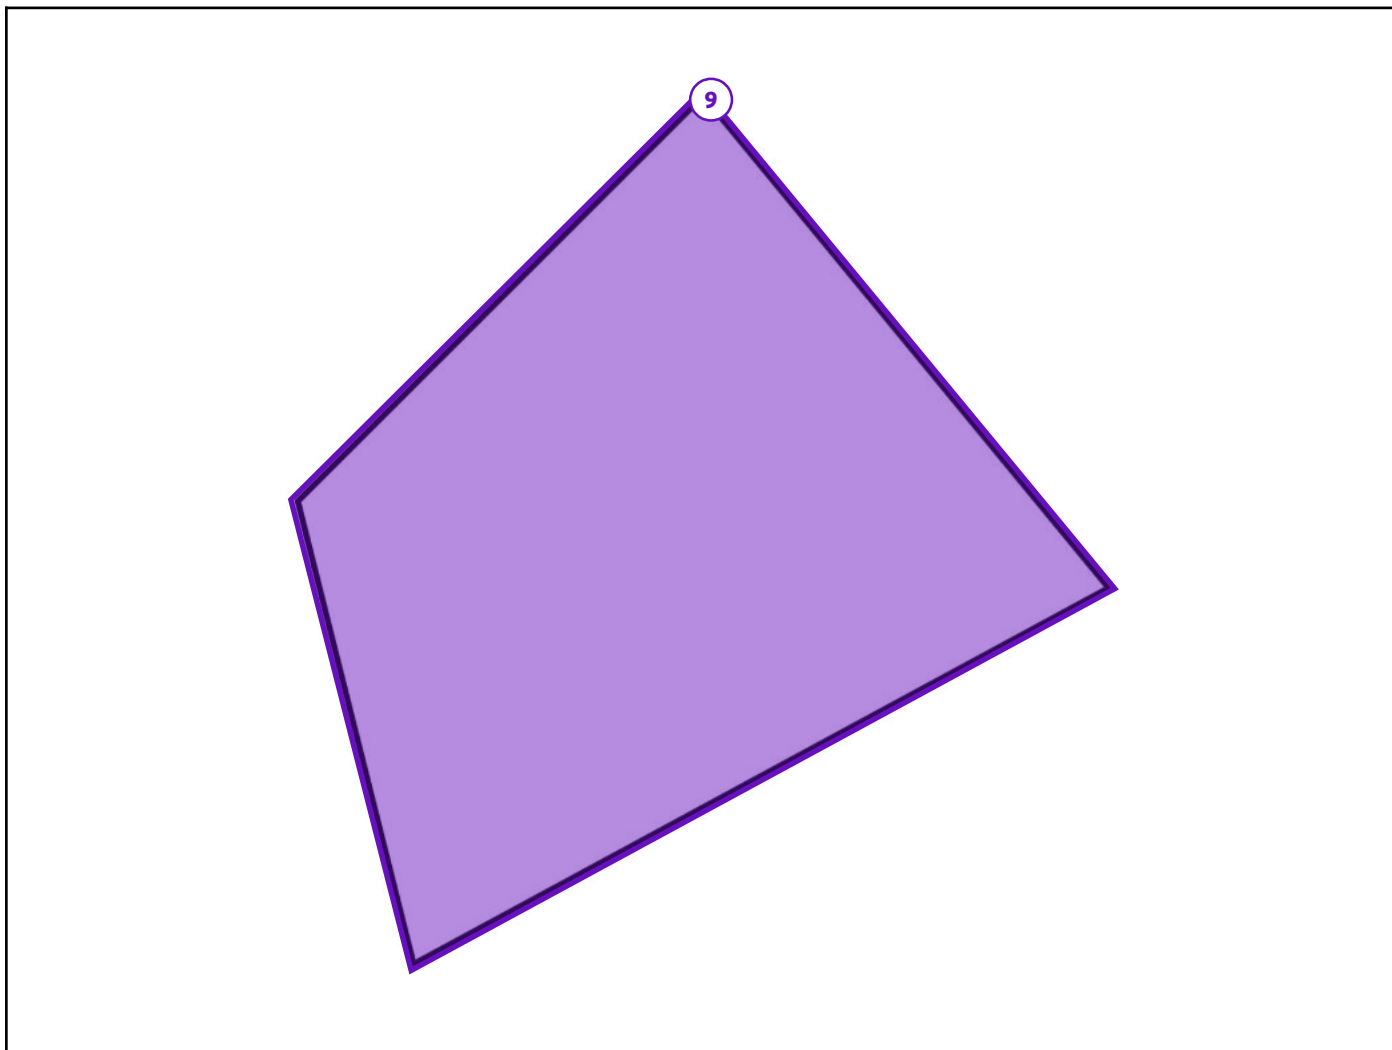

Legende van plan 4.1: Constructie

Beschrijving	Type	Actie
9. CONSTRUCTIE NIET BEREIKBAAR	Beperking	-


Zone 5: Constructie



Tijdens de inspectie vastgesteld:

- | | |
|---|-------------------------------|
| 0 | Asbestmaterialen |
| 0 | Beperkingen |
| 0 | Uitsluitingen |
| 0 | Roerende goederen |
| 0 | Puin, steenslag, (water)bodem |
| 0 | Adviezen |
| 1 | Geen asbest |

Plan 5.1: Constructie

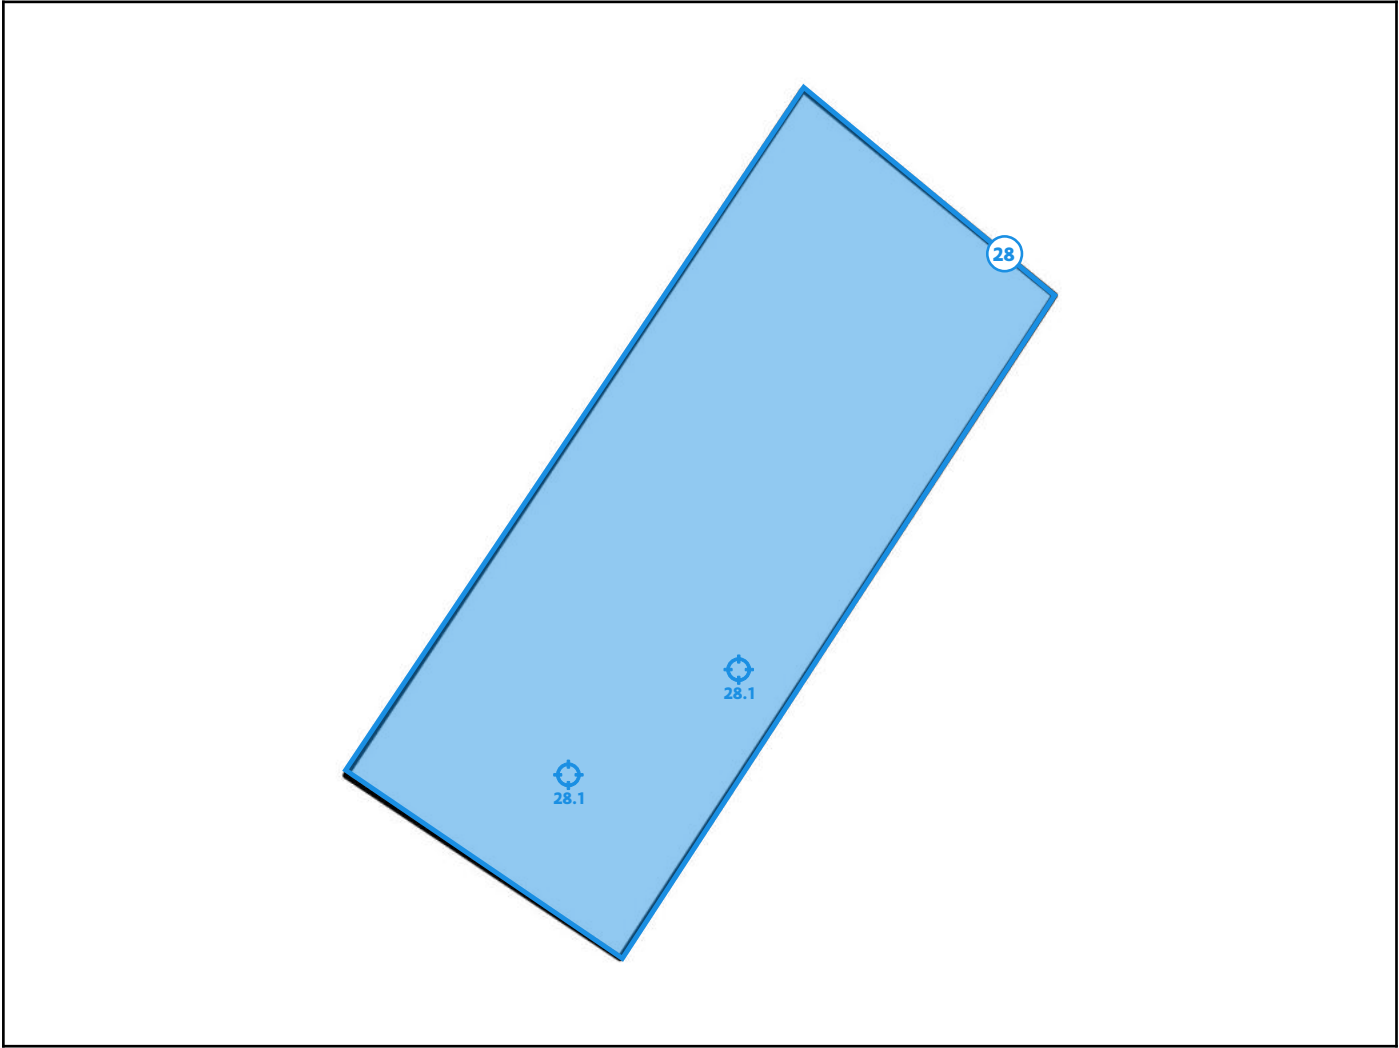

Legende van plan 5.1: Constructie

Beschrijving	Type	Actie
28. LIJMLAAG HORIZONTAAL (ZIJKANT VERANDA)	Geen asbest	-
28.1 Code: mm09	Mengmonster	-


Zone 6: Constructie



Tijdens de inspectie vastgesteld:

- | | |
|---|-------------------------------|
| 0 | Asbestmaterialen |
| 0 | Beperkingen |
| 0 | Uitsluitingen |
| 0 | Roerende goederen |
| 0 | Puin, steenslag, (water)bodem |
| 0 | Adviezen |
| 1 | Geen asbest |


Plan 6.1: Constructie

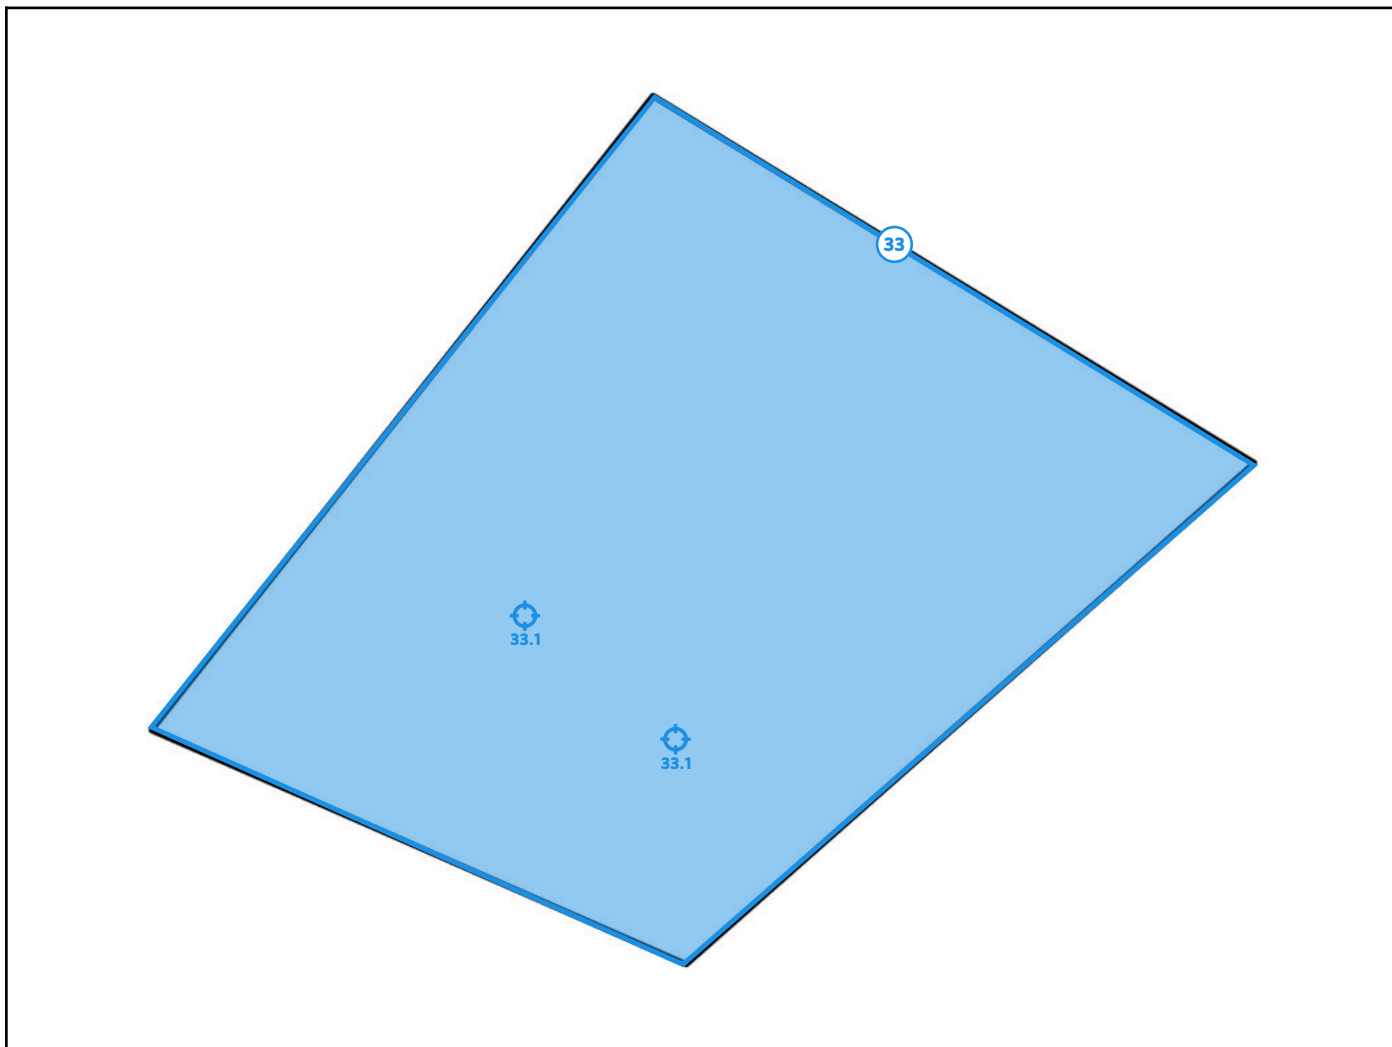

Legende van plan 6.1: Constructie

Beschrijving	Type	Actie
33. LIJMLAAG HORIZONTAAL (TUIN)	Geen asbest	-
33.1 Code: mm10	Mengmonster	-


Zone 7: Constructie

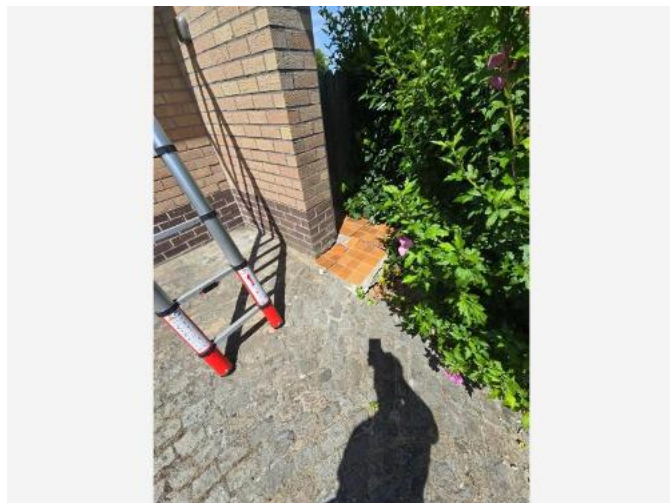

Tijdens de inspectie vastgesteld:

- 0 Asbestmaterialen
- 0 Beperkingen
- 0 Uitsluitingen
- 0 Roerende goederen
- 0 Puin, steenslag, (water)bodem
- 0 Adviezen
- 1 **Geen asbest**

Plan 7.1: Constructie

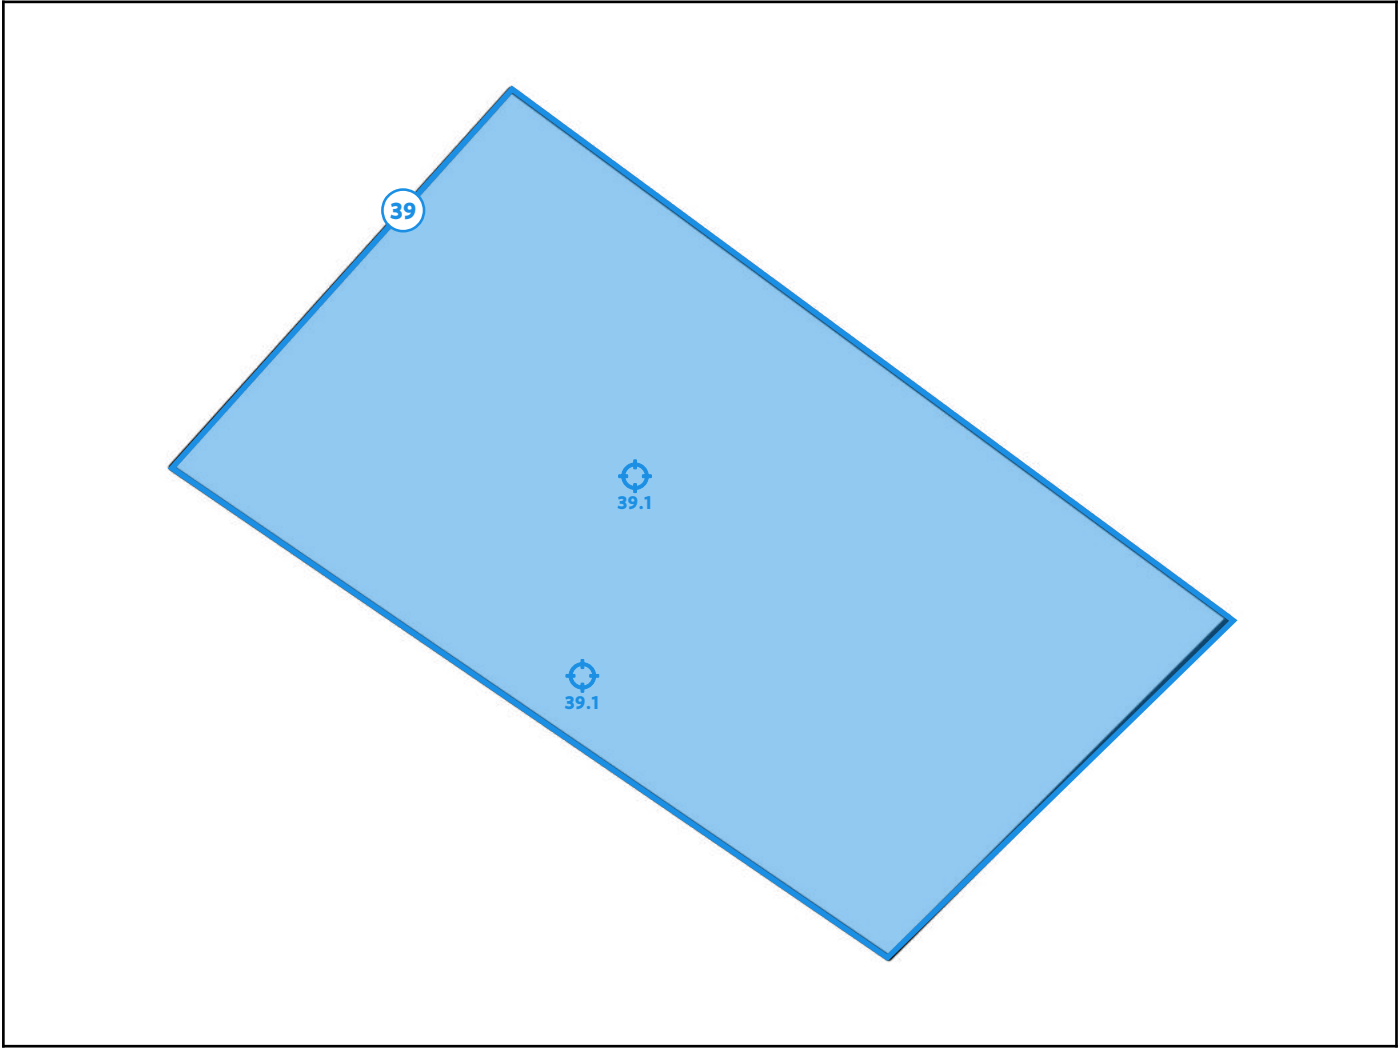

Legende van plan 7.1: Constructie

Beschrijving	Type	Actie
39. LIJMLAAG HORIZONTAAL (OPRIT)	Geen asbest	-
39.1 Code: mm14	Mengmonster	-

Zone 8: Overig gebied



Tijdens de inspectie vastgesteld:

- 0 Asbestmaterialen
- 2 Beperkingen
- 0 Roerende goederen
- 0 Puin, steenslag, (water)bodem
- 0 Adviezen
- 0 Geen asbest
- 0 Afdruipzones/afvloeizones

Plan 8.1: Vaststellingen buiten de constructies



Legende van plan 8.1: Vaststellingen buiten de constructies

Beschrijving	Type	Actie
--------------	------	-------

10. PUTDEKSEL	Beperking	-
12. OVERWOEKERENDE VEGETATIE	Beperking	-

Asbestmaterialen



Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Actie

Het asbestmateriaal valt onder de mijlpaal van 2040.

Hoe zorgt u voor een asbestveilige toestand?

Dringend verwijderen

Advies van de asbestdeskundige

Te nemen maatregelen

- Verwijder het asbestafval.

Voorstel van verwijderingsmethode

- Eenvoudige handelingen: mag via doe-het-zelf of door werknemer(s) met opleidingsattest eenvoudige handelingen
Hechtgebonden asbest dient zorgvuldig en intact verwijderd te worden. Breken, beschadigen, zagen, boren, schuren of hogedrukreiniging is ten strengste verboden. Dit veroorzaakt vezelvrijgave en vormt een ernstig gezondheidsrisico. Tijdens de werken het materiaal steeds bevochtigen of fixeren.

Verplichte PBM (Minimaal):

- Mondmasker FFP3 (EN 149) of volgelaatsmasker met geforceerde lucht.
- Wegwerpoverall Cat III type 5/6
- Wegwerphandschoenen

- Afspoelbare schoenen

Belangrijke voorzorgsmaatregelen

Schade: Als het materiaal beschadigd raakt, moet de verdere verwijdering verplicht door een erkend asbestverwijderaar gebeuren.

Reiniging: De werkzone moet na de verwijdering nat gereinigd worden. Gebruik geen gewone stofzuiger (enkel industriële stofzuiger met ABSOLUUT-filter).

Sterk aangeraden: Hoewel het toegestaan is om deze toepassing zelf te verwijderen, is het raadzaam de verwijdering te laten uitvoeren door opgeleid personeel of een erkend asbestverwijderaar.

Juridisch: Niet-naleving van de procedures kan leiden tot zware boetes en vervolging.

Afvoer & documentatie

Afvoer particulieren: Afval moet steeds dubbel verpakt (luchtdichte transparante zak met asbeststicker) aangeboden worden op het recyclagepark (raadpleeg lokale voorwaarden).

Afvoer aannemer: De aannemer is verantwoordelijk voor de correcte afvoer van het afval volgens de geldende wetgeving.

Bewijs: Bewaar alle documenten (facturen, afgiftebewijzen, foto's) die de verwijdering aantonen. Het attest moet binnen één jaar na verwijdering geactualiseerd worden.

Meer Informatie:

Erkende verwijderaars: www.werk.belgie.be

Richtlijnen: www.asbestinfo.be en ovam.vlaanderen.be

- Eenvoudige handelingen: enkel door erkend asbestverwijderaar
Deze hechtgebonden asbesttoepassing mag verwijderd worden met eenvoudige handelingen door een erkend verwijderaar.

Werkwijze & risico:

Materialen worden vooraf behandeld met een speciaal ontwikkelde vloeistof om vezelverspreiding te minimaliseren.

De toepassing dient zorgvuldig verwijderd te worden zonder de huidige staat van het materiaal te veranderen. Breken of beschadigen is niet toegestaan. Er wordt een evaluatie van de techniek opgemaakt die uitgevoerd wordt via luchtmetingen door een erkend laboratorium (volgens art. VI 3-18). De werkmethode moet gewijzigd worden wanneer de grenswaarde overschreden wordt. De werknemers maken gebruik van de correcte pbm's en er worden douches voorzien (tenzij de risicoanalyse dit anders bepaalt).

Strikt verboden handelingen: Elke vorm van mechanische bewerking zoals zagen, boren, slijpen, schuren of hogedrukreiniging is ten strengste verboden.

Verplichte PBM (Minimaal):

- Volgelaatsmasker met geforceerde lucht of gelijkwaardig/hoger niveau.
- Wegwerpoverall Cat III type 5/6
- Wegwerphandschoenen
- Afspoelbare schoenen

Afvoer & documentatie

Afvoer aannemer: De aannemer is verantwoordelijk voor de correcte afvoer van het afval volgens de geldende wetgeving.

Reiniging: De werkzone moet na de verwijdering nat gereinigd worden. Gebruik geen gewone stofzuiger (enkel industriële stofzuiger met ABSOLUUT-filter).

Bewijs van Verwijdering: Bewaar alle documenten (facturen, afgiftebewijzen, foto's, etc.).

Na de verwijdering moet het attest binnen één jaar worden geactualiseerd.

Meer Informatie:

Erkende verwijderaars: www.werk.belgie.be

Richtlijnen: www.asbestinfo.be en ovam.vlaanderen.be

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.14: Dakenplan

Detailinformatie

Algemene opmerkingen

Wettelijke Bepalingen uit het Materialendecreet

Het beheer van afvalstoffen is onderworpen aan de volgende algemene bepalingen uit het Decreet betreffende het duurzaam beheer van materiaalstromen en afvalstoffen (het Materialendecreet) en de uitvoeringsbesluiten ervan:

Verbod op strijdig beheer: Het is verboden afvalstoffen achter te laten of te beheren in strijd met de voorschriften van dit decreet of de uitvoeringsbesluiten ervan (Art. 10.2.1, §1).


Algemene Zorgplicht: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die afvalstoffen beheert, is verplicht alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs kunnen worden genomen om gevaar voor de gezondheid van de mens of voor het milieu te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken (Art. 10.2.1, §2).

Technische gegevens


Beschrijving	ASBESTVERDACHT AFVAL: SLIB
Type afvalstof	Betreft resten (contaminatie) van verwerking of beschadiging
Type resten (contaminatie)	• Stof, deeltjes < 4 mm, flinters, gruis (los, opliggend)
Besmette materialen	• Sediment (dakgoot, afvoerbuys, regenwaterput, ...)
Bron van de resten	Dak in asbesthoudende materialen.
Omgeving	Buiten
Primaire drager	DAKGOOT
Gebondenheid resten	Niet hecht
Hoeveelheid (gewicht - aantal)	• 10,00 kg - 1 stuk
Totaal gewicht	10,00 kg
Eenvoudig bereikbaar	Ja
Identificatiemethode	De asbestdeskundige beoordeelt het materiaal als asbestverdacht en dus asbesthoudend, en dit zonder monsternamen.
Opmerking	De hoeveelheid is louter indicatief en heeft enkel betrekking op de zichtbare delen conform een niet-destructief onderzoek.

Fiche 2: VLOERZEIL HORIZONTAAL (kelder/kast/buiten)

Asbestmateriaal

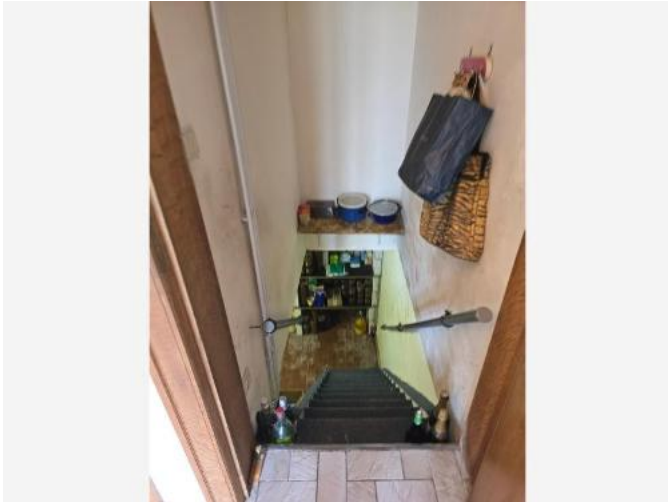

Overzichtsfoto

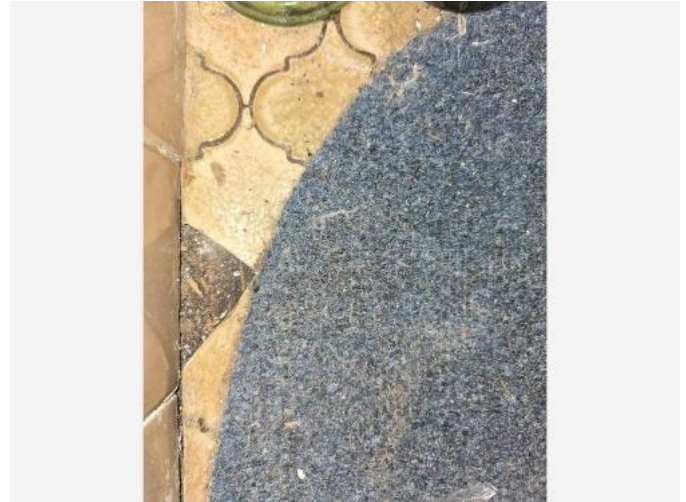

Detailfoto

Conclusie

Actie

Het asbestmateriaal valt onder de mijlpaal van 2034.

Hoe zorgt u voor een asbestveilige toestand?

Dringend verwijderen

Advies van de asbestdeskundige

Te nemen maatregelen

- Verwijder dit asbestmateriaal zo snel mogelijk. Volg de toestand goed op.

Voorstel van verwijderingsmethode

- Hermetische zone (erkend asbestverwijderaar)
Betreft een niet-hechtgebonden toepassing. Sanering veroorzaakt breuk, verkrumming en stofvorming, met hoog risico op vezelvrijgave. Verwijdering moet verplicht via hermetische zone, uitsluitend door een erkend asbestverwijderaar. Dit is geen doe-het-zelf werk.

Gezondheids- en juridisch risico:

Vrijgekomen asbestvezels zijn ernstig gevaar voor de gezondheid. Blootstelling moet vermeden worden. Niet naleven van verplichte methoden (hermetische zone/erkende aannemer) kan leiden tot zware boetes en vervolging (milieu/arbeidsveiligheid).

Strikte beveiliging (in afwachting):

Tot de saneringswerken mag de toepassing onder geen beding bewerkt of beschadigd worden. Boren, schuren of manipuleren is verboden. Toegang zone moet beperkt zijn.

Tijdelijke inkapseling:

Om risico's tijdelijk te minimaliseren, kan de toepassing veilig ingekapseld worden. Dit moet deskundig gebeuren. LET OP: Inkapseling is een tijdelijke maatregel en vervangt definitieve verwijdering niet.

Verwijdering & documentatie:

Aannemer is verantwoordelijk voor correcte afvoer asbestafval (volgens de geldende wetgeving).

Verplichte eindcontrole:

Na sanering, en voor afbreken hermetische zone, is een vrijgavemeting door erkend labo vereist.

Bewijs van verwijdering:

Bewaar alle documenten (facturen, werkplannen, foto's, afgiftebewijzen, vrijgavemeting, etc.). Noodzakelijk voor actualisatie asbestattest. Na verwijdering moet het attest binnen één jaar geactualiseerd worden.

Meer informatie:

Erkende verwijderaars: www.werk.belgie.be

Richtlijnen: www.asbestinfo.be en ovam.vlaanderen.be

Terug te vinden op volgende plannen

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.3: Verdiep -1
- Plan 1.6: Verdiep 0

Zone 2: Bijgebouw

- Plan 2.1: Constructie

Detailinformatie

Algemene opmerkingen

Het insluiten of bedekken van asbesthoudende materialen is alleen toegestaan als risicobeheersmaatregel of maatregel voor een veilig beheer. Het insluiten of bedekken is enkel toegelaten indien:

- Dit het risico bij de verwijdering van het asbesthoudende materiaal niet vergroot.
- Dit de verwijdering technisch niet bemoeilijkt.
- Het volume asbesthoudende afval bij verwijdering niet vergroot wordt, met uitzondering van een dunne laag aangebracht om het vrijkomen van asbestvezels uit het asbesthoudende materiaal te verhinderen.

Wanneer is de ruimte veilig te betreden?

- Wanneer de toepassing volledig intact of voorlopig bedekt is, kan de ruimte veilig betreden worden.
- Wanneer er beschadigingen zijn, is de ruimte niet meer veilig te betreden.

Risicobeoordeling

Eindbeoordeling materiaalrisico	Hoog materiaalrisico en/of hoge kans op vezelvrijgave
---------------------------------	---

Berekening materiaalrisico

Gebondenheid	Categorie 2: niet-hechtgebonden met matrix
Asbestsoort (vezeltype)	Alleen chrysotiel aanwezig
Asbestconcentratie	Hoog ($\geq 50\%$)
Afschermingsgraad van het gehele materiaal	Geheel of deels vrij aan de binnenlucht, maar geen contact met binnenluchtstromen
Toestand van het materiaal	Matig beschadigd, matig verweerd

Monstername

#	Type	Referentie	Resultaat
2.1	Puntmonster	mm03	Chrysotiel

Technische gegevens


Beschrijving	VLOERZEIL HORIZONTAAL (kelder/kast/buiten)
Omgeving	Binnen
Primaire drager	Vloer
Asbestmateriaal	Prefab - afwerking - Vloerzeil
Bindmiddel van asbestmateriaal	Karton - papier - viltachtig
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Niet-hechtgebonden
Hoeveelheid (oppervlakte - aantal)	• 3,00 m² - 1 stuk • 2,00 m² - 1 stuk • 2,00 m² - 1 stuk
Totale oppervlakte	7,00 m ²
Eenvoudig bereikbaar	Ja
Bevestigingswijze	• Verlijmd, ingegoten, versmeerd
Identificatiemethode	Een monstername door de asbestdeskundige met laboanalyse door een asbestlabo.
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	Bij renovatie en/of sloop, en in het bijzonder wanneer onderliggende lagen bij verwijdering zichtbaar worden, is verder onderzoek noodzakelijk in de: Oude vloerzeilen en/of tegels Kartonnen of viltachtige onderlagen Lijmlagen Dekvloer/chape De hoeveelheid is louter indicatief en heeft enkel betrekking op de zichtbare delen conform een niet-destructief onderzoek.

Fiche 3: ASBESTVERDACHT AFVAL: VEZELCEMENTPLATEN

Asbestmateriaal - afvalstof



Overzichtsfoto

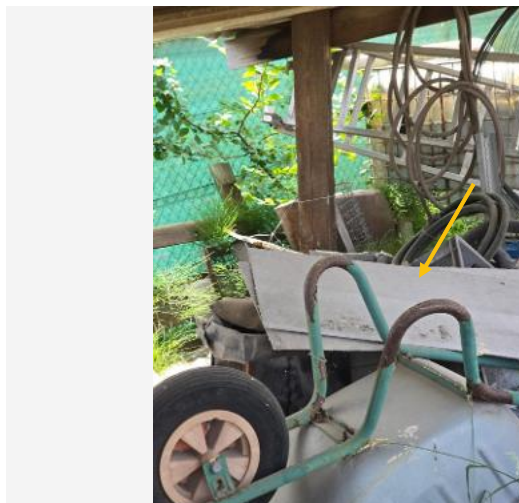

Detailfoto

Conclusie

Actie

Het asbestmateriaal valt onder de mijlpaal van 2040.

Hoe zorgt u voor een asbestveilige toestand?

Dringend verwijderen

Advies van de asbestdeskundige

Te nemen maatregelen

- Verwijder het asbestafval.

Voorstel van verwijderingsmethode

- Eenvoudige handelingen: mag via doe-het-zelf of door werknemer(s) met opleidingsattest eenvoudige handelingen
Hechtgebonden asbest dient zorgvuldig en intact verwijderd te worden. Breken, beschadigen, zagen, boren, schuren of hogedrukreiniging is ten strengste verboden. Dit veroorzaakt vezelvrijgave en vormt een ernstig gezondheidsrisico. Tijdens de werken het materiaal steeds bevochtigen of fixeren.

Verplichte PBM (Minimaal):

- Mondmasker FFP3 (EN 149) of volgelaatsmasker met geforceerde lucht.
- Wegwerpoverall Cat III type 5/6

- Wegwerphandschoenen
- Afspoelbare schoenen

Belangrijke voorzorgsmaatregelen

Schade: Als het materiaal beschadigd raakt, moet de verdere verwijdering verplicht door een erkend asbestverwijderaar gebeuren.

Reiniging: De werkzone moet na de verwijdering nat gereinigd worden. Gebruik geen gewone stofzuiger (enkel industriële stofzuiger met ABSOLUUT-filter).

Sterk aangeraden: Hoewel het toegestaan is om deze toepassing zelf te verwijderen, is het raadzaam de verwijdering te laten uitvoeren door opgeleid personeel of een erkend asbestverwijderaar.

Juridisch: Niet-naleving van de procedures kan leiden tot zware boetes en vervolging.

Afvoer & documentatie

Afvoer particularen: Afval moet steeds dubbel verpakt (luchtdichte transparante zak met asbeststicker) aangeboden worden op het recyclagepark (raadpleeg lokale voorwaarden).

Afvoer aannemer: De aannemer is verantwoordelijk voor de correcte afvoer van het afval volgens de geldende wetgeving.

Bewijs: Bewaar alle documenten (facturen, afgiftebewijzen, foto's) die de verwijdering aantonen. Het attest moet binnen één jaar na verwijdering geactualiseerd worden.

Meer Informatie:

Erkende verwijderaars: www.werk.belgie.be

Richtlijnen: www.asbestinfo.be en ovam.vlaanderen.be

- Eenvoudige handelingen: enkel door erkend asbestverwijderaar
Deze hechtgebonden asbesttoepassing mag verwijderd worden met eenvoudige handelingen door een erkend verwijderaar.

Werkwijze & risico:

Materialen worden vooraf behandeld met een speciaal ontwikkelde vloeistof om vezelverspreiding te minimaliseren.

De toepassing dient zorgvuldig verwijderd te worden zonder de huidige staat van het materiaal te veranderen. Breken of beschadigen is niet toegestaan. Er wordt een evaluatie van de techniek opgemaakt die uitgevoerd wordt via luchtmetingen door een erkend laboratorium (volgens art. VI 3-18). De werkmethode moet gewijzigd worden wanneer de grenswaarde overschreden wordt. De werknemers maken gebruik van de correcte pbm's en er worden douches voorzien (tenzij de risicoanalyse dit anders bepaalt).

Strikt verboden handelingen: Elke vorm van mechanische bewerking zoals zagen, boren, slijpen, schuren of hogedrukreiniging is ten strengste verboden.

Verplichte PBM (Minimaal):

- Volgelaatsmasker met geforceerde lucht of gelijkwaardig/hoger niveau.
- Wegwerpoverall Cat III type 5/6
- Wegwerphandschoenen
- Afspoelbare schoenen

Afvoer & documentatie

Afvoer aannemer: De aannemer is verantwoordelijk voor de correcte afvoer van het afval volgens de geldende wetgeving.

Reiniging: De werkzone moet na de verwijdering nat gereinigd worden. Gebruik geen gewone stofzuiger (enkel industriële stofzuiger met ABSOLUUT-filter).

Bewijs van Verwijdering: Bewaar alle documenten (facturen, afgiftebewijzen, foto's, etc.).

Na de verwijdering moet het attest binnen één jaar worden geactualiseerd.

Meer Informatie:

Erkende verwijderaars: www.werk.belgie.be

Richtlijnen: www.asbestinfo.be en ovam.vlaanderen.be

Terug te vinden op volgend plan

Zone 2: Bijgebouw

- Plan 2.1: Constructie

Detailinformatie

Algemene opmerkingen

Wettelijke Bepalingen uit het Materialendecreet

Het beheer van afvalstoffen is onderworpen aan de volgende algemene bepalingen uit het Decreet betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (het Materialendecreet) en de uitvoeringsbesluiten ervan:

Verbod op strijdig beheer: Het is verboden afvalstoffen achter te laten of te beheren in strijd met de voorschriften van dit decreet of de uitvoeringsbesluiten ervan (Art. 10.2.1, §1).

Algemene Zorgplicht: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die afvalstoffen beheert, is verplicht alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs kunnen worden genomen om gevaar voor de gezondheid van de mens of voor het milieu te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken (Art. 10.2.1, §2).

Technische gegevens

Beschrijving	ASBESTVERDACHT AFVAL: VEZELCEMENTPLATEN
Type afvalstof	Betreft stock-voorraad of gedemonteerde asbestmaterialen
Aanwezige resten	Geen resten aanwezig
Omgeving	Buiten
Primaire drager	Puin of gemengde grond en stenen (geen bodem)
Asbestmaterialen	• Plaat, paneel, tablet - Type Menuiserite
Bindmiddel van asbestmateriaal	Cement
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (gewicht - aantal)	• 10,00 kg - 1 stuk
Totaal gewicht	10,00 kg
Eenvoudig bereikbaar	Ja
Identificatiemethode	De asbestdeskundige beoordeelt het materiaal als asbestverdacht en dus asbesthoudend, en dit zonder monstername.
Opmerking	De hoeveelheid is louter indicatief en heeft enkel betrekking op de zichtbare delen conform een niet-destructief onderzoek.

Fiche 4: EINDAFWERKING HELLEND DAK: VEZELCEMENT LEIEN

Asbestmateriaal



Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Actie

Het asbestmateriaal valt onder de mijlpaal van 2034.

Hoe zorgt u voor een asbestveilige toestand?

Verwijderen

Advies van de asbestdeskundige

Te nemen maatregelen

- Verwijder dit asbestmateriaal zo snel mogelijk. Volg de toestand goed op.
- Hemelwater dat afspoelt van asbestcement daken of gevels kan asbestdeeltjes bevatten. Gebruik het enkel voor gesloten circuits (bv. spoelen toiletten). Reinig na het vervangen van het dak of de gevel de dakgoten en regenwaterput of -ton om asbesthoudend sediment of slib te verwijderen

Voorstel van verwijderingsmethode

- Eenvoudige handelingen: mag via doe-het-zelf of door werknemer(s) met opleidingsattest eenvoudige handelingen
Hechtgebonden asbest dient zorgvuldig en intact verwijderd te worden. Breken, beschadigen, zagen, boren, schuren of hogedrukreiniging is ten strengste verboden. Dit veroorzaakt vezelvrijgave en vormt een ernstig gezondheidsrisico. Tijdens de werken het materiaal steeds bevochtigen of fixeren.

Verplichte PBM (Minimaal):

- Mondmasker FFP3 (EN 149) of volgelaatsmasker met geforceerde lucht.
- Wegwerpoverall Cat III type 5/6
- Wegwerphandschoenen
- Afspoelbare schoenen

Belangrijke voorzorgsmaatregelen

Schade: Als het materiaal beschadigd raakt, moet de verdere verwijdering verplicht door een erkend asbestverwijderaar gebeuren.

Reiniging: De werkzone moet na de verwijdering nat gereinigd worden. Gebruik geen gewone stofzuiger (enkel industriële stofzuiger met ABSOLUUT-filter).

Sterk aangeraden: Hoewel het toegestaan is om deze toepassing zelf te verwijderen, is het raadzaam de verwijdering te laten uitvoeren door opgeleid personeel of een erkend asbestverwijderaar.

Juridisch: Niet-naleving van de procedures kan leiden tot zware boetes en vervolging.

Afvoer & documentatie

Afvoer particulieren: Afval moet steeds dubbel verpakt (luchtdichte transparante zak met asbeststicker) aangeboden worden op het recyclagepark (raadpleeg lokale voorwaarden).

Afvoer aannemer: De aannemer is verantwoordelijk voor de correcte afvoer van het afval volgens de geldende wetgeving.

Bewijs: Bewaar alle documenten (facturen, afgiftebewijzen, foto's) die de verwijdering aantonen. Het attest moet binnen één jaar na verwijdering geactualiseerd worden.

Meer Informatie:

Erkende verwijderaars: www.werk.belgie.be

Richtlijnen: www.asbestinfo.be en ovam.vlaanderen.be

- Eenvoudige handelingen: enkel door erkend asbestverwijderaar
Deze hechtgebonden asbesttoepassing mag verwijderd worden met eenvoudige handelingen door een erkend verwijderaar.

Werkwijze & risico:

Materialen worden vooraf behandeld met een speciaal ontwikkelde vloeistof om vezelverspreiding te minimaliseren.

De toepassing dient zorgvuldig verwijderd te worden zonder de huidige staat van het materiaal te veranderen. Breken of beschadigen is niet toegestaan. Er wordt een evaluatie van de techniek opgemaakt die uitgevoerd wordt via luchtmetingen door een erkend laboratorium (volgens art. VI 3-18). De werkmethode moet gewijzigd worden wanneer de grenswaarde overschreden wordt. De werknemers maken gebruik van de correcte pbm's en er worden douches voorzien (tenzij de risicoanalyse dit anders bepaalt).

Strikt verboden handelingen: Elke vorm van mechanische bewerking zoals zagen, boren, slijpen, schuren of hogedrukreiniging is ten strengste verboden.

Verplichte PBM (Minimaal):

- Volgelaatsmasker met geforceerde lucht of gelijkwaardig/hoger niveau.
- Wegwerpoverall Cat III type 5/6
- Wegwerphandschoenen
- Afspoelbare schoenen

Afvoer & documentatie

Afvoer aannemer: De aannemer is verantwoordelijk voor de correcte afvoer van het afval volgens de geldende wetgeving.

Reiniging: De werkzone moet na de verwijdering nat gereinigd worden. Gebruik geen gewone stofzuiger (enkel industriële stofzuiger met ABSOLUUT-filter).

Bewijs van Verwijdering: Bewaar alle documenten (facturen, afgiftebewijzen, foto's, etc.).

Na de verwijdering moet het attest binnen één jaar worden geactualiseerd.

Meer Informatie:

Erkende verwijderaars: www.werk.belgie.be

Richtlijnen: www.asbestinfo.be en ovam.vlaanderen.be

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.13: Dakenplan

Detailinformatie

Algemene opmerkingen

Het insluiten of bedekken van asbesthoudende materialen is alleen toegestaan als risicobeheersmaatregel of maatregel voor een veilig beheer. Het insluiten of bedekken is enkel toegelaten indien:

- Dit het risico bij de verwijdering van het asbesthoudende materiaal niet vergroot.
- Dit de verwijdering technisch niet bemoeilijkt.
- Het volume asbesthoudende afval bij verwijdering niet vergroot wordt, met uitzondering van een dunne laag aangebracht om het vrijkomen van asbestvezels uit het asbesthoudende materiaal te verhinderen.

Wanneer is de ruimte veilig te betreden?

- Wanneer de toepassing volledig intact of voorlopig bedekt is, kan de ruimte veilig betreden worden.
- Wanneer er beschadigingen zijn, is de ruimte niet meer veilig te betreden.

Risicobeoordeling

Eindbeoordeling materiaalrisico	Verhoogd materiaalrisico en/of verhoogde kans op vezelvrijgave
---------------------------------	--

Berekening materiaalrisico


Gebondenheid	Categorie 1: hechtgebonden in oorsprong
Asbestsoort (vezeltype)	Alleen chrysotiel aanwezig
Asbestconcentratie	Laag (< 50%)
Afschermingsgraad van het gehele materiaal	Geheel of deels vrij aan de buitenlucht, maar geen contact met binnenlucht
Toestand van het materiaal	Matig beschadigd, matig verweerd

Monstername


#	Type	Referentie	Resultaat
4.1	Puntmonster	MM12	Chrysotiel

Technische gegevens

Beschrijving	EINDAFWERKING HELLEND DAK: VEZELCEMENT LEIEN
Omgeving	Buiten
Primaire drager	Schuin dak
Asbestmateriaal	Dak- en gevelbekleding - Lei, shingle
Bindmiddel van asbestmateriaal	Cement
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (oppervlakte - aantal)	• 310,00 m² - 1 stuk
Totale oppervlakte	310,00 m ²
Eenvoudig bereikbaar	Ja
Bevestigingswijze	• Geklemd • Geschroefd • Genageld, geniet
Identificatiemethode	Een monstername door de asbestdeskundige met laboanalyse door een asbestlabo.
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	Bij renovatie en/of sloop onderzoek verrichten naar de aanwezigheid van asbestverdachte toepassingen in de onderliggende materialen. Er is hier mogelijks nog een asbestverdacht plaat aanwezig. De hoeveelheid is louter indicatief en heeft enkel betrekking op de zichtbare delen conform een niet-destructief onderzoek. Indien er isolatie aanwezig is, bestaat de kans dat deze gecontamineerd is. We raden daarom aan om de isolatie gelijktijdig met de asbesthoudende toepassing te laten verwijderen door de aannemer. Om contaminatie van de ruimte uit te sluiten, adviseren wij aanvullende kleefstalen te laten afnemen van de ruimte waar de asbesthoudende toepassing zichtbaar is. Deze maken echter geen deel uit van een niet-destructief onderzoek.

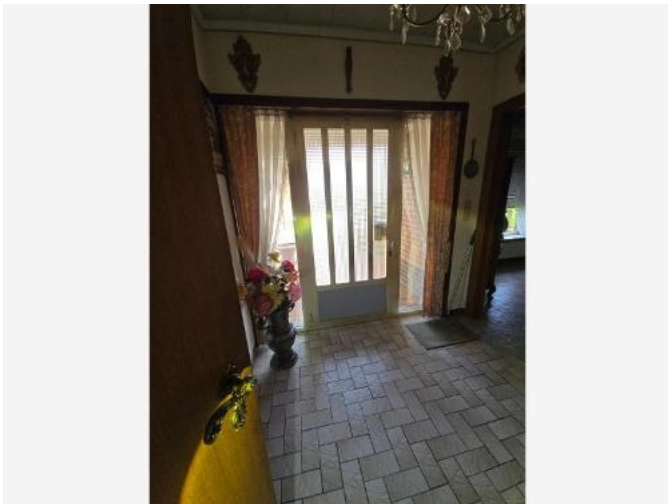

Overzichtsfoto

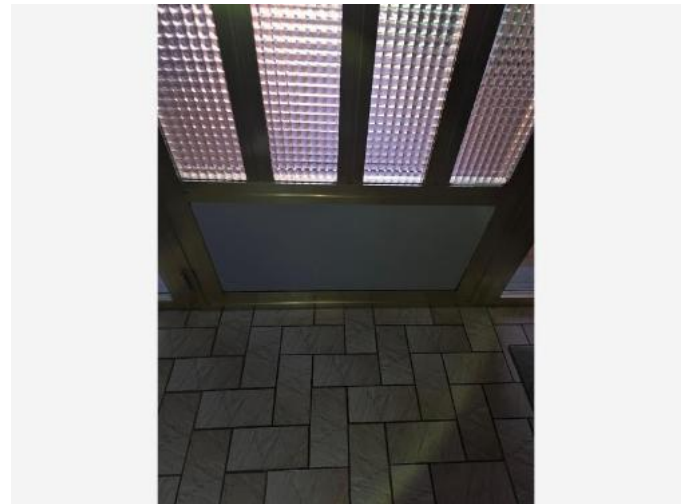

Detailfoto

Conclusie

Actie

Het asbestmateriaal valt onder de mijlpaal van 2040.

Hoe zorgt u voor een asbestveilige toestand?

Verwijderen

Advies van de asbestdeskundige

Te nemen maatregelen

- Zorg voor een veilig beheer. Vermijd het beschadigen van het asbestmateriaal. Controleer de toestand jaarlijks op wijzigingen.
- Voer bijkomende staalname(s) uit.

Voorstel van verwijderingsmethode

- Eenvoudige handelingen: mag via doe-het-zelf of door werknemer(s) met opleidingsattest eenvoudige handelingen
Hechtgebonden asbest dient zorgvuldig en intact verwijderd te worden. Breken, beschadigen, zagen, boren, schuren of hogedrukreiniging is ten strengste verboden. Dit veroorzaakt vezelvrijgave en vormt een ernstig gezondheidsrisico. Tijdens de werken het materiaal steeds bevochtigen of fixeren.

Verplichte PBM (Minimaal):

- Mondmasker FFP3 (EN 149) of volgelaatsmasker met geforceerde lucht.

- Wegwerpoverall Cat III type 5/6
- Wegwerphandschoenen
- Afspoelbare schoenen

Belangrijke voorzorgsmaatregelen

Schade: Als het materiaal beschadigd raakt, moet de verdere verwijdering verplicht door een erkend asbestverwijderaar gebeuren.

Reiniging: De werkzone moet na de verwijdering nat gereinigd worden. Gebruik geen gewone stofzuiger (enkel industriële stofzuiger met ABSOLUUT-filter).

Sterk aangeraden: Hoewel het toegestaan is om deze toepassing zelf te verwijderen, is het raadzaam de verwijdering te laten uitvoeren door opgeleid personeel of een erkend asbestverwijderaar.

Juridisch: Niet-naleving van de procedures kan leiden tot zware boetes en vervolging.

Afvoer & documentatie

Afvoer particulieren: Afval moet steeds dubbel verpakt (luchtdichte transparante zak met asbeststicker) aangeboden worden op het recyclagepark (raadpleeg lokale voorwaarden).

Afvoer aannemer: De aannemer is verantwoordelijk voor de correcte afvoer van het afval volgens de geldende wetgeving.

Bewijs: Bewaar alle documenten (facturen, afgiftebewijzen, foto's) die de verwijdering aantonen. Het attest moet binnen één jaar na verwijdering geactualiseerd worden.

Meer Informatie:

Erkende verwijderaars: www.werk.belgie.be

Richtlijnen: www.asbestinfo.be en ovam.vlaanderen.be

- Eenvoudige handelingen: enkel door erkend asbestverwijderaar
Deze hechtgebonden asbesttoepassing mag verwijderd worden met eenvoudige handelingen door een erkend verwijderaar.

Werkwijze & risico:

Materialen worden vooraf behandeld met een speciaal ontwikkelde vloeistof om vezelverspreiding te minimaliseren.

De toepassing dient zorgvuldig verwijderd te worden zonder de huidige staat van het materiaal te veranderen. Breken of beschadigen is niet toegestaan. Er wordt een evaluatie van de techniek opgemaakt die uitgevoerd wordt via luchtmetingen door een erkend laboratorium (volgens art. VI 3-18). De werkmethode moet gewijzigd worden wanneer de grenswaarde overschreden wordt. De werknemers maken gebruik van de correcte pbm's en er worden douches voorzien (tenzij de risicoanalyse dit anders bepaalt).

Strikt verboden handelingen: Elke vorm van mechanische bewerking zoals zagen, boren, slijpen, schuren of hogedrukreiniging is ten strengste verboden.

Verplichte PBM (Minimaal):

- Volgelaatsmasker met geforceerde lucht of gelijkwaardig/hoger niveau.
- Wegwerpoverall Cat III type 5/6
- Wegwerphandschoenen
- Afspoelbare schoenen

Afvoer & documentatie

Afvoer aannemer: De aannemer is verantwoordelijk voor de correcte afvoer van het afval volgens de geldende wetgeving.

Reiniging: De werkzone moet na de verwijdering nat gereinigd worden. Gebruik geen gewone stofzuiger (enkel industriële stofzuiger met ABSOLUUT-filter).

Bewijs van Verwijdering: Bewaar alle documenten (facturen, afgiftebewijzen, foto's, etc.).

Na de verwijdering moet het attest binnen één jaar worden geactualiseerd.

Meer Informatie:

Erkende verwijderaars: www.werk.belgie.be

Richtlijnen: www.asbestinfo.be en ovam.vlaanderen.be

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.8: Verdiep 0

Detailinformatie

Algemene opmerkingen

Het insluiten of bedekken van asbesthoudende materialen is alleen toegestaan als risicobeheersmaatregel of maatregel voor een veilig beheer. Het insluiten of bedekken is enkel toegelaten indien:

- Dit het risico bij de verwijdering van het asbesthoudende materiaal niet vergroot.
- Dit de verwijdering technisch niet bemoeilijkt.
- Het volume asbesthoudende afval bij verwijdering niet vergroot wordt, met uitzondering van een dunne laag aangebracht om het vrijkomen van asbestvezels uit het asbesthoudende materiaal te verhinderen.

Wanneer is de ruimte veilig te betreden?

- Wanneer de toepassing volledig intact of voorlopig bedekt is, kan de ruimte veilig betreden worden.
- Wanneer er beschadigingen zijn, is de ruimte niet meer veilig te betreden.

Risicobeoordeling


Eindbeoordeling materiaalrisico	Verhoogd materiaalrisico en/of verhoogde kans op vezelvrijgave
---------------------------------	--

Berekening materiaalrisico


Gebondenheid	Categorie 1: hechtgebonden in oorsprong
Asbestsoort (vezeltype)	Crocidoliet aanwezig
Asbestconcentratie	Laag (< 50%)
Afschermingsgraad van het gehele materiaal	Geheel of deels vrij aan de binnenlucht, maar geen contact met binnenluchtstromen
Toestand van het materiaal	Licht beschadigd, licht verweerd. Intacte calciumsilicaatplaat of materiaal met categorie 3-gebondenheid

Technische gegevens

Beschrijving	GLASAL VERTICAAL
Omgeving	Grenst aan binnen- en buitenlucht
Primaire drager	Wandopening verticaal (raam, deur, ...)
Asbestmateriaal	Plaat, paneel, tablet - Geëmailleerd, type Glasal
Bindmiddel van asbestmateriaal	Cement
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (oppervlakte - dikte - aantal)	• 1,00 m² - 0,50 cm - 2 stuks
Totaal volume	0,01 m ³
Eenvoudig bereikbaar	Ja
Bevestigingswijze	• Geklemd
Identificatiemethode	De asbestdeskundige beoordeelt het materiaal als asbestverdacht en dus asbesthoudend, en dit zonder monstername. Motivatie: De monstername brengt andere schade aan dan schade die inherent is aan de monstername.
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	De hoeveelheid is louter indicatief en heeft enkel betrekking op de zichtbare delen conform een niet-destructief onderzoek.

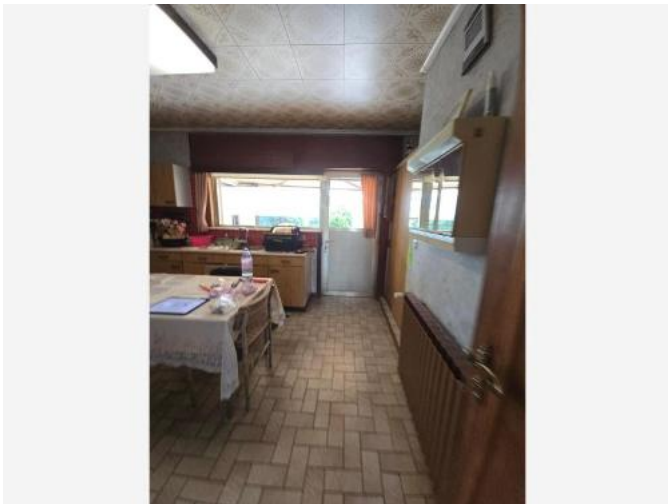

Overzichtsfoto

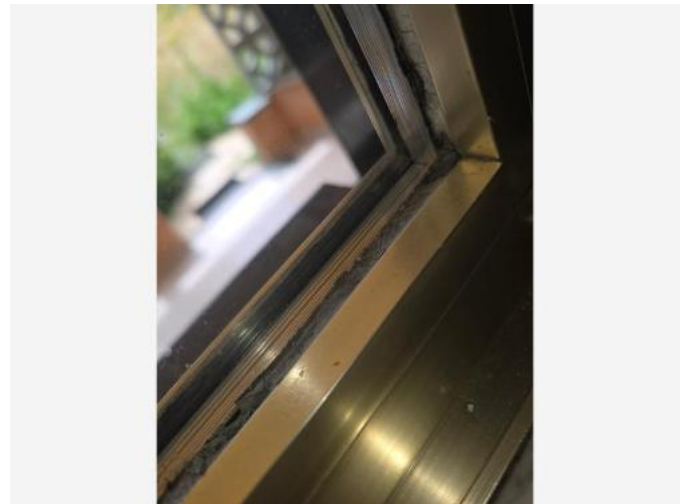

Detailfoto

Conclusie

Actie

Het asbestmateriaal valt onder de mijlpaal van 2040.

Hoe zorgt u voor een asbestveilige toestand?

Zorgvuldig beheren

Advies van de asbestdeskundige

Te nemen maatregelen

- Zorg voor een veilig beheer. Vermijd het beschadigen van het asbestmateriaal. Controleer de toestand jaarlijks op wijzigingen.

Voorstel van verwijderingsmethode

- Eenvoudige handelingen: mag via doe-het-zelf of door werknemer(s) met opleidingsattest eenvoudige handelingen
Hechtgebonden asbest dient zorgvuldig en intact verwijderd te worden. Breken, beschadigen, zagen, boren, schuren of hogedrukreiniging is ten strengste verboden. Dit veroorzaakt vezelvrijgave en vormt een ernstig gezondheidsrisico. Tijdens de werken het materiaal steeds bevochtigen of fixeren.

Verplichte PBM (Minimaal):

- Mondmasker FFP3 (EN 149) of volgelaatsmasker met geforceerde lucht.
- Wegwerpoverall Cat III type 5/6

- Wegwerphandschoenen
- Afspoelbare schoenen

Belangrijke voorzorgsmaatregelen

Schade: Als het materiaal beschadigd raakt, moet de verdere verwijdering verplicht door een erkend asbestverwijderaar gebeuren.

Reiniging: De werkzone moet na de verwijdering nat gereinigd worden. Gebruik geen gewone stofzuiger (enkel industriële stofzuiger met ABSOLUUT-filter).

Sterk aangeraden: Hoewel het toegestaan is om deze toepassing zelf te verwijderen, is het raadzaam de verwijdering te laten uitvoeren door opgeleid personeel of een erkend asbestverwijderaar.

Juridisch: Niet-naleving van de procedures kan leiden tot zware boetes en vervolging.

Afvoer & documentatie

Afvoer particularen: Afval moet steeds dubbel verpakt (luchtdichte transparante zak met asbeststicker) aangeboden worden op het recyclagepark (raadpleeg lokale voorwaarden).

Afvoer aannemer: De aannemer is verantwoordelijk voor de correcte afvoer van het afval volgens de geldende wetgeving.

Bewijs: Bewaar alle documenten (facturen, afgiftebewijzen, foto's) die de verwijdering aantonen. Het attest moet binnen één jaar na verwijdering geactualiseerd worden.

Meer Informatie:

Erkende verwijderaars: www.werk.belgie.be

Richtlijnen: www.asbestinfo.be en ovam.vlaanderen.be

- Eenvoudige handelingen: enkel door erkend asbestverwijderaar
Deze hechtgebonden asbesttoepassing mag verwijderd worden met eenvoudige handelingen door een erkend verwijderaar.

Werkwijze & risico:

Materialen worden vooraf behandeld met een speciaal ontwikkelde vloeistof om vezelverspreiding te minimaliseren.

De toepassing dient zorgvuldig verwijderd te worden zonder de huidige staat van het materiaal te veranderen. Breken of beschadigen is niet toegestaan. Er wordt een evaluatie van de techniek opgemaakt die uitgevoerd wordt via luchtmetingen door een erkend laboratorium (volgens art. VI 3-18). De werkmethode moet gewijzigd worden wanneer de grenswaarde overschreden wordt. De werknemers maken gebruik van de correcte pbm's en er worden douches voorzien (tenzij de risicoanalyse dit anders bepaalt).

Strikt verboden handelingen: Elke vorm van mechanische bewerking zoals zagen, boren, slijpen, schuren of hogedrukreiniging is ten strengste verboden.

Verplichte PBM (Minimaal):

- Volgelaatsmasker met geforceerde lucht of gelijkwaardig/hoger niveau.
- Wegwerpoverall Cat III type 5/6
- Wegwerphandschoenen
- Afspoelbare schoenen

Afvoer & documentatie

Afvoer aannemer: De aannemer is verantwoordelijk voor de correcte afvoer van het afval volgens de geldende wetgeving.

Reiniging: De werkzone moet na de verwijdering nat gereinigd worden. Gebruik geen gewone stofzuiger (enkel industriële stofzuiger met ABSOLUUT-filter).

Bewijs van Verwijdering: Bewaar alle documenten (facturen, afgiftebewijzen, foto's, etc.).

Na de verwijdering moet het attest binnen één jaar worden geactualiseerd.

Meer Informatie:

Erkende verwijderaars: www.werk.belgie.be

Richtlijnen: www.asbestinfo.be en ovam.vlaanderen.be

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.8: Verdiep 0

Detailinformatie

Algemene opmerkingen

Het insluiten of bedekken van asbesthoudende materialen is alleen toegestaan als risicobeheersmaatregel of maatregel voor een veilig beheer. Het insluiten of bedekken is enkel toegelaten indien:

- Dit het risico bij de verwijdering van het asbesthoudende materiaal niet vergroot.
- Dit de verwijdering technisch niet bemoeilijkt.
- Het volume asbesthoudende afval bij verwijdering niet vergroot wordt, met uitzondering van een dunne laag aangebracht om het vrijkomen van asbestvezels uit het asbesthoudende materiaal te verhinderen.

Wanneer is de ruimte veilig te betreden?

- Wanneer de toepassing volledig intact of voorlopig bedekt is, kan de ruimte veilig betreden worden.
- Wanneer er beschadigingen zijn, is de ruimte niet meer veilig te betreden.

Risicobeoordeling

Eindbeoordeling materiaalrisico	Laag materiaalrisico en/of verlaagde kans op vezelvrijgave
Opmerking	

Berekening materiaalrisico

Gebondenheid	Categorie 1: hechtgebonden in oorsprong
Asbestsoort (vezeltype)	Alleen chrysotiel aanwezig
Asbestconcentratie	Laag (< 50%)
Afschermingsgraad van het gehele materiaal	Geheel of deels vrij aan de binnenlucht, maar geen contact met binnenluchtstromen
Toestand van het materiaal	Licht beschadigd, licht verweerd. Intacte calciumsilicaatplaat of materiaal met categorie 3-gebondenheid

Monstername

#	Type	Referentie	Resultaat
6.1	Puntmonster	mm07	Chrysotiel


Technische gegevens

Beschrijving	KITAFDICHTING RAMEN/KOZIJN
Omgeving	Grenst aan binnen- en buitenlucht
Primaire drager	Wandopening verticaal (raam, deur, ...)
Asbestmateriaal	In-situ afwerkingslagen - Pasta, stopverf, voegsel, stopsel, vulsel, mastiek, kitten, ...
Bindmiddel van asbestmateriaal	Kitten, mastiek, pasta
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (gewicht - aantal)	• 10,00 kg - 1 stuk
Totaal gewicht	10,00 kg
Eenvoudig bereikbaar	Ja
Bevestigingswijze	• Verlijmd, ingegoten, versmeerd
Identificatiemethode	Een monstername door de asbestdeskundige met laboanalyse door een asbestlabo.
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	De hoeveelheid is louter indicatief en heeft enkel betrekking op de zichtbare delen conform een niet-destructief onderzoek.

Fiche 7: BAKELIET ELEKTRISCHE INSTALLATIE

ONDERDELEN

Asbestmateriaal

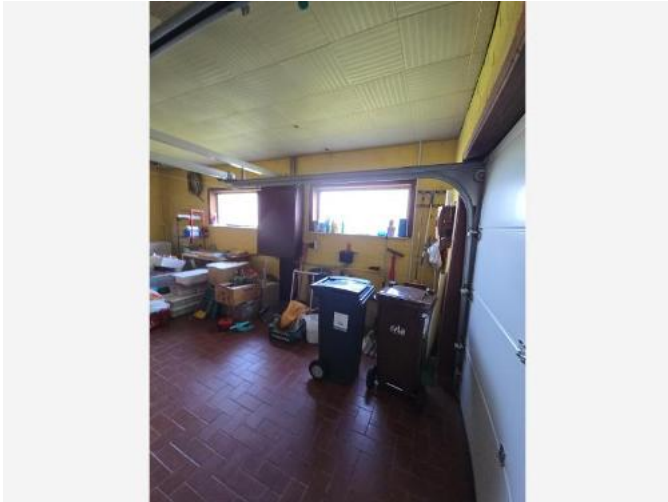

Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Actie

Het asbestmateriaal valt onder de mijlpaal van 2040.

Hoe zorgt u voor een asbestveilige toestand?

Zorgvuldig beheren

Advies van de asbestdeskundige

Te nemen maatregelen

- Zorg voor een veilig beheer. Vermijd het beschadigen van het asbestmateriaal. Controleer de toestand jaarlijks op wijzigingen.
- Voer bijkomende staalname(s) uit.

Voorstel van verwijderingsmethode

- Eenvoudige handelingen: mag via doe-het-zelf of door werknemer(s) met opleidingsattest eenvoudige handelingen
Hechtgebonden asbest dient zorgvuldig en intact verwijderd te worden. Breken, beschadigen, zagen, boren, schuren of hogedrukreiniging is ten strengste verboden. Dit veroorzaakt vezelvrijgave en vormt een ernstig gezondheidsrisico. Tijdens de werken het materiaal steeds bevochtigen of fixeren.

Verplichte PBM (Minimaal):

- Mondmasker FFP3 (EN 149) of volgelaatsmasker met geforceerde lucht.
- Wegwerpoverall Cat III type 5/6
- Wegwerphandschoenen
- Afspoelbare schoenen

Belangrijke voorzorgsmaatregelen

Schade: Als het materiaal beschadigd raakt, moet de verdere verwijdering verplicht door een erkend asbestverwijderaar gebeuren.

Reiniging: De werkzone moet na de verwijdering nat gereinigd worden. Gebruik geen gewone stofzuiger (enkel industriële stofzuiger met ABSOLUUT-filter).

Sterk aangeraden: Hoewel het toegestaan is om deze toepassing zelf te verwijderen, is het raadzaam de verwijdering te laten uitvoeren door opgeleid personeel of een erkend asbestverwijderaar.

Juridisch: Niet-naleving van de procedures kan leiden tot zware boetes en vervolging.

Afvoer & documentatie

Afvoer particulieren: Afval moet steeds dubbel verpakt (luchtdichte transparante zak met asbeststicker) aangeboden worden op het recyclagepark (raadpleeg lokale voorwaarden).

Afvoer aannemer: De aannemer is verantwoordelijk voor de correcte afvoer van het afval volgens de geldende wetgeving.

Bewijs: Bewaar alle documenten (facturen, afgiftebewijzen, foto's) die de verwijdering aantonen. Het attest moet binnen één jaar na verwijdering geactualiseerd worden.

Meer Informatie:

Erkende verwijderaars: www.werk.belgie.be

Richtlijnen: www.asbestinfo.be en ovam.vlaanderen.be

- Eenvoudige handelingen: enkel door erkend asbestverwijderaar
Deze hechtgebonden asbesttoepassing mag verwijderd worden met eenvoudige handelingen door een erkend verwijderaar.

Werkwijze & risico:

Materialen worden vooraf behandeld met een speciaal ontwikkelde vloeistof om vezelverspreiding te minimaliseren.

De toepassing dient zorgvuldig verwijderd te worden zonder de huidige staat van het materiaal te veranderen. Breken of beschadigen is niet toegestaan. Er wordt een evaluatie van de techniek opgemaakt die uitgevoerd wordt via luchtmetingen door een erkend laboratorium (volgens art. VI 3-18). De werkmethode moet gewijzigd worden wanneer de grenswaarde overschreden wordt. De werknemers maken gebruik van de correcte pbm's en er worden douches voorzien (tenzij de risicoanalyse dit anders bepaalt).

Strikt verboden handelingen: Elke vorm van mechanische bewerking zoals zagen, boren, slijpen, schuren of hogedrukreiniging is ten strengste verboden.

Verplichte PBM (Minimaal):

- Volgelaatsmasker met geforceerde lucht of gelijkwaardig/hoger niveau.
- Wegwerpoverall Cat III type 5/6
- Wegwerphandschoenen
- Afspoelbare schoenen

Afvoer & documentatie

Afvoer aannemer: De aannemer is verantwoordelijk voor de correcte afvoer van het afval volgens de geldende wetgeving.

Reiniging: De werkzone moet na de verwijdering nat gereinigd worden. Gebruik geen gewone stofzuiger (enkel industriële stofzuiger met ABSOLUUT-filter).

Bewijs van Verwijdering: Bewaar alle documenten (facturen, afgiftebewijzen, foto's, etc.).

Na de verwijdering moet het attest binnen één jaar worden geactualiseerd.

Meer Informatie:

Erkende verwijderaars: www.werk.belgie.be

Richtlijnen: www.asbestinfo.be en ovam.vlaanderen.be

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.4: Verdiep 0

Detailinformatie

Algemene opmerkingen

Het insluiten of bedekken van asbesthoudende materialen is alleen toegestaan als risicobeheersmaatregel of maatregel voor een veilig beheer. Het insluiten of bedekken is enkel toegelaten indien:

- Dit het risico bij de verwijdering van het asbesthoudende materiaal niet vergroot.
- Dit de verwijdering technisch niet bemoeilijkt.
- Het volume asbesthoudende afval bij verwijdering niet vergroot wordt, met uitzondering van een dunne laag aangebracht om het vrijkomen van asbestvezels uit het asbesthoudende materiaal te verhinderen.

Wanneer is de ruimte veilig te betreden?

- Wanneer de toepassing volledig intact of voorlopig bedekt is, kan de ruimte veilig betreden worden.
- Wanneer er beschadigingen zijn, is de ruimte niet meer veilig te betreden.

Risicobeoordeling

Eindbeoordeling materiaalrisico	Laag materiaalrisico en/of verlaagde kans op vezelvrijgave
---------------------------------	--

Berekening materiaalrisico

Gebondenheid	Categorie 1: hechtgebonden in oorsprong
Asbestsoort (vezeltype)	Crocidoliet aanwezig
Asbestconcentratie	Laag (< 50%)
Afschermingsgraad van het gehele materiaal	Geheel of deels vrij aan de binnenlucht, maar geen contact met binnenluchtstromen
Toestand van het materiaal	Onbeschadigd, niet verweerd

Technische gegevens

Beschrijving	BAKELIET ELEKTRISCHE INSTALLATIE ONDERDELEN
Omgeving	Binnen
Primaire drager	Communicatie en elektrische infrastructuur en uitrusting
Asbestmateriaal	Plaat, paneel, tablet - Type Bakeliet
Bindmiddel van asbestmateriaal	Kunststof of -hars
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (oppervlakte - dikte - aantal)	• 0,10 m² - 2,00 cm - 1 stuk
Totaal volume	0,002 m ³
Eenvoudig bereikbaar	Ja
Bevestigingswijze	• Geschroefd
Identificatiemethode	De asbestdeskundige beoordeelt het materiaal als asbestverdacht en dus asbesthoudend, en dit zonder monstername. Motivatie: De monstername brengt andere schade aan dan schade die inherent is aan de monstername.
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	De hoeveelheid is louter indicatief en heeft enkel betrekking op de zichtbare delen conform een niet-destructief onderzoek.

Beperkingen



Situeringsfoto

Conclusie

Tijdelijke beperking

Reden: Het te onderzoeken materiaal situeert zich hoger dan 3,50 m te rekenen vanaf een veilige ondergrond

Uitleg van de asbestdeskundige: We kunnen een schoorsteen vaststellen maar deze is niet volledig te inspecteren. Bij renovatie/sloop verder onderzoek verichten naar asbestverdachte toepassingen in/op de schoorsteen.

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.14: Dakenplan



Situeringsfoto

Conclusie

Tijdelijke beperking

Reden: Er is geen volledige risicobeoordeling mogelijk

Uitleg van de asbestdeskundige: Deze constructie was niet bereikbaar.

Terug te vinden op volgend plan

Zone 4: Constructie

- Plan 4.1: Constructie



Situeringsfoto

Conclusie

Tijdelijke beperking


Reden: Er is geen volledige risicobeoordeling mogelijk

Uitleg van de asbestdeskundige: Niet mogelijk om dit putdeksel open te doen, deze ruimte moet nog geïnspecteerd worden om eventuele verdachte toepassingen (smeerlaag, ondergrondse leidingen) te kunnen inspecteren.

Terug te vinden op volgend plan

Zone 8: Overig gebied

- Plan 8.1: Vaststellingen buiten de constructies

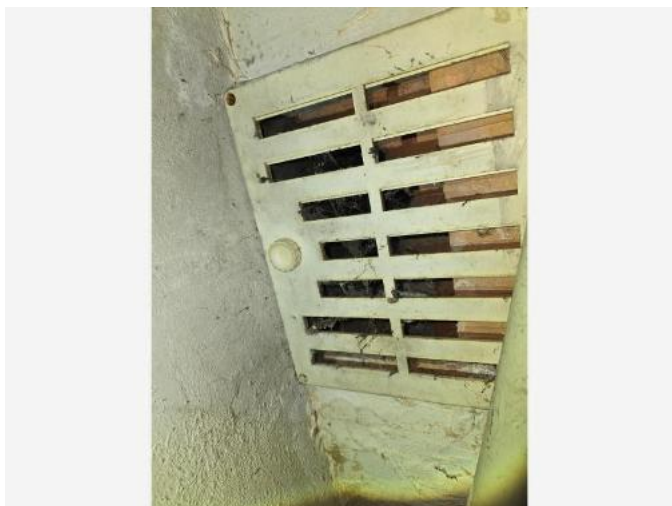

Situeringfoto

Conclusie

Tijdelijke beperking

Reden: Er is geen volledige risicobeoordeling mogelijk

Uitleg van de asbestdeskundige: Geen risicoanalyse mogelijk van de toepassingen in de rooster.

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.18: Perceel algemeen



Situeringsfoto

Conclusie

Tijdelijke beperking

Reden: Overwoekerende vegetatie

Uitleg van de asbestdeskundige: De inspectie en een risicoanalyse was niet volledig mogelijk.

Dit probleem kon niet op korte termijn worden opgelost tijdens het opmaken van dit attest.

Gevolg en advies:

De inventarisatie deze zone's is onvolledig. De aanwezigheid van asbesthoudende materialen kan niet worden uitgesloten.


Wanneer de veilig te betreden is, moet een actualisatie van dit asbestattest worden uitgevoerd om deze zone alsnog te inspecteren en een volledige inventarisatie te garanderen.

Terug te vinden op volgend plan


Zone 8: Overig gebied

- Plan 8.1: Vaststellingen buiten de constructies

Adviezen

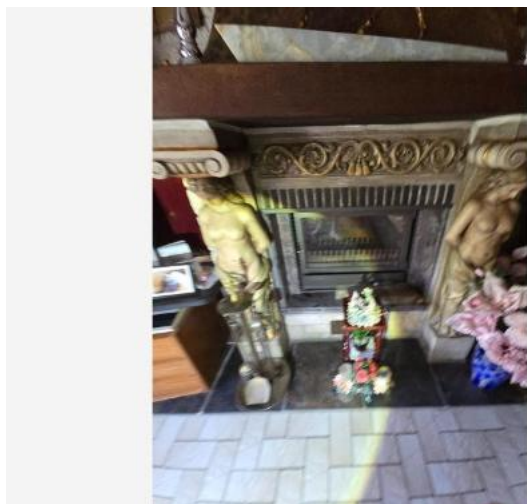

Situeringfoto

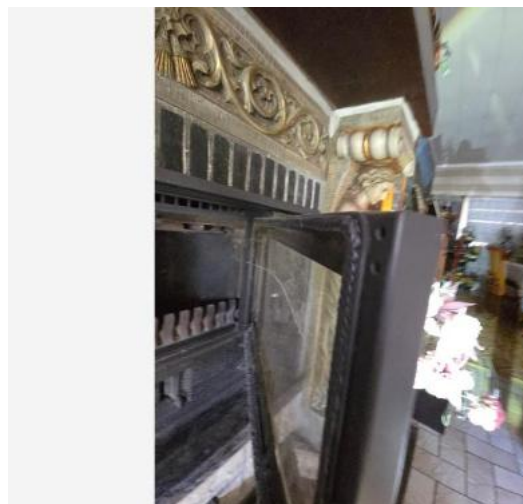

Detailfoto

Informatie over een niet-asbestverdacht materiaal

Dit type koord is als niet asbestverdacht bevonden. Extra onderzoek laten uitvoeren indien er andere types zichtbaar worden bij verwijdering.


Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.4: Verdiep 0

Detailinformatie

Basis voor advies	De asbestdeskundige beoordeelt het materiaal als niet-asbestverdacht.
-------------------	---

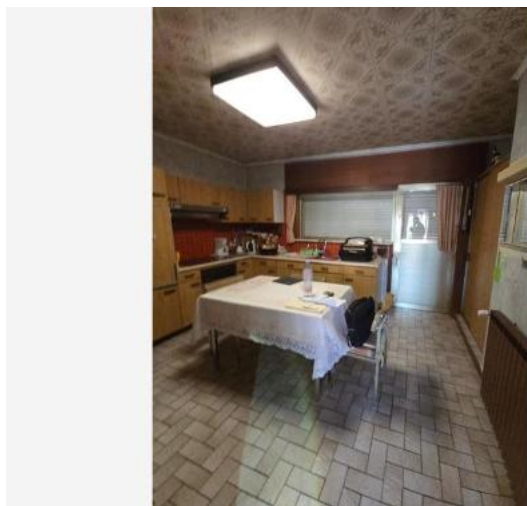

Situeringfoto



Detailfoto

Informatie over een niet-asbestverdacht materiaal

Verlaagd plafond kunnen vaststellen.

Geen risicoanalyse mogelijk van de onderliggende materialen. Bij renovatie en/of sloop onderzoek verrichten naar de aanwezigheid van asbesthoudende toepassingen in de onderliggende lagen.

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.5: Verdiep 0

Detailinformatie

Basis voor advies	De asbestdeskundige beoordeelt het materiaal als niet-asbestverdacht.
Primaire drager	Plafond



Situeringfoto



Detailfoto

Informatie over een niet-asbestverdacht materiaal

De huidige isolatiematerialen zijn niet-asbestverdacht. Het primaire risico in deze zone ligt bij verontreiniging.

Risico op Verontreiniging: Indien de buitenzijde van het hellend dak (dakbedekking of onderdak) asbesthoudende materialen bevat (bijvoorbeeld asbestcement golfplaten of leien), bestaat het risico dat asbestvezels bij beschadiging, veroudering of werken in de isolatieholte terecht zijn gekomen. De isolatie of de ruimte tussen het dak en de afwerking kan hierdoor verontreinigd zijn.

Acties bij toekomstige werkzaamheden:

Inspectie buitenzijde: voor aanvang van werken aan de binnenzijde van het dak, dient de buitenzijde (dakbedekking) geïnspecteerd te worden op de aanwezigheid van asbest.

Verwijdering bij renovatie: Bij renovatie waarbij eventueel asbesthoudende materialen in de dakopbouw (zoals de dakbedekking) worden verwijderd, wordt aangeraden om ook de isolatie in de holte te laten meeverwijderen door het gespecialiseerde bedrijf. Dit om elke vorm van blootstelling aan en afvoer van mogelijk verontreinigd materiaal te garanderen.


Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw


- Plan 1.12: Verdiep 1

Detailinformatie

Basis voor advies	De asbestdeskundige beoordeelt het materiaal als niet-asbestverdacht.
-------------------	---

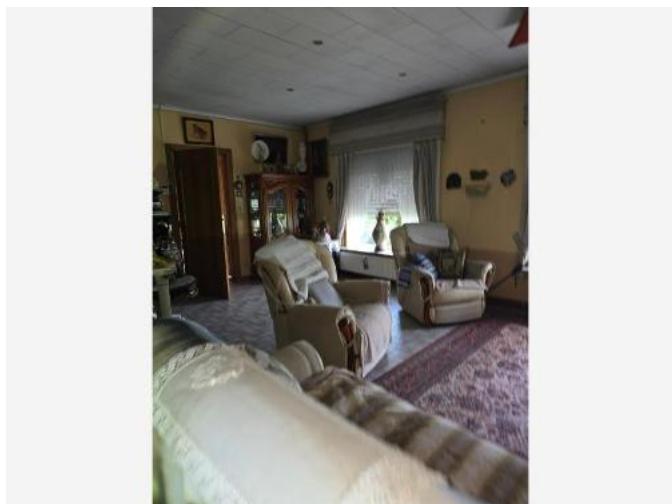

Situeringfoto

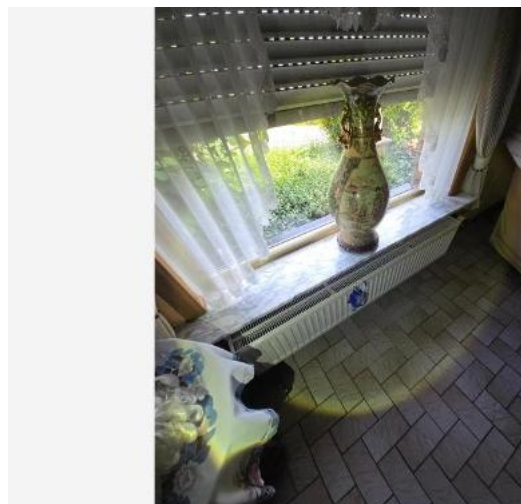

Detailfoto

Informatie over een niet-asbestverdacht materiaal

De vensterbanken (binnen) zijn als niet asbestverdacht bevonden.


Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.18: Perceel algemeen

Detailinformatie

Basis voor advies	De asbestdeskundige beoordeelt het materiaal als niet-asbestverdacht.
-------------------	---

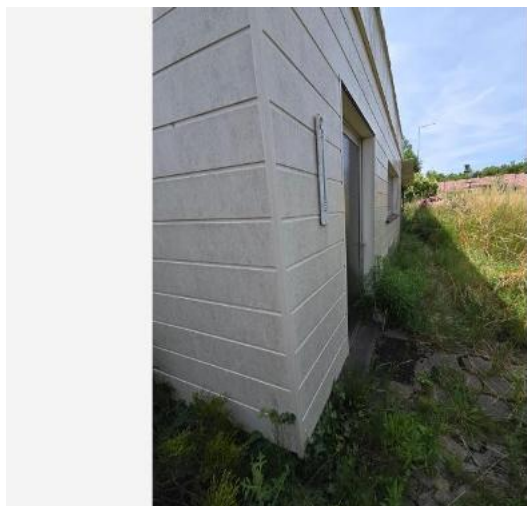

Situeringfoto



Detailfoto

Informatie over een niet-asbestverdacht materiaal

Geen asbestverdachte toepassingen visueel zichtbaar in het tuinhuis. Bij renovatie/sloop aandachtig zijn voor asbestverdachte materialen onder de eindafwerking van het dak of tussen de wanden.


Terug te vinden op volgend plan

Zone 2: Bijgebouw


- Plan 2.1: Constructie

Detailinformatie

Basis voor advies	De asbestdeskundige beoordeelt het materiaal als niet-asbestverdacht.
-------------------	---

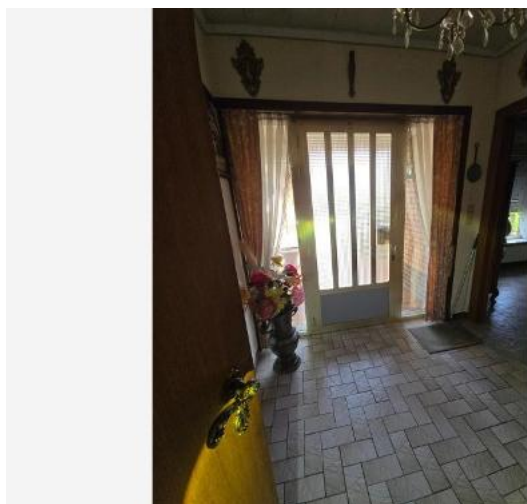

Situeringfoto

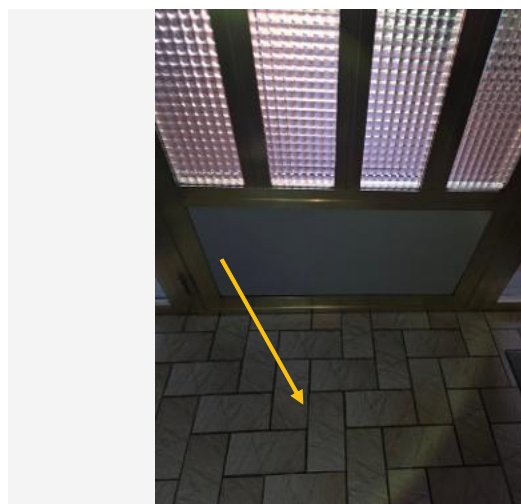

Detailfoto

Informatie over een niet-asbestverdacht materiaal

Vaststelling tegels: De vastgestelde tegels (horizontaal en verticaal) zijn als niet-asbestverdacht bevonden.

Beperking en risico: Er is geen risicoanalyse mogelijk met betrekking tot de samenstelling van de onderliggende lagen.

Belangrijke informatie (beperkingen): Indien er in dit attest onderzoeksbeperkingen zijn (bijvoorbeeld over verborgen/niet-toegankelijke constructies), is de raadpleging van de bijgevoegde beperkingsfiche essentieel voor een volledig inzicht in de niet-geïnspecteerde zones. Hierbij kan de aanwezigheid van verdachte tegels in die zones niet worden uitgesloten.

Aanbeveling (vervolgonderzoek)

Bij renovatie- en/of sloopwerken is het noodzakelijk dat er verder onderzoek wordt uitgevoerd naar asbestverdachte materialen in de volledige opbouw en de onderliggende lagen, zoals:

Tegellijm

Verdachte ondergrondse leidingen

Eventueel verdachte chape

Opmerking bij foto: De foto in deze fiche is uitsluitend gebruikt ter illustratie; er kunnen verschillende (niet-verdachte) types tegels aanwezig zijn op de locatie.


Terug te vinden op volgende plannen

Zone 1: Hoofdgebouw


- Plan 1.7: Verdiep 0
- Plan 1.18: Perceel algemeen

Detailinformatie

Basis voor advies	De asbestdeskundige beoordeelt het materiaal als niet-asbestverdacht.
-------------------	---

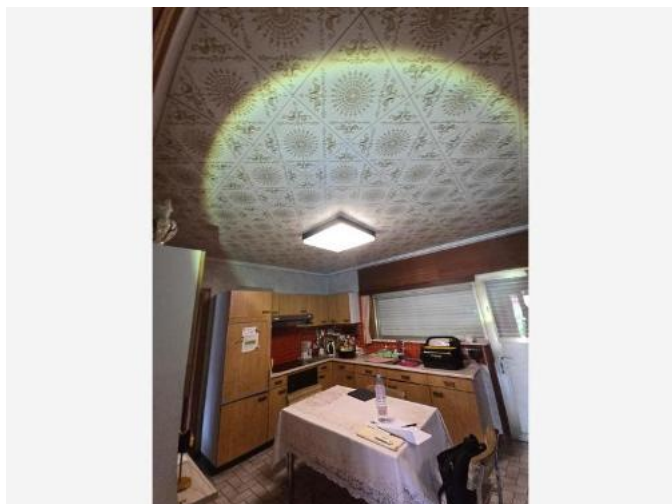

Situeringfoto

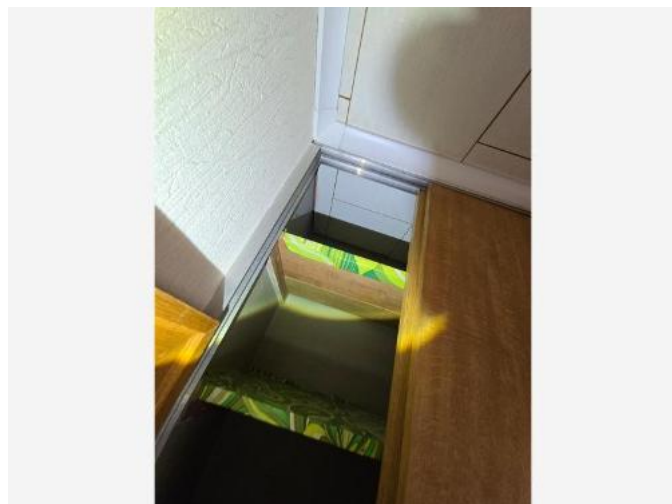

Detailfoto

Informatie over een niet-asbestverdacht materiaal

Dit type sierlijst is als niet asbestverdacht bevonden.

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw


- Plan 1.18: Perceel algemeen

Detailinformatie

Basis voor advies	De asbestdeskundige beoordeelt het materiaal als niet-asbestverdacht.
-------------------	---



Situeringfoto

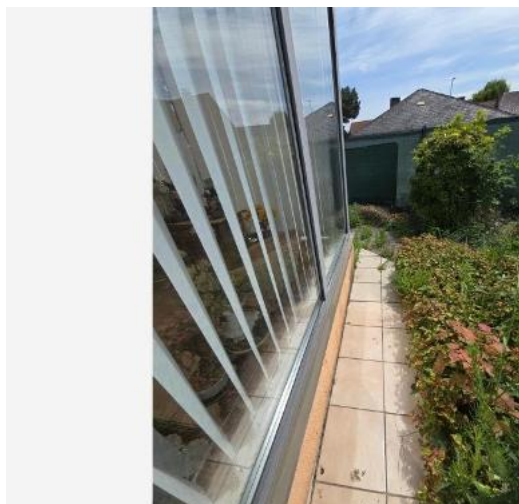

Detailfoto

Informatie over een niet-asbestverdacht materiaal

De vensterbanken (buiten) zijn als niet asbestverdacht bevonden.

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.18: Perceel algemeen

Detailinformatie

Basis voor advies	De asbestdeskundige beoordeelt het materiaal als niet-asbestverdacht.
-------------------	---



Situeringfoto



Detailfoto

Informatie over een niet-asbestverdacht materiaal

Geen asbestverdachte toepassingen visueel zichtbaar in het tuinhuis. Bij renovatie/sloop aandachtig zijn voor asbestverdachte materialen onder de eindafwerking van het dak of tussen de wanden.

Terug te vinden op volgend plan

Zone 3: Constructie

- Plan 3.1: Tuinhuis

Detailinformatie

Basis voor advies	De asbestdeskundige beoordeelt het materiaal als niet-asbestverdacht.
-------------------	---

Informatie over een materiaal dat de asbestdeskundige niet kan waarnemen of vaststellen

Tijdens de inspectie zijn alle keramische tegels intact bevonden. Hierdoor was geen monsternamen van de onderliggende lijmlagen mogelijk.

Er kunnen geen uitspraken gedaan worden over de aard of samenstelling van deze lijmlagen (aanwezigheid van asbest).

Voer verder onderzoek uit naar de lijmlagen vóór aanvang van renovatie- of sloopwerkzaamheden waarbij de tegels of de onderliggende lagen worden aangetast of verwijderd.

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.18: Perceel algemeen

Detailinformatie

Basis voor advies	Beoordeling op basis van expertise, zonder een vaststelling door de asbestdeskundige.
-------------------	---

Informatie over een materiaal dat de asbestdeskundige niet kan waarnemen of vaststellen

Geen risicoanalyse mogelijk van de ondergrondse leidingen, bij renovatie en/of sloop verder onderzoek verichten naar eventueel verdachte ondergrondse leidingen.

Terug te vinden op volgend plan


Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.18: Perceel algemeen


Detailinformatie

Basis voor advies	Beoordeling op basis van expertise, zonder een vaststelling door de asbestdeskundige.
-------------------	---

Geen asbest

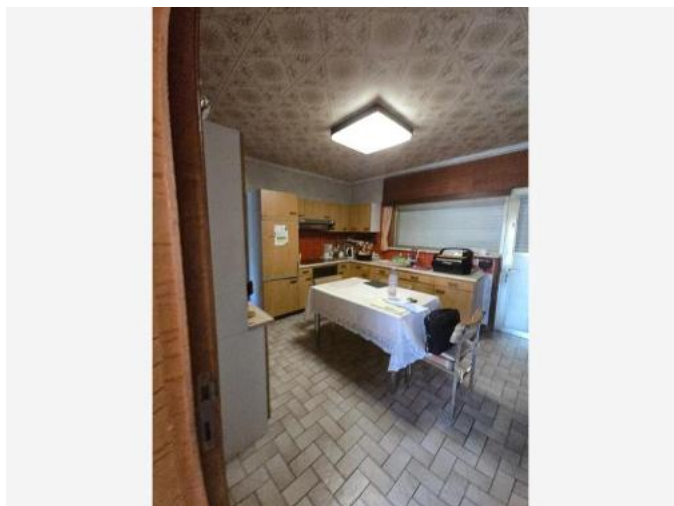

Overzichtsfoto

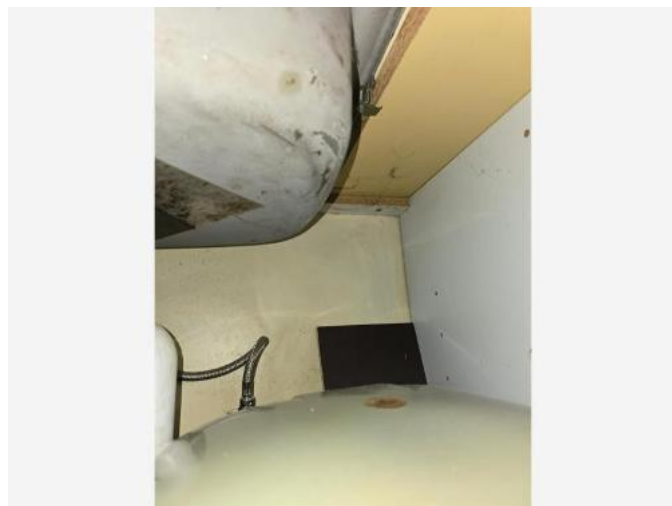

Detailfoto

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.8: Verdiep 0

Detailinformatie

Monstername

#	Type	Referentie	Resultaat
24.1	Mengmonster	mm06	Geen asbest

Technische gegevens

Beschrijving	COATING WASTAFEL
Omgeving	Binnen
Primaire drager	Sanitaire infrastructuur en uitrusting (toe- en afvoer)
Bindmiddel van materiaal	Kunststof of -hars
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (oppervlakte - aantal)	• 2,00 m ² - 1 stuk
Totale oppervlakte	2,00 m ²
Identificatiemethode	Een monstername door de asbestdeskundige met laboanalyse door een asbestlabo.
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	De hoeveelheid is louter indicatief en heeft enkel betrekking op de zichtbare delen conform een niet-destructief onderzoek.



Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgend plan

Zone 3: Constructie

- Plan 3.3: dakenplan

Detailinformatie

Monstername

#	Type	Referentie	Resultaat
25.1	Puntmonster	mm17	Geen asbest

Technische gegevens


Beschrijving	ROOFING (EINDAFWERKING TUINHUIS)
Omgeving	Buiten
Primaire drager	Schuin dak
Bindmiddel van materiaal	Bitumen (roofing, teer, asfalt)
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (gewicht - aantal)	• 100,00 kg - 1 stuk
Totaal gewicht	100,00 kg
Identificatiemethode	Een monstername door de asbestdeskundige met laboanalyse door een asbestlabo.
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	De inspectie is beperkt tot de bovenste waterkerende laag (niet-destructief onderzoek). De hoeveelheid is louter indicatief en heeft enkel betrekking op de zichtbare delen conform een niet-destructief onderzoek. Bij renovatie en/of sloop is destructief onderzoek noodzakelijk om de aanwezigheid van asbestverdachte materialen in de onderliggende lagen vast te stellen. Enkel op basis van een negatief labocertificaat kunnen deze onderliggende lagen als asbestvrij worden beschouwd. Bijkomend onderzoek naar de samenstelling van de volledige dakopbouw is vereist.

Fiche 26: SHINGLES (ROOFING LEI)

Geen asbest



Overzichtsfoto

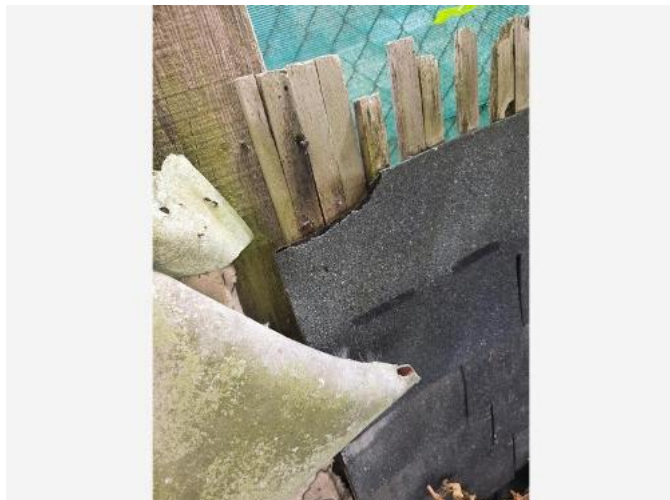

Detailfoto

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgend plan

Zone 2: Bijgebouw

- Plan 2.1: Constructie

Detailinformatie

Monstername

#	Type	Referentie	Resultaat
26.1	Puntmonster	mm16	Geen asbest

Technische gegevens

Beschrijving	SHINGLES (ROOFING LEI)
Omgeving	Buiten
Primaire drager	Schuin dak
Bindmiddel van materiaal	Bitumen (roofing, teer, asfalt)
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (oppervlakte - aantal)	• 10,00 m ² - 1 stuk
Totale oppervlakte	10,00 m ²
Identificatiemethode	Een monstername door de asbestdeskundige met laboanalyse door een asbestlabo.
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	Bij renovatie en/of sloop onderzoek verrichten naar de aanwezigheid van asbestverdachte toepassingen in de onderliggende materialen. De hoeveelheid is louter indicatief en heeft enkel betrekking op de zichtbare delen conform een niet-destructief onderzoek.



Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.17: Dakenplan

Detailinformatie

Monstername


#	Type	Referentie	Resultaat
27.1	Puntmonster	mm15	Geen asbest

Technische gegevens

Beschrijving	AFWERKING DAKGOOT: VEZELCEMENTPLAAT
Omgeving	Buiten
Primaire drager	Wand buitenschil
Bindmiddel van materiaal	Cement
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (oppervlakte - dikte - aantal)	• 70,00 m ² - 0,50 cm - 1 stuk
Totaal volume	0,35 m ³
Identificatiemethode	Een monstername door de asbestdeskundige met laboanalyse door een asbestlabo.
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	Er is geen risicoanalyse mogelijk van de onderliggende lagen, bij renovatie en/of sloop dienen de onderliggende lagen verder onderzocht te worden op de aanwezigheid van asbestverdachte toepassingen. De hoeveelheid is louter indicatief en heeft enkel betrekking op de zichtbare delen conform een niet-destructief onderzoek.



Overzichtsfoto

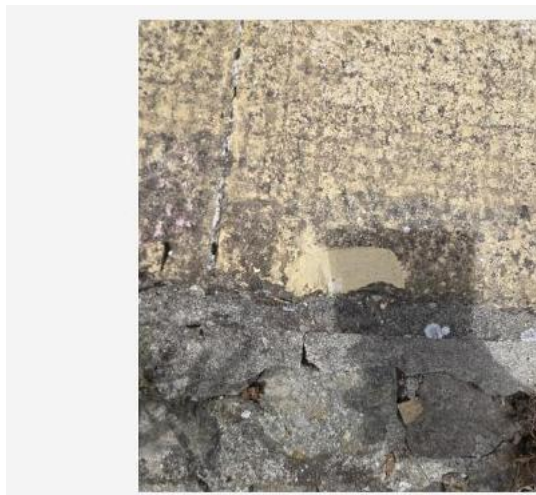

Detailfoto

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgend plan

Zone 5: Constructie

- Plan 5.1: Constructie


Detailinformatie

Monstername


#	Type	Referentie	Resultaat
28.1	Mengmonster	mm09	Geen asbest

Technische gegevens

Beschrijving	LIJMLAAG HORIZONTAAL (ZIJKANT VERANDA)
Omgeving	Binnen
Primaire drager	Vloer
Bindmiddel van materiaal	Lijm
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (oppervlakte - dikte - aantal)	• 1,00 m ² - 1,00 mm - 1 stuk
Totaal volume	0,001 m ³
Identificatiemethode	Een monstername door de asbestdeskundige met laboanalyse door een asbestlabo.
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	We kunnen enkel uitspraak doen over de zichtbare lijmlagen, bij renovatie en/of sloop verder onderzoek verichten bij de andere lijmlagen. De hoeveelheid is louter indicatief en heeft enkel betrekking op de zichtbare delen conform een niet-destructief onderzoek.

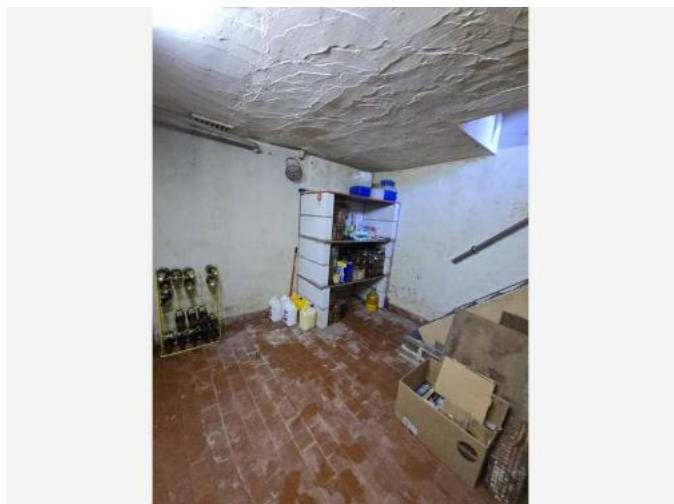

Overzichtsfoto

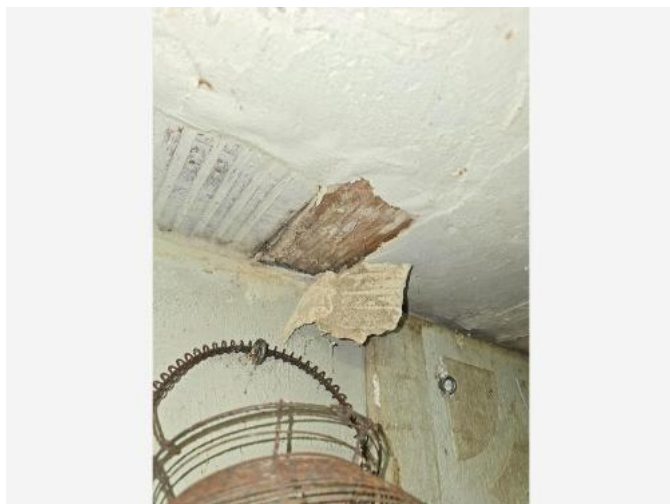

Detailfoto

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.2: Verdiep -1


Detailinformatie

Monstername

#	Type	Referentie	Resultaat
29.1	Mengmonster	MM01	Geen asbest

Technische gegevens

Beschrijving	PLEISTERWERK PLAFOND KELDER
Omgeving	Binnen
Primaire drager	Plafond
Bindmiddel van materiaal	Gips - kalk
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Niet-hechtgebonden
Hoeveelheid (oppervlakte - dikte - aantal)	• 10,00 m ² - 1,00 cm - 1 stuk
Totaal volume	0,10 m ³
Identificatiemethode	Een monstername door de asbestdeskundige met laboanalyse door een asbestlabo.
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	De hoeveelheid is louter indicatief en heeft enkel betrekking op de zichtbare delen conform een niet-destructief onderzoek.

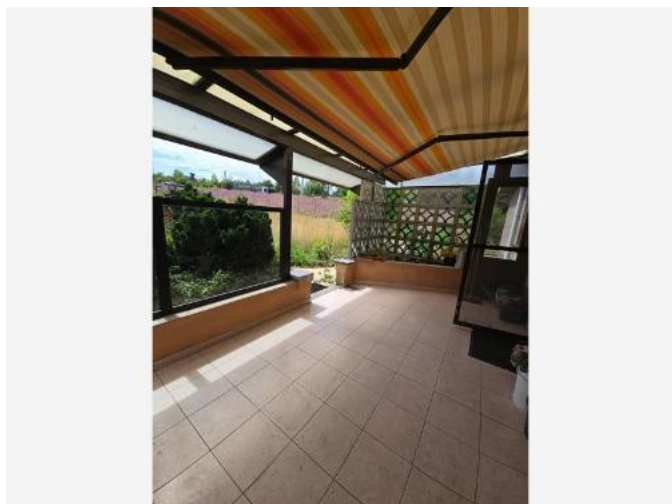

Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.9: Verdiep 0


Detailinformatie

Monstername

#	Type	Referentie	Resultaat
30.1	Mengmonster	mm08	Geen asbest

Technische gegevens

Beschrijving	GEVELAFWERKING: CREPI
Omgeving	Buiten
Primaire drager	Wand buitenschil
Bindmiddel van materiaal	Cement
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (gewicht - aantal)	• 1.000,00 kg - 1 stuk
Totaal gewicht	1.000,00 kg
Identificatiemethode	Een monstername door de asbestdeskundige met laboanalyse door een asbestlabo.
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	Er is geen risicoanalyse mogelijk van de onderliggende lagen, bij renovatie en/of sloop dienen de onderliggende lagen verder onderzocht te worden op de aanwezigheid van asbestverdachte toepassingen. De hoeveelheid is louter indicatief en heeft enkel betrekking op de zichtbare delen conform een niet-destructief onderzoek.

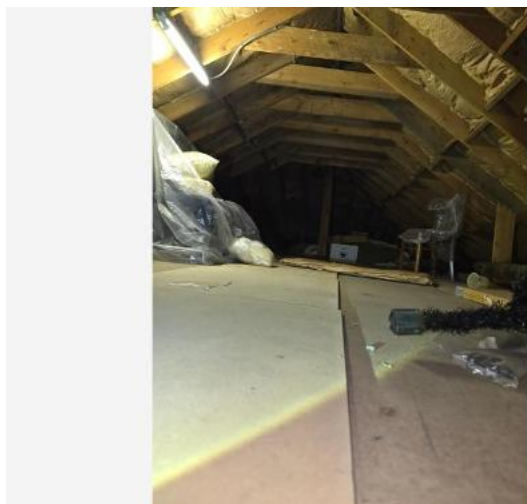

Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.10: Verdiep 1

Detailinformatie

Monstername

#	Type	Referentie	Resultaat
31.1	Puntmonster	mm11	Geen asbest

Technische gegevens

Beschrijving	LEIDINGISOLATIE BITUMEN
Omgeving	Binnen
Primaire drager	HVAC infrastructuur en uitrusting
Bindmiddel van materiaal	Bitumen (roofing, teer, asfalt)
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (lengte - omtrek - dikte - aantal)	• 15,00 m - 15,00 cm - 2,00 cm - 1 stuk
Totaal volume	0,045 m ³
Identificatiemethode	Een monstername door de asbestdeskundige met laboanalyse door een asbestlabo.
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	De inventarisatie is niet-destructief uitgevoerd. De aanwezigheid van asbestverdachte pakkingen, dichtingen en/of onderliggende isolatielagen onder de huidige isolatie is niet uitgesloten. De hoeveelheid is louter indicatief en heeft enkel betrekking op de zichtbare delen conform een niet-destructief onderzoek.

Fiche 32: AFWERKING HELLEND DAK: GOLFPLATEN GEBITUMEERD

Geen asbest



Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgend plan

Zone 3: Constructie

- Plan 3.2: Dakenplan

Detailinformatie

Monstername

#	Type	Referentie	Resultaat
32.1	Puntmonster	MM18	Geen asbest

Technische gegevens

Beschrijving	AFWERKING HELLEND DAK: GOLFPLATEN GEBITUMEERD
Omgeving	Buiten
Primaire drager	Schuin dak
Bindmiddel van materiaal	Bitumen (roofing, teer, asfalt)
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (oppervlakte - aantal)	• 10,00 m² - 1 stuk
Totale oppervlakte	10,00 m ²
Identificatiemethode	Een monstername door de asbestdeskundige met laboanalyse door een asbestlabo.
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	Bij renovatie/sloop verder onderzoek verichten naar asbestverdachte materialen in de volledige dakopbouw. De hoeveelheid is louter indicatief en heeft enkel betrekking op de zichtbare delen conform een niet-destructief onderzoek.



Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgend plan

Zone 6: Constructie

- Plan 6.1: Constructie

Detailinformatie

Monstername


#	Type	Referentie	Resultaat
33.1	Mengmonster	mm10	Geen asbest

Technische gegevens


Beschrijving	LIJMLAAG HORIZONTAAL (TUIN)
Omgeving	Binnen
Primaire drager	Vloer
Bindmiddel van materiaal	Lijm
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (oppervlakte - dikte - aantal)	• 1,00 m ² - 1,00 mm - 1 stuk
Totaal volume	0,001 m ³
Identificatiemethode	Een monstername door de asbestdeskundige met laboanalyse door een asbestlabo.
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	We kunnen enkel uitspraak doen over de zichtbare lijmlagen, bij renovatie en/of sloop verder onderzoek verichten bij de andere lijmlagen. De hoeveelheid is louter indicatief en heeft enkel betrekking op de zichtbare delen conform een niet-destructief onderzoek.

Fiche 34: ROOFING (DAKGOOT)

Geen asbest

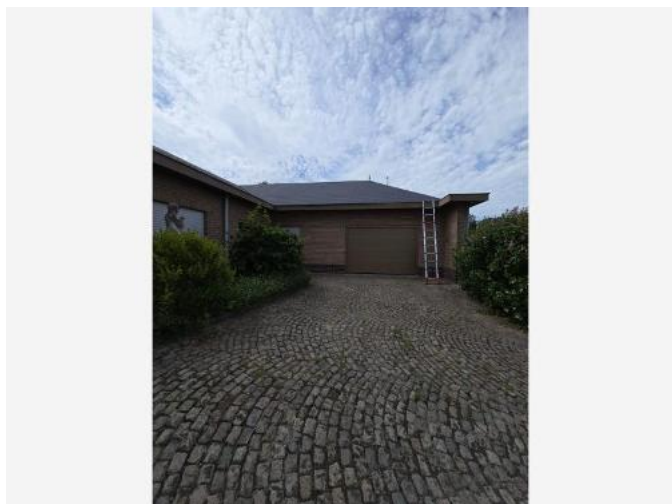

Overzichtsfoto

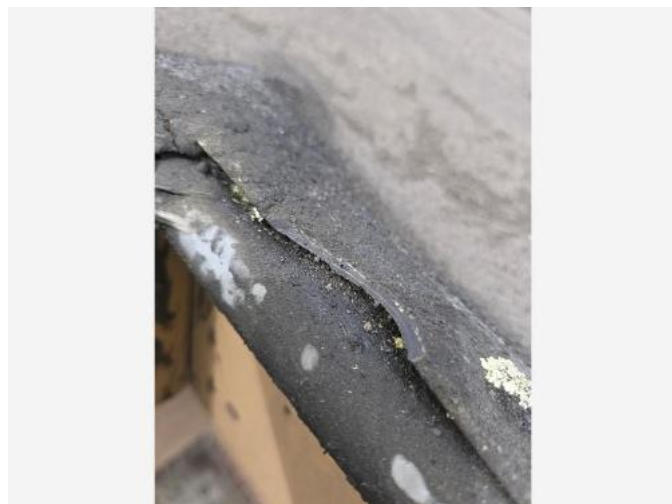

Detailfoto

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.15: Dakenplan

Detailinformatie

Monstername

#	Type	Referentie	Resultaat
34.1	Puntmonster	MM13	Geen asbest

Technische gegevens

Beschrijving	ROOFING (DAKGOOT)
Omgeving	Buiten
Primaire drager	Schuin dak
Bindmiddel van materiaal	Bitumen (roofing, teer, asfalt)
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (gewicht - aantal)	• 1.000,00 kg - 1 stuk
Totaal gewicht	1.000,00 kg
Identificatiemethode	Een monstername door de asbestdeskundige met laboanalyse door een asbestlabo.
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	De inspectie is beperkt tot de bovenste waterkerende laag (niet-destructief onderzoek). De hoeveelheid is louter indicatief en heeft enkel betrekking op de zichtbare delen conform een niet-destructief onderzoek. Bij renovatie en/of sloop is destructief onderzoek noodzakelijk om de aanwezigheid van asbestverdachte materialen in de onderliggende lagen vast te stellen. Enkel op basis van een negatief labocertificaat kunnen deze onderliggende lagen als asbestvrij worden beschouwd. Bijkomend onderzoek naar de samenstelling van de volledige dakopbouw is vereist.



Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgend plan

Zone 3: Constructie

- Plan 3.4: dakenplan


Detailinformatie

Monstername


#	Type	Referentie	Resultaat
35.1	Puntmonster	mm19	Geen asbest

Technische gegevens

Beschrijving	ROOFING (ONDER DE GOLFPLATEN)
Omgeving	Buiten
Primaire drager	Schuin dak
Bindmiddel van materiaal	Bitumen (roofing, teer, asfalt)
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (gewicht - aantal)	• 50,00 kg - 1 stuk
Totaal gewicht	50,00 kg
Identificatiemethode	Een monstername door de asbestdeskundige met laboanalyse door een asbestlabo.
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	De inspectie is beperkt tot de bovenste waterkerende laag (niet-destructief onderzoek). De hoeveelheid is louter indicatief en heeft enkel betrekking op de zichtbare delen conform een niet-destructief onderzoek. Bij renovatie en/of sloop is destructief onderzoek noodzakelijk om de aanwezigheid van asbestverdachte materialen in de onderliggende lagen vast te stellen. Enkel op basis van een negatief labocertificaat kunnen deze onderliggende lagen als asbestvrij worden beschouwd. Bijkomend onderzoek naar de samenstelling van de volledige dakopbouw is vereist.

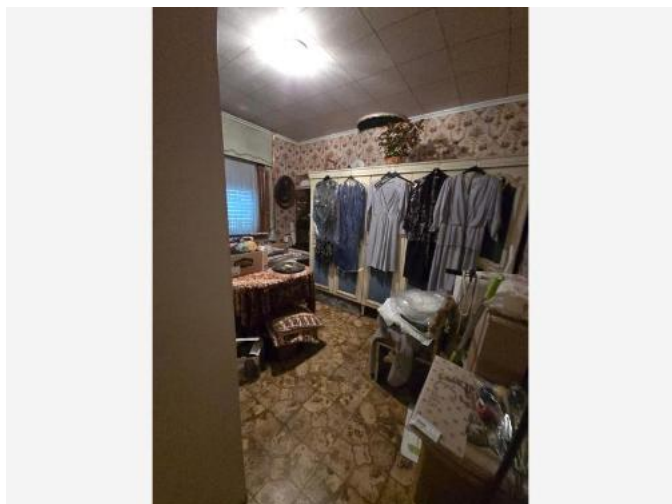

Overzichtsfoto

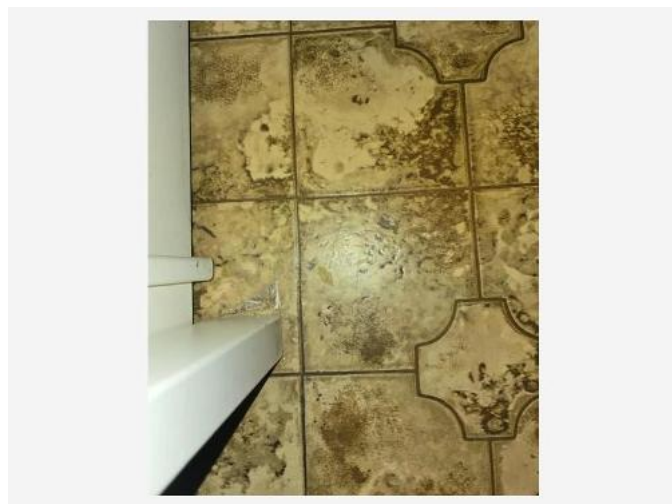

Detailfoto

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgende plannen

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.3: Verdiep -1
- Plan 1.6: Verdiep 0


Detailinformatie

Monstername

#	Type	Referentie	Resultaat
36.1	Puntmonster	mm05	Geen asbest

Technische gegevens

Beschrijving	VLOERZEIL HORIZONTAAL (KAMERS)
Omgeving	Binnen
Primaire drager	Vloer
Bindmiddel van materiaal	Karton - papier - viltachtig
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Niet-hechtgebonden
Hoeveelheid (oppervlakte - aantal)	• 18,00 m ² - 2 stuks
Totale oppervlakte	36,00 m ²
Identificatiemethode	Een monstername door de asbestdeskundige met laboanalyse door een asbestlabo.
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	Bij renovatie en/of sloop, en in het bijzonder wanneer onderliggende lagen bij verwijdering zichtbaar worden, is verder onderzoek noodzakelijk in de: Oude vloerzeilen en/of tegels Kartonnen of viltachtige onderlagen Lijmlagen Dekvloer/chape De hoeveelheid is louter indicatief en heeft enkel betrekking op de zichtbare delen conform een niet-destructief onderzoek.

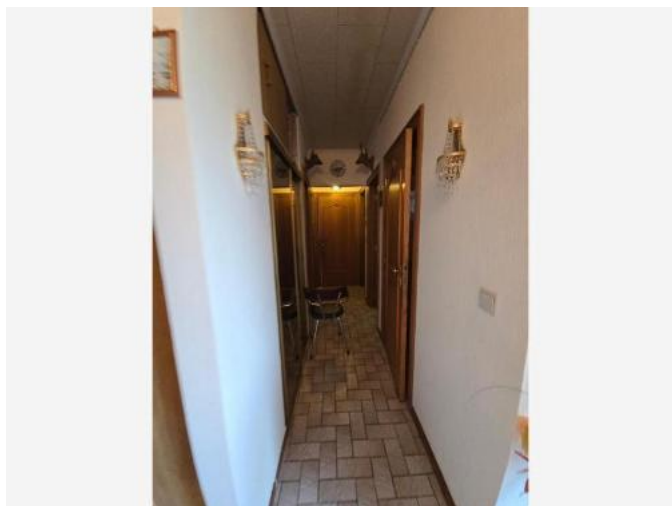

Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.4: Verdiep 0


Detailinformatie

Monstername

#	Type	Referentie	Resultaat
37.1	Mengmonster	mm04	Geen asbest

Technische gegevens

Beschrijving	PLEISTER MUREN
Omgeving	Binnen
Primaire drager	Binnenwand
Bindmiddel van materiaal	Gips - kalk
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Niet-hechtgebonden
Hoeveelheid (oppervlakte - dikte - aantal)	250,00 m² - 1,00 cm - 1 stuk
Totaal volume	2,50 m ³
Identificatiemethode	Een monstername door de asbestdeskundige met laboanalyse door een asbestlabo.
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	Tijdens de inspectie nemen we stalen in de volgende ruimtes (indien aanwezig): Individuele ruimte: bijvoorbeeld een slaapkamer of bureau (pleisterwerk aanwezig). Natte ruimte: badkamer of keuken (pleisterwerk aanwezig). Stookplaats: de ruimte waar de verwarmingsinstallatie staat (geen pleisterwerk aanwezig). Trappenhal: het gedeelte met de trap (niet aanwezig). Deze monsternameprocedure volgen we volgens het vastgelegde inspectieprotocol. Belangrijk: bij renovatie- of sloopwerken adviseren we om in elke afzonderlijke ruimte een onderzoek te laten uitvoeren. De hierboven genoemde ruimtes zijn slechts een indicatieve selectie voor de standaard inspectie. Dit attest kan niet worden gebruikt als meetstaat, de hoeveelheid is louter indicatief en heeft enkel betrekking op de zichtbare delen conform een niet-destructief onderzoek.

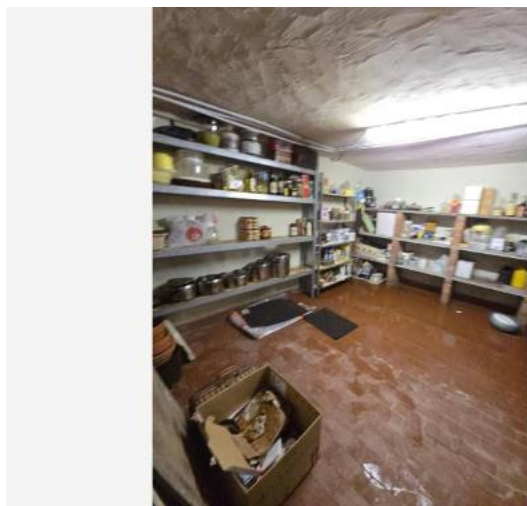

Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.1: Verdiep -1


Detailinformatie

Monstername


#	Type	Referentie	Resultaat
38.1	Mengmonster	MM02	Geen asbest

Technische gegevens

Beschrijving	CEMENTERING/SMEERLAAG KELDER
Omgeving	Binnen
Primaire drager	Binnenwand
Bindmiddel van materiaal	Cement
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (gewicht - aantal)	• 1.000,00 kg - 1 stuk
Totaal gewicht	1.000,00 kg
Identificatiemethode	Een monstername door de asbestdeskundige met laboanalyse door een asbestlabo.
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	De hoeveelheid is louter indicatief en heeft enkel betrekking op de zichtbare delen conform een niet-destructief onderzoek.

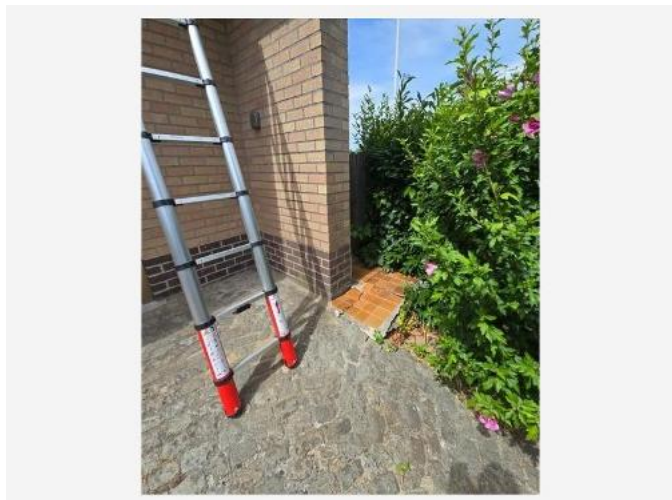

Overzichtsfoto

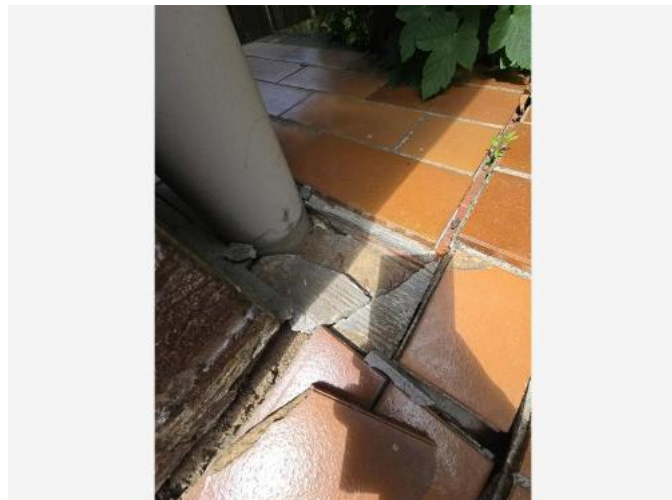

Detailfoto

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgend plan

Zone 7: Constructie

- Plan 7.1: Constructie

Detailinformatie

Monstername

#	Type	Referentie	Resultaat
39.1	Mengmonster	mm14	Geen asbest

Technische gegevens

Beschrijving	LIJMLAAG HORIZONTAAL (OPRIT)
Omgeving	Binnen
Primaire drager	Vloer
Bindmiddel van materiaal	Lijm
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (oppervlakte - dikte - aantal)	• 1,00 m ² - 1,00 mm - 1 stuk
Totaal volume	0,001 m ³
Identificatiemethode	Een monstername door de asbestdeskundige met laboanalyse door een asbestlabo.
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	We kunnen enkel uitspraak doen over de zichtbare lijmlagen, bij renovatie en/of sloop verder onderzoek verichten bij de andere lijmlagen. De hoeveelheid is louter indicatief en heeft enkel betrekking op de zichtbare delen conform een niet-destructief onderzoek.

Overige ruimtes en materialen


Overige niet-asbestverdachte ruimtes en materialen

De asbestdeskundige moet tijdens de inspectie bepaalde ruimtes en materialen die vaak asbest bevatten altijd controleren. Hieronder vindt u een opsomming van de aangetroffen niet-asbestverdachte ruimtes en materialen.

Beschrijving	Notitie	Terug te vinden op plannen
Fiche 40: EINDAFWERKING HELLEND DAK: PROFIELPLATEN	De eindafwerking van het hellend dak is visueel gecontroleerd en wordt niet als asbestverdacht materiaal beschouwd. Opmerking en Advies: Aangezien het onderzoek niet-destructief is uitgevoerd, geldt deze vaststelling uitsluitend voor de buitenste eindafwerking. Het is niet mogelijk om de aanwezigheid van asbesthoudende materialen in de onderliggende en verborgen lagen van de dakopbouw uit te sluiten, zoals: Het onderdak (indien niet volledig zichtbaar). Bevestigingsmortel, mastiek, of lijmen. Winddichting of afdichtingsmaterialen in de dakvoet/nok. Bij toekomstige renovatie- of sloopwerken aan het dak is het noodzakelijk dat verder, destructief onderzoek wordt uitgevoerd in de volledige dakopbouw om de afwezigheid van asbest te bevestigen.	Plan 1.13: Dakenplan Plan 2.2: dakenplan
Fiche 41: STOOKTOESTEL RECENT	Recente cv-ketel kunnen vaststellen, bij renovatie en/of sloop onderzoek verrichten naar de aanwezigheid van asbestverdachte koorden, buizen of dichtingen die op het moment van de inspectie niet visueel zichtbaar waren.	Plan 1.4: Verdiep 0

Fiche 42: HOUTVEZELPLAAT (ALS ONDERDAK)	Deze toepassing is niet-asbestverdacht, bij renovatie en/of sloop verder onderzoek verichten in de onderliggende lagen. De eindafwerking van het hellend dak is uitgevoerd in vezelcementleien, de kans bestaat dat deze houten panelen gecontamineerd zijn. Ons advies is om de panelen ook door de erkende asbestverwijderaar te laten verwijderen.	Plan 1.11: Verdiep 1
Fiche 43: LEIDINGISOLATIE (NIET VERDACHT)	De tijdens de inspectie aanwezige leidingisolatie is gecontroleerd en is, op basis van het materiaaltype en/of de visuele kenmerken, niet-asbestverdacht bevonden. Opmerking en Advies: Aangezien het onderzoek niet-destructief is uitgevoerd, geldt deze vaststelling uitsluitend voor dit specifieke type leidingisolatie en de zichtbare componenten. Bij toekomstige renovatie- of sloopwerken waarbij de huidige leidingisolatie wordt verwijderd, of indien er een ander type leidingisolatie (bv. in verborgen, onderliggende of niet-toegankelijke zones) zichtbaar wordt, is het noodzakelijk dat op deze nieuwe of blootgelegde materialen verder, specifiek onderzoek wordt uitgevoerd door een bevoegde partij om de afwezigheid van asbest te bevestigen. Dit geldt eveneens voor alle verborgen koorden, pakkingen en/of hechtmiddelen die onder de isolatie aanwezig zijn.	Plan 1.4: Verdiep 0
Fiche 44: ROOKGASKANAAL (NIET VERDACHT)	Dit type rookgaskanaal is als niet-asbestverdacht bevonden maar heeft enkel betrekking op de zichtbare delen conform een niet-destructief onderzoek. Bij renovatie en/of sloop verder onderzoek verichten in de schoorsteen.	Plan 1.15: Dakenplan

Fiche 40: EINDAFWERKING HELLEND DAK: PROFIELPLATEN

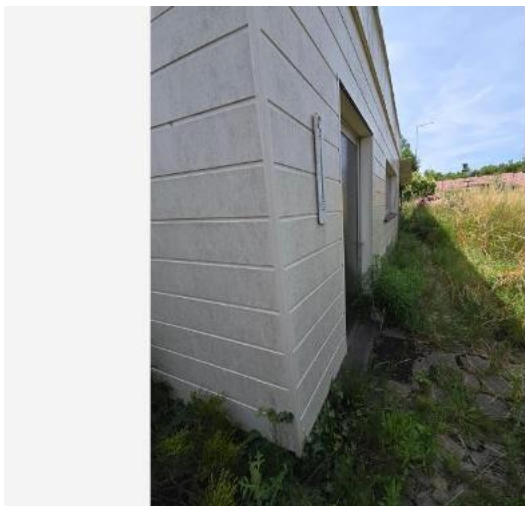


Situeringfoto



Detailfoto

Fiche 41: STOOKTOESTEL RECENT

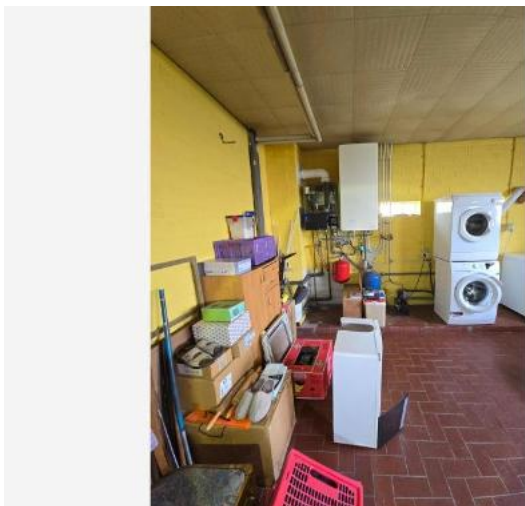


Situeringfoto



Detailfoto

Fiche 42: HOUTVEZELPLAAT (ALS ONDERDAK)

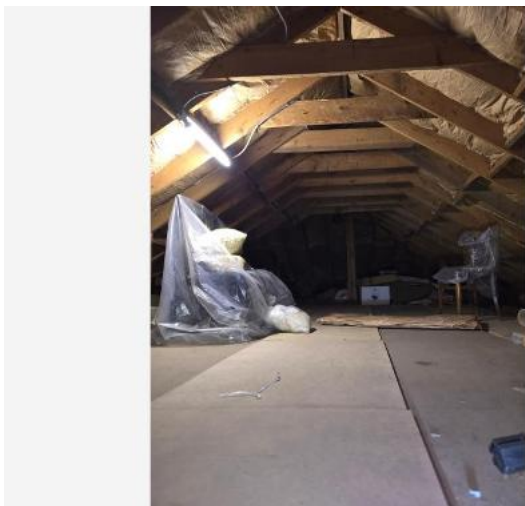


Situeringfoto



Detailfoto

Fiche 43: LEIDINGISOLATIE (NIET VERDACHT)

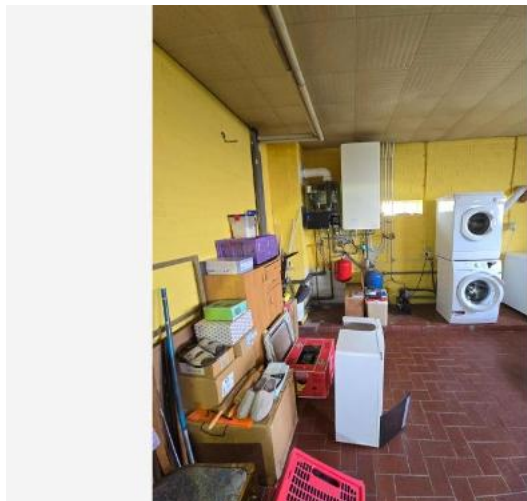

Situeringfoto



Detailfoto

Fiche 44: ROOKGASKANAAL (NIET VERDACHT)



Situeringfoto




Detailfoto

Overige niet waarneembare of vast te stellen ruimtes en materialen

De asbestdeskundige controleert tijdens het onderzoek altijd bepaalde ruimtes en materialen die vaak asbest bevatten. Volgende onderdelen kon de asbestdeskundige echter niet onderzoeken. Het is dus mogelijk dat hier asbesthoudende materialen aanwezig zijn.

Beschrijving	Notitie	Terug te vinden op plannen
Fiche 45: DAKOPBOUW HELLEND DAK	We kunnen enkel een uitspraak doen over de eindafwerking van het hellend dak en van het onderdak op de bereikbare plaatsen. Het is echter niet mogelijk om een uitspraak te doen over het volledige dakvlak. Bij renovatie en/of sloop dient er verder onderzoek uitgevoerd te worden naar de materialen in de volledige dakopbouw.	-
Fiche 46: DAKOPBOUW HELLEND DAK	We kunnen enkel een uitspraak doen over de eindafwerking van het hellend dak en van het onderdak op de bereikbare plaatsen. Het is echter niet mogelijk om een uitspraak te doen over het volledige dakvlak. Bij renovatie en/of sloop dient er verder onderzoek uitgevoerd te worden naar de materialen in de volledige dakopbouw.	Plan 1.16: Dakenplan Plan 2.3: dakenplan

Fiche 45: DAKOPBOUW HELLEND DAK

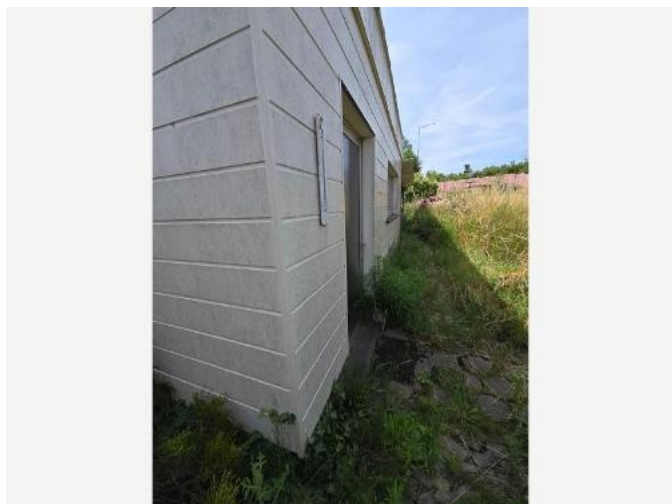

Situeringsfoto

Fiche 46: DAKOPBOUW HELLEND DAK



Situeringfoto



Detailfoto

Niet aanwezige ruimtes en materialen

De asbestdeskundige moet tijdens de inspectie bepaalde ruimtes en materialen die vaak asbest bevatten altijd controleren. Hieronder vindt u een opsomming van de niet aanwezige ruimtes en materialen.

Beschrijving	Notitie	Terug te vinden op plannen
Fiche 47: GEEN LIFT AANWEZIG	Er is geen lift aanwezig op het inspectiegebied. Indien er gemeenschappelijke delen van toepassing zijn en er is een lift aanwezig op het inspectiegebied van de gemeenschappelijke delen hoort dit tot de inspectie van de gemeenschappelijke delen.	-

Waarom is dit asbestattest belangrijk voor u?

Het is algemeen bekend dat het inademen van asbestvezels gevaarlijk is voor de gezondheid. Daarom is het belangrijk dat u weet waar zich asbest bevindt en welke maatregelen u kan nemen om gezondheidsrisico's te vermijden. Zo maakt u uw woning of gebouw asbestveilig en behoudt u de waarde. De eerste stap hebt u daarvoor al gezet met dit asbestattest.

De gebruikte begrippen in dit hoofdstuk worden achteraan in de begrippenlijst uitgelegd.

Wat is asbest?

Asbest is een schadelijke stof die in meer dan 3.500 materialen verwerkt is. In de vorige eeuw was asbest populair vanwege de vele nuttige toepassingen, maar ondertussen kennen we de grote gezondheidsrisico's. Vaak weten we niet dat asbest ook in onze eigen woning of onze gebouwen verborgen zit. Asbest is in België verboden sinds 2001. Er is een grote kans dat asbest aanwezig is in gebouwen die gebouwd zijn voor 2001.

Wanneer asbestvezels vrijkomen in de lucht kunnen ze ingeademd worden en gezondheidsrisico's veroorzaken. Men wordt niet onmiddellijk ziek, dit gebeurt pas 20 tot 40 jaar na de blootstelling. Vooral een regelmatige blootstelling of een blootstelling aan een hoge concentratie zijn risicovol. Kinderen en jongeren zijn extra kwetsbaar. Sommige mensen schatten de risico's voor zichzelf te laag in. Toch krijgen jaarlijks nog veel mensen de diagnose van een asbestziekte. Meestal is die niet te genezen.

Hoe interpreteert u het asbestattest?

Asbest kan zich ook bevinden op niet-geïnspecteerde plaatsen

Een standaard asbestattest is opgemaakt door een asbestdeskundige volgens de richtlijnen van het Inspectieprotocol dat de verplichte inspanningen beschrijft. Een asbestdeskundige voert standaard een visuele inspectie uit van de constructies en objecten op de locatie. Hij tilt losse elementen op om erachter of eronder te inspecteren. Hij neemt ook monsters voor labo-analyses en raadpleegt bewijsdocumenten. **De volgende zaken zijn niet standaard voorzien:**

- De asbestdeskundige inspecteert **geen verborgen asbest** waarvoor hij objecten moet demonteren, beschadigen of openbreken. Wenst de eigenaar ook ingesloten asbest te laten inspecteren dan kan hij de asbestdeskundige vragen om een aanvullend (destructief) onderzoek te doen, bijvoorbeeld voorafgaand aan werken of sloop.
- De asbestdeskundige inspecteert **geen ondergrondse objecten** en geen asbest vermengd in bodem, steenslag of puin. Wat zichtbaar is aan de oppervlakte (opliggend) kan hij wel inspecteren.
- De asbestdeskundigen inspecteert ook **geen roerende objecten** zoals voertuigen, losse meubels en gereedschap. Wenst de eigenaar ook roerende objecten te laten inspecteren dan kan hij de asbestdeskundige vragen om dit aanvullend mee te inspecteren.
- De asbestdeskundige inspecteert **geen** delen die voor hem **ontoegankelijk en onveilig zijn**. Wanneer hij een deel niet heeft kunnen beoordelen, wordt dat aangeduid in het attest als een beperking. Constructies met een bouwjaar 2001 of recenter moeten niet geïnspecteerd worden. In het attest duidt de asbestdeskundige ze aan als een uitsluiting.
- De asbestdeskundige inspecteert **geen** constructies- en terreindelen waartoe de eigenaar geen opdracht gaf omdat ze **buiten de eigendomsgrenzen** liggen of **geen onderdeel** vormden van een **verkoop**.

Bevatten alle asbestverdachte materialen asbest?

Op basis van ervaring en expertise kan een asbestdeskundige zonder monsters te nemen oordelen of een materiaal mogelijk asbest kan bevatten. Voor sommige materialen is dit nooit mogelijk en moet hij een monster nemen voor een labo-analyse. Een asbestverdacht materiaal wordt als asbesthoudend beschouwd, tenzij de asbestdeskundige over een laboanalyse beschikt die aantoonst dat het geen asbest bevat.

Hoe interpreteert u de risicobeoordeling?

De mogelijke categorieën zijn:

- Categorie 1: materiaal met een hoog risico en/of met een hoge kans op vezelvrijgave
- Categorie 2: materiaal met een verhoogd risico en/of een verhoogde kans op vezelvrijgave
- Categorie 3: materiaal met een laag risico en/of lage kans op vezelvrijgave
- Categorie 4: materiaal met een zeer laag risico en/of zeer lage kans op vezelvrijgave

Het soort asbest, de concentratie ervan in het materiaal, de toestand van het bindmiddel, de mate van afdekking en de aanwezigheid in binnen- of buitenlucht zijn factoren die het risico bepalen. Het vrijkomen van asbestvezels in een binnenruimte is risicovoller dan in de buitenlucht. In de buitenlucht gaan asbestvezels sneller verwaaïen of verdunnen. In binnenruimtes is dit niet het geval en kunnen de concentraties hoog oplopen. Dit verhoogt het risico op het inademen van asbestvezels.

Voor materialen uit categorie 1 of 2 moet u maatregelen nemen om een asbestveilige toestand te verkrijgen: (dringend) wegnemen of een (dringende) maatregel nemen om het risico naar (zeer) laag te brengen. Voor materialen uit categorie 3 en 4 is dit niet nodig. U beheert ze zorgvuldig om de asbestveilige toestand te behouden.

Wat betekenen de mijlpalen 2032, 2034 en 2040?

Tegen 2032 moet elke eigenaar van een gebouw ouder dan 2001 over een asbestattest beschikken. Voor de gemene delen in gebouwen in mede-eigendom (VME) moet dit al tegen 2027. Tegen 2034 wil de Vlaamse Regering reeds het meest risicovolle asbest weg hebben. Dit gaat over de eenvoudig bereikbare, niet-hechtgebonden asbestmaterialen en asbestcementen dak- en gevelbekleding en rookgas- en hemelwaterafvoerkanalen aan de buitenkant van de gebouwen. Tegen 2040 wil de Vlaamse regering dan de overige asbestmaterialen in slechte staat weg hebben en de asbestmaterialen in goede staat in veilig beheer.

De detailinformatie per asbestmateriaal in het asbestattest vermeldt of die onder de mijlpaal 2034 of 2040 valt.

Wat moet u nu doen?

Het voorblad van dit asbestattest vermeldt of uw eigendom asbestveilig is of niet en welke acties nodig zijn om een asbestveilige toestand te verkrijgen of behouden.

Conclusie asbestveilig, maar niet asbestvrij

Goed nieuws. Uw eigendom voldoet reeds aan de doelstelling van de Vlaamse Regering om asbestveilig te zijn. Asbestveilig betekent niet asbestvrij, er kunnen nog asbestmaterialen met een laag risico aanwezig zijn die u zorgvuldig moet beheeren om de asbestveilige toestand te behouden. Hoe u zorgvuldig beheert, leest u in het volgende hoofdstuk.

Er kunnen ook niet-geïnspecteerde asbestmaterialen verborgen aanwezig zijn, bijvoorbeeld ingesloten in wanden, vloeren of onder de grond. Die kan een asbestdeskundige enkel met een aanvullend onderzoek opsporen. Daarom is het verstandig om dit aanvullend onderzoek voorafgaand aan (renovatie)werken te laten uitvoeren. Daarbij gaat de asbestdeskundige voor de werkzone ook verborgen asbest opsporen door objecten te demonteren, te doorboren of open te breken. Voert een aannemer met werknemers de werken uit dan is dit voor hem sowieso een verplichting als werkgever.

Conclusie niet-asbestveilig. Wat nu?

Geen paniek, op het voorblad van dit asbestattest vindt u de acties die u kan ondernemen om de risico's weg te nemen en een asbestveilige toestand te verkrijgen. Meer informatie per asbestbron vindt u terug in de detailinformatie per asbestmateriaal verder in het asbestattest.

De te nemen maatregelen zijn niet altijd duur of moeilijk. Indien de geraamde verwijderingskost wel hoog is, kan u voor een asbestmateriaal dat visueel als asbestverdacht werd aangeduid, overwegen om een **bevestigende labo-analyse** te laten uitvoeren.

Heeft u al de acties uitgevoerd zodat de toestand asbestveilig wordt? Dan laat u uw asbestattest binnen één jaar vernieuwen zodat een asbestdeskundige de asbestveilige toestand kan rapporteren in het vernieuwde asbestattest.

Asbest beheren en verwijderen

Asbest zorgvuldig (veilig) beheren

Indien er asbestmaterialen aanwezig zijn in of rondom het gebouw, zorg er dan voor dat deze geen risico vormen voor de gezondheid van mensen of het leefmilieu. Asbest met een (zeer) laag risico hoeft u niet te verwijderen. Bewaak dat het risico laag blijft door ervoor te zorgen dat de toestand niet wijzigt. De toestand kan wijzigen door beschadigingen of veroudering waardoor het asbestmateriaal brozer wordt en asbestvezels kan loslaten.

Beschadiging kan u vermijden door het asbestmateriaal af te schermen van een mogelijk contact. Een bedekkende verflaag kan bijvoorbeeld asbestmaterialen zoals pleisterwerk beschermen. Wijzigt de toestand waardoor het risico verhoogt? Dan verwijdert u het asbestmateriaal of neemt u een maatregel om het risico te verlagen als verwijderen niet mogelijk is.

Insluiten mag enkel om asbestmaterialen met een laag risico zorgvuldig te beheren of om in afwachting van verwijdering het risico van asbestmaterialen met een verhoogd of hoog risico te verlagen. Als u een asbestmateriaal insluit, zorgt u ervoor dat het later nog altijd makkelijk weg te nemen is en niet verkleefd is aan andere materialen. Als u asbest insluit, moet u dit steeds melden aan de asbestdeskundige die uw asbestattest opmaakt.

Asbest dat bij werken eenvoudige bereikbaar wordt, moet u verwijderen. Opnieuw insluiten mag niet.

Asbest verwijderen

De wetgeving beschrijft drie verwijderingsmethodes. In het asbestattest rapporteert de asbestdeskundige elk asbestmateriaal in een fiche met daarin op het einde een advies over wie het mag verwijderen en welke methode er moet worden toegepast. Bepaalde asbestmaterialen mag u zelf via eenvoudige handelingen verwijderen of laten verwijderen door een aannemer met werknemers met opleidingsattest "eenvoudige handelingen". Een erkend asbestverwijderaar mag alle verwijderingsmethodes uitvoeren. Er bestaat geen lijst van aannemers "eenvoudige handelingen", vraag uw aannemer daarom naar de opleidingsattesten. Een lijst van erkend asbestverwijderaars vindt u op www.asbestinfo.be > Asbest verwijderen.

Mag en wil u **zelf verwijderen**? Zorg er dan voor dat:

- u zich vooraf goed informeert op www.asbestinfo.be > Asbest verwijderen;
- u zich beschermt met een FFP3-mondmasker, wegwerpovertuig en -handschoenen en afspoelbaar schoeisel;
- er geen minderjarigen of derden aanwezig zijn;
- u beschikt over PE-folie en zakken om loskomende deeltjes en afval op te vangen en te verpakken;
- u beschikt over een vernevelaar (water) of fixeermiddel om het asbestmateriaal eerst te fixeren;
- u weet hoe u het asbestmateriaal veilig kan demonteren zonder stof of breuken;

- u beschikt over natte doeken om eventuele resten en stof weg te nemen.

Laat u de werken uitvoeren door een **aannemer**? Dan is die als werkgever verantwoordelijk om de juiste verwijdermethodiek te bepalen aan de hand van een werkplan. Hij oordeelt of zijn werknemers met opleidingsattest “eenvoudige handelingen” de verwijdering mogen uitvoeren of dat hij moet beschikken over de erkenning als asbestverwijderaar. Bezorg de aannemer steeds vooraf een kopie van dit asbestattest. Hij moet oordelen of nog aanvullend onderzoek (destructieve handelingen) nodig is om ingesloten asbest op te sporen. Soms kan het nodig zijn om bijkomend monsters te laten nemen, bijvoorbeeld bij pleisterwerk om preciezer niet-asbesthoudende van asbesthoudende zones te onderscheiden. Ook voor asbestmaterialen die visueel werden geïdentificeerd, kan het aangewezen zijn een bevestigende labo-analyse te laten uitvoeren indien de geraamde verwijderingskost hoog is.

Het is altijd verstandig meerdere en gedetailleerde offertes te vragen. Vergelijk ze goed en kijk na of de aannemer voldoet om de asbestverwijdering te mogen uitvoeren en welke maatregelen hij voorziet om veilig te werken. Dit staat beschreven in het werkplan dat de aannemer altijd bij de verplichte werfmelding moet toevoegen. Vraag de aannemer naar een kopie hiervan. Goedkoop is vaak duurkoop: een onzorgvuldige asbestverwijdering veroorzaakt gezondheidsrisico's en mogelijk extra kosten voor het opruimen van de asbestresten.

Hou zeker een kopie bij van de facturen, het werkplan en andere bewijsdocumenten zoals foto's. Zo kan u altijd aantonen dat asbestverwijdering correct werd uitgevoerd.

Werkt u samen met een architect? Bezorg hem dan zeker ook vooraf een kopie van uw asbestattest.

Kostprijsraming en ondersteuning asbestverwijdering

Zoals hierboven beschreven, mag u bepaalde asbestmaterialen zelf verwijderen of kan u een aannemer of erkend asbestverwijderaar inschakelen. In beide gevallen kan u mogelijk beroep doen op ondersteuning zoals premies of voordelige ophaling van asbestafval aan huis. Op de website van de OVAM www.asbestinfo.be vindt u meer informatie en een gratis tool om de kostprijs te ramen voor de verwijdering van een asbestmateriaal.

Asbestafval

Asbestmaterialen hergebruiken mag niet. Het aantreffen van ongebruikte of gedemonteerde asbestmaterialen of achtergelaten asbestresten rapporteert de asbestdeskundige daarom in regel als asbestafval. Asbestafval moet u altijd tijdig wegnemen. Het achterlaten of opslaan is verboden tenzij u daarvoor over een vergunning beschikt. Kleine hoeveelheden asbestcementafval kan u verpakt afleveren op uw recyclagepark. Een grotere hoeveelheid asbestcementafval kan u laten ophalen aan huis of door uw aannemer laten afvoeren.

Indien eenvoudig bereikbaar asbestafval aanwezig is, moet u dit wegnemen om een asbestveilige toestand te verkrijgen. Is het niet eenvoudig bereikbaar, dan moet u maatregelen nemen zodat het geen risico kan vormen voor de mensen of het leefmilieu.

Onroerend erfgoed

Op de databank van het agentschap Onroerend Erfgoed geo.onroenderfgoed.be kan u nakijken of uw gebouw een beschermd onroerend erfgoed is.

Het beschermingsbesluit verduidelijkt wat er precies beschermd is: bv. het geheel van de constructie en omgeving, enkel de constructie, enkel delen van de constructie of cultuurgoederen. Het besluit vermeldt ook welke vorm van bescherming van toepassing is: monument, cultuurhistorisch landschap, stads- en dorpsgezicht of archeologische site.

Voorliggend asbestattest geeft u advies over hoe om te gaan met asbesthoudend materiaal. Indien het asbesthoudend materiaal ook een beschermd statuut heeft, kan u advies vragen aan het agentschap Onroerend Erfgoed. Zo vermijdt u dat u de erfgoedwaarde van het beschermd onroerend erfgoed aantast. Ook komt u zo te

weten of er een melding of toelating nodig is om het asbesthoudende beschermde materiaal te mogen verwijderen.

Het agentschap is bereikbaar via:

- telefoon: 02 553 16 50
- e-mail: info@onroenderfgoed.be
- website: <https://www.onroenderfgoed.be/contact>

Wanneer mijn asbestattest laten vernieuwen?

Geldigheidsduur

Doorheen de tijd kan de situatie in of rondom een gebouw wijzigen. Ook de toestand en het risico van aanwezige asbestmaterialen kan veranderen. Daarom vermeldt het voorblad van uw asbestattest een datum tot wanneer het geldig is. Daarna kan u het niet meer gebruiken bij een verkoop en moet u het laten vernieuwen door een asbestdeskundige. Die komt opnieuw ter plaatse om de toestand te controleren en indien nodig wijzigingen te rapporteren voor het nieuwe asbestattest. Enkel bij een verkoop mag de geldigheidstermijn niet verstreken zijn. Om te voldoen aan de mijlpaal 2032 maakt dat niet uit. De vernieuwing van een asbestattest zal in regel minder kosten dan de eerste opmaak van een volledig asbestattest.

In het geval de asbestdeskundige geen asbest heeft aangetroffen, vermeldt het asbestattest (afgeleverd vanaf datum 8 april 2024) voor de geldigheidsduur “onbeperkt (tenzij de toestand wijzigt)”. Er kunnen wel nog niet-geïnspecteerde asbestmaterialen verborgen in wanden of vloeren aanwezig zijn. Daarom laat u voorafgaand aan werken best een aanvullend onderzoek uitvoeren.

Gewijzigde toestand

Ongeacht de (onbeperkte) geldigheidsduur van uw asbestattest moet u als eigenaar uw asbestattest toch binnen een termijn van één jaar laten vernieuwen als er sprake is van een gewijzigde toestand. Dit is het geval als:

- er nieuwe asbestmaterialen zijn aangetroffen (die niet weggenomen worden);
- de acties, vermeld op het voorblad, werden uitgevoerd waardoor de toestand van niet-asbestveilig naar asbestveilig wijzigt;
- de toestand van de asbestmaterialen zichtbaar gewijzigd is door een calamiteit of een incident.

Contacteer een asbestdeskundige om uw asbestattest te laten vernieuwen. U vindt de lijst op www.asbestinfo.be.

Meer weten?

De Vlaamse overheid bundelt alle informatie rond asbest en haar beleid op de website www.asbestinfo.be. U vindt er de meest actuele informatie over hoe u moet omgaan met asbest en welke ondersteuning er bestaat. Zo kan u steeds goed geïnformeerd aan de slag met uw asbestattest.

Begrippenlijst

Begrip	Toelichting
Asbestmateriaal	Verzamelbegrip voor de aangetroffen asbestverdachte materialen en asbestverdachte afvalstoffen die deel uitmaken van een constructie en een impact hebben op de asbestveiligheid. Asbestverdacht betekent dat de asbestdeskundige op basis van wat hij visueel en auditief vaststelt, oordeelt dat het vermoedelijk asbest bevat. Een asbestverdacht(e) materiaal of afvalstof beschouwen we als asbesthoudend tenzij een laboanalyse aantoont dat het niet-asbesthoudend is.
Hechtgebonden asbestmateriaal	Asbestmaterialen die in oorsprong hoofdzakelijk uit een bindmiddel bestaan dat de asbestvezels stevig bindt: cement, bitumen, mastiek, kunststof of lijm.
Niet-hechtgebonden asbestmateriaal	Alle andere asbestmaterialen. Ze bevatten in oorsprong nauwelijks bindmiddel of bestaan uit een bindmiddel dat de asbestvezels nauwelijks bindt. Voorbeelden hiervan zijn leidingisolatie, pleisterwerk, Pical-platen, koorden, ...
Aanvullend onderzoek met destructieve handelingen	Bij een aanvullend onderzoek met destructieve handelingen gaat een asbestdeskundige materialen demonteren en beschadigen om onderliggende of ingesloten asbestverdachte materialen te inspecteren. Dit is nodig voor de start van werken zoals sloop- en renovatie of voor herstellings- of onderhoudswerken. Standaard voert de asbestdeskundige een niet-destructief onderzoek uit. Als opdrachtgever kan u een aanvullend onderzoek met destructieve handelingen aanvragen via de opdrachtovereenkomst.
Inspectieprotocol	Het inspectieprotocol is de wettelijke procedure die een asbestdeskundige moet volgen om een correcte asbestinventarisatie uit te voeren voor het opmaken van een standaard asbestattest. Het legt vast welke handelingen minimaal nodig zijn (standaard verplichtingen) en hoe die uitgevoerd moeten worden.
Risicobeheersmaatregel	Een maatregel die het risico dat uitgaat van een asbestverdacht materiaal verlaagt van een verhoogd of hoog risico naar een laag risico. De maatregel moet de kans op het vrijkomen of het inademen van asbestvezels verlagen.
Eenvoudig bereikbaar	Asbestmaterialen zijn eenvoudig bereikbaar indien ze waarneembaar en weg te nemen zijn zonder impact op de stabiliteit en erfgoedkenmerken van een constructie. Ze moeten ook onbedekt zijn tenzij de bedekking kan weggenomen worden zonder het te beschadigen of tenzij de bedekking louter bestaat uit een dunne laag verf, coating, behang, kunststof of textiel.
Zorgvuldig of veilig beheer	Zorgvuldig of veilig beheer betekent: • de toestand van asbestmaterialen met een laag risico behouden; • een verhoogd of hoog risico van niet-eenvoudige bereikbare asbestmaterialen en -afval verlagen naar een laag risico (risicobeheersmaatregel) en behouden.

Eenvoudige handelingen	Begrip uit de wetgeving dat de methode beschrijft voor de verwijdering van asbestmaterialen die een werknemer met opleidingsattest “eenvoudige handelingen” of een particulier zelf mag uitvoeren. Alle andere asbestverwijderingen mogen enkel door erkende asbestverwijderaars worden verwijderd. Deze verwijderingsmethode betekent dat het asbestmateriaal eenvoudig kan weggenomen worden (bv. door het los te schroeven) met minimale risico's op beschadiging waarbij asbestvezels kunnen vrijkomen. Bijvoorbeeld voor asbestcement leien of golfplaten.
Hermetische zone	Begrip uit de wetgeving dat de methode beschrijft voor de verwijdering van asbestmaterialen waarbij er een grote kans bestaat op het vrijkomen van asbestvezels. Een soort luchtdichte tent bestaande uit een houten structuur en plastic folie wordt opgebouwd rondom het te verwijderen asbestmateriaal. Binnen deze hermetische zone wordt een onderdruk gecreëerd zodat eventueel vrijkomende asbestvezels niet kunnen ontsnappen. Deze methode mogen enkel erkend asbestverwijderaars gebruiken.
Couveusezak	Begrip uit de wetgeving dat de methode beschrijft voor de verwijdering van asbestmaterialen waarbij met plastic folie plaatselijk een soort luchtdichte couveuse rondom het asbestmateriaal wordt gemaakt. Enkel erkende asbestverwijderaars mogen deze verwijderingsmethode gebruiken. Ze kan maar zelden worden toegepast, bijvoorbeeld om kleine trajecten leidingisolatie te verwijderen in de buitenlucht.
Erkend asbestverwijderaar	Aannemers erkend voor de verwijdering van asbestmaterialen via “eenvoudige handelingen” maar ook voor asbestverwijderingen via de methodiek van “hermetische zone” of “couveusezak”.
Roerend goed	Objecten of goederen die niet duurzaam verbonden zijn met een constructie of in de grond om ter plaatse te blijven. Het gaat over losse, verplaatsbare zaken zoals bijvoorbeeld gereedschap, voertuigen of materieel. Indien ze asbestverdacht zijn, maken ze toch geen deel uit van de asbestmaterialen waarvoor acties nodig zijn om een asbestveilige toestand te verkrijgen of behouden.