


Asbestinventarisatetest

Bevelsesteenweg 20, 2560 Nijlen

Attestnummer : 20260507-000046.000

Uitgegeven op : 07.05.2026

Geldig tot : 07.05.2036

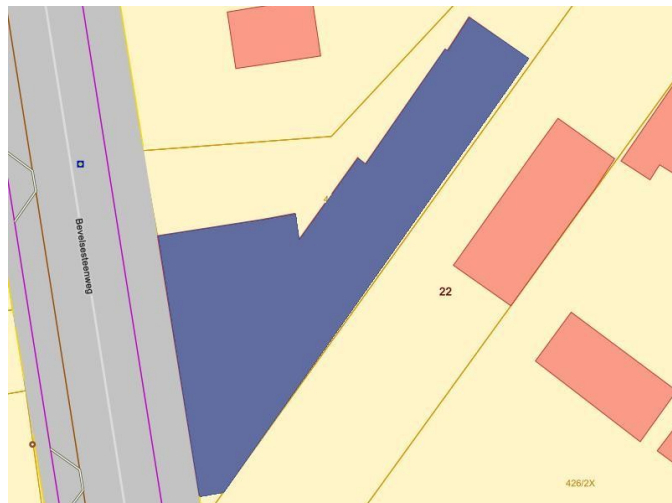

Eindconclusie:

Niet-asbestveilig

Tijdens de inspectie vastgesteld:

6

Asbestmaterialen

2

Beperkingen

0

Uitsluitingen

Hoe zorgt u voor een asbestveilige eigendom?

- | | | |
|---|------------------|----------------------------|
| 0 | Asbestmaterialen | Dringend verwijderen |
| 0 | Asbestmaterialen | Dringend maatregelen nemen |
| 4 | Asbestmaterialen | Verwijderen |
| 0 | Asbestmaterialen | Maatregelen nemen |
| 2 | Asbestmaterialen | Zorgvuldig beheren |

Werken gepland?

Er kunnen nog niet-geïnspecteerde asbestmaterialen verborgen zijn in wanden, vloeren, ... Laat ze in een aanvullend onderzoek opsporen.

In deze leeswijzer en in het hoofdstuk [toelichting](#) vindt u meer informatie en verdere uitleg over de gebruikte begrippen.

Over dit attest

Dit asbestattest is het verslag van een uitgevoerde asbestinventarisatie op uw locatie. De belangrijkste conclusies staan gebundeld op het voorblad. Meer details over de aangetroffen asbestmaterialen, foto's, plannen en adviezen vindt u verder in het asbestattest.

Asbestveilig of niet-asbestveilig... wat betekent dit?

Asbestveilig

Een locatie is asbestveilig indien geen asbestmaterialen werden aangetroffen of enkel asbestmaterialen met een laag risico voor de gezondheid of het leefmilieu. Asbestveilig betekent dus niet hetzelfde als asbestvrij. Indien het asbestattest geen asbestmaterialen vermeldt, kunnen er toch nog niet-geïnspecteerde asbestmaterialen verborgen aanwezig zijn, bijvoorbeeld ingesloten in wanden, vloeren of onder de grond. Indien asbestmaterialen aangetroffen werden, vermeldt het voorblad van dit asbestattest welke acties u kan ondernemen om de asbestveilige toestand te behouden.

Niet-asbestveilig

Een locatie is niet-asbestveilig indien asbestmaterialen werden aangetroffen met een verhoogd of hoog risico voor de gezondheid of het leefmilieu. Bepaalde asbestmaterialen geven altijd aanleiding tot de conclusie "niet-asbestveilig". Dit zijn asbestmaterialen die de Vlaamse overheid tegen 2034 wil laten wegnemen. Het gaat om eenvoudig bereikbare niet-hechtgebonden asbestmaterialen en asbestcementen dak- en gevelbekledingen, dakgoten, rookgaskanalen en hemelwaterafvoerkanalen aan de buitenzijde van gebouwen. Het voorblad van dit asbestattest vermeldt welke acties u kan ondernemen om een asbestveilige toestand te verkrijgen.

Acties

De mogelijke acties om een asbestveilige toestand te verkrijgen of behouden, zijn:

Dringend verwijderen

Deze asbestmaterialen moet u zo snel mogelijk (laten) verwijderen om een asbestveilige toestand te verkrijgen. Ze kunnen een onmiddellijk gevaar vormen voor de gezondheid of het leefmilieu.

Dringend maatregelen nemen

Deze asbestmaterialen kunnen een onmiddellijk gevaar vormen voor de gezondheid of het leefmilieu. Omdat ze momenteel niet eenvoudig bereikbaar zijn, moet u ze niet verwijderen maar wel zo snel mogelijk andere maatregelen nemen om het risico te verlagen.

Verwijderen

Deze asbestmaterialen moet u (laten) verwijderen om een asbestveilige toestand te verkrijgen. Ze kunnen een gevaar vormen voor de gezondheid of het leefmilieu.

Maatregelen nemen

Deze asbestmaterialen vormen een gevaar voor de gezondheid of het leefmilieu. Omdat ze momenteel niet eenvoudig bereikbaar zijn, moet u ze niet verwijderen maar wel andere maatregelen nemen om het risico te verlagen.

Zorgvuldig beheren

Deze asbestmaterialen moeten niet weggenomen worden om een asbestveilige toestand te verkrijgen. Ze vormen momenteel geen gevaar voor de gezondheid maar u moet ze wel zorgvuldig beheren om het risico laag te houden.

Aanvullend onderzoek bij werken

Voor een standaard asbestattest worden asbestmaterialen verborgen in bijvoorbeeld wanden, vloeren of onder de grond niet geïnspecteerd. Voorafgaand aan werken is het daarom verstandig aanvullend onderzoek uit te laten voeren om op niet-geïnspecteerde plaatsen asbestmaterialen op te sporen.

Beperkingen en uitsluitingen

Een **beperking** betekent dat de asbestdeskundige tijdens de inspectie een voorwerp of onderdeel in en rondom de constructie onvoldoende kon inspecteren. In die situatie rapporteert de asbestdeskundige dit als een beperking van het onderzoek.

Een **uitsluiting** daarentegen is positief en betekent dat de asbestdeskundige tijdens de inspectie een aanwezige constructie kon uitsluiten van verder onderzoek omdat het bouwjaar 2001 of recenter was. Bij die bouwjaren kan normaal gezien geen asbest aanwezig zijn omdat het gebruik ervan in België finaal in 2001 werd verboden.

Vragen of klachten over uw asbestattest

Contacteer eerst de asbestdeskundige die uw asbestattest opmaakte. U vindt de naam en het certificaatnummer op het voorblad van uw asbestattest. Op www.asbestinfo.be vindt u de overzichtslijst van asbestdeskundigen en hun gegevens. Blijft u toch nog met vragen zitten, of heeft u een klacht, dan kan u dit melden via een digitaal formulier op www.asbestinfo.be aan de hand van uw attestnummer. De door de OVAM erkende certificatie-instelling waarbij de asbestdeskundige is aangesloten, zal uw klacht behandelen.


Inhoudsopgave

| | |
|--|-----------|
| Leeswijzer | 2 |
| Geïnspecteerde zones | 6 |
| Zone 1: Hoofdgebouw..... | 7 |
| Plan 1.1: Kelder..... | 8 |
| Plan 1.2: Kelder (vervolg)..... | 9 |
| Plan 1.3: GLV..... | 10 |
| Plan 1.4: GLV (vervolg)..... | 12 |
| Plan 1.5: Verdieping 1..... | 13 |
| Plan 1.6: Verdieping 1 (vervolg)..... | 14 |
| Plan 1.7: Verdieping 2..... | 15 |
| Plan 1.8: Dak..... | 16 |
| Plan 1.9: Dak (vervolg)..... | 17 |
| Zone 2: Overig gebied..... | 18 |
| Plan 2.1: Vaststellingen buiten de constructies..... | 19 |
| Asbestmaterialen | 20 |
| Fiche 1: Gevelleien zijkant hoofdgebouw..... | 21 |
| Fiche 2: Leien afdak sas..... | 24 |
| Fiche 3: Leien erker..... | 27 |
| Fiche 4: Leien hoofddak..... | 31 |
| Fiche 5: Bakeliet schakelaar kelder..... | 35 |
| Fiche 6: Pleisterwerk zuilen handelsruimte..... | 38 |
| Beperkingen | 41 |
| Fiche 7: Binnenkant schouwschacht van gemetselde schouw..... | 42 |
| Fiche 8: Onderdak hoofdgebouw..... | 43 |
| Adviezen | 44 |
| Fiche 9: Lijm faiencetegels keuken & badkamer..... | 45 |
| Fiche 10: Algemene beperkingen van de inspectie..... | 46 |
| Geen asbest | 47 |
| Fiche 11: Cementplint zijkant hoofdgebouw..... | 48 |
| Fiche 12: Kit glas/schrijnwerk handelsruimte..... | 50 |
| Fiche 13: Roofing plat dak..... | 52 |
| Fiche 14: Pleisterwerk muren..... | 54 |
| Fiche 15: Cementlaag kelder..... | 56 |
| Fiche 16: Pleisterwerk plafonds..... | 58 |
| Overige ruimtes en materialen | 60 |
| Overige niet-asbestverdachte ruimtes en materialen..... | 61 |

| | |
|---|-----------|
| Niet aanwezige ruimtes en materialen..... | 62 |
| Toelichting..... | 63 |

Geïnspecteerde zones


Zone 1: Hoofdgebouw

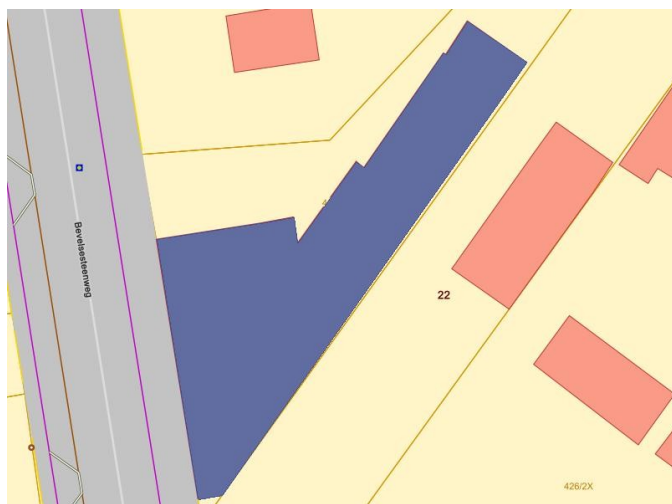

Tijdens de inspectie vastgesteld:

- 6 Asbestmaterialen**
- 2 Beperkingen**
- 0 Uitsluitingen
- 0 Roerende goederen
- 0 Puin, steenslag, (water)bodem
- 1 Advies**
- 6 Geen asbest**


Plan 1.1: Kelder

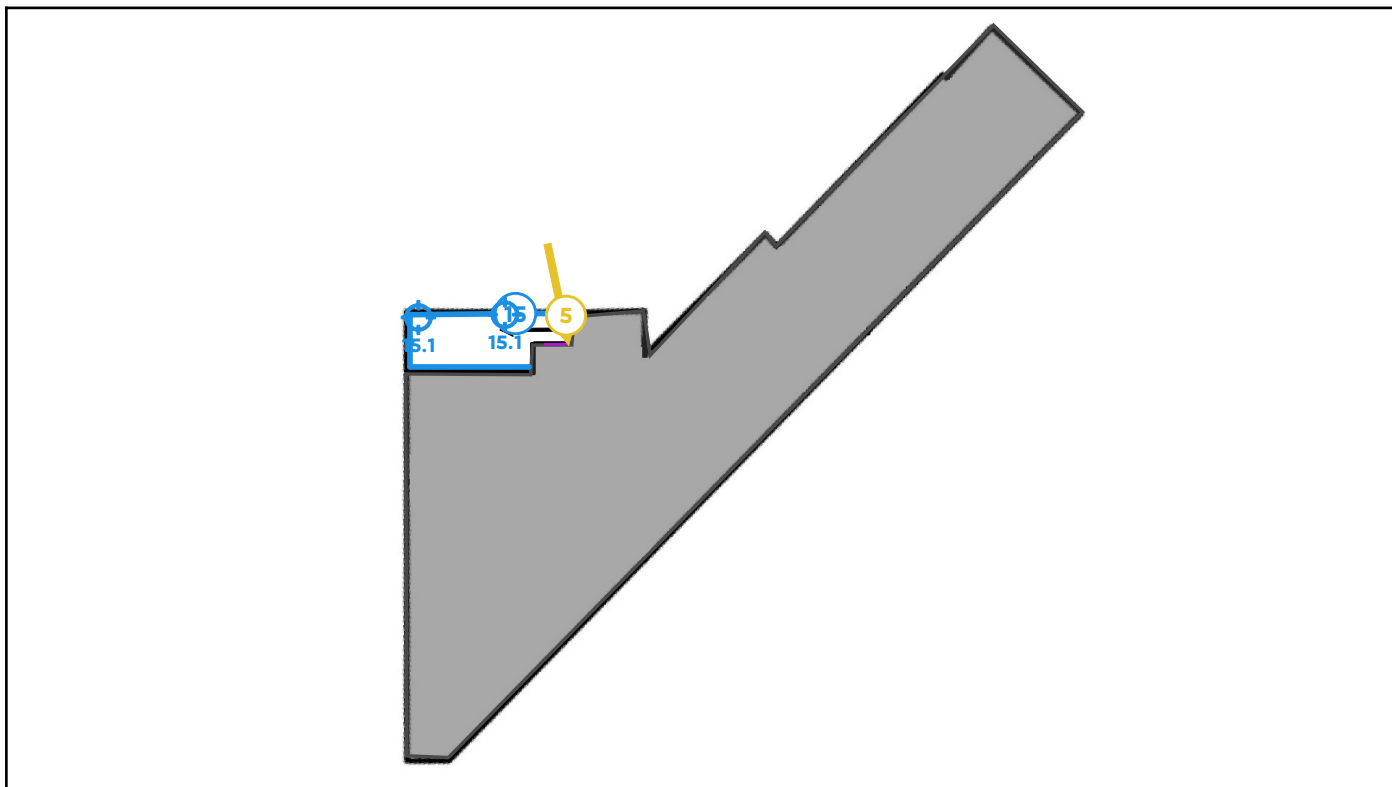

Legende van plan 1.1: Kelder

| Beschrijving | Type | Actie |
|-------------------------------|-----------------|--------------------|
| 5. Bakeliet schakelaar kelder | Asbestmateriaal | Zorgvuldig beheren |
| 15. Cementlaag kelder | Geen asbest | - |
| 15.1 Code: A9 | Mengmonster | - |


Plan 1.2: Kelder (vervolg)

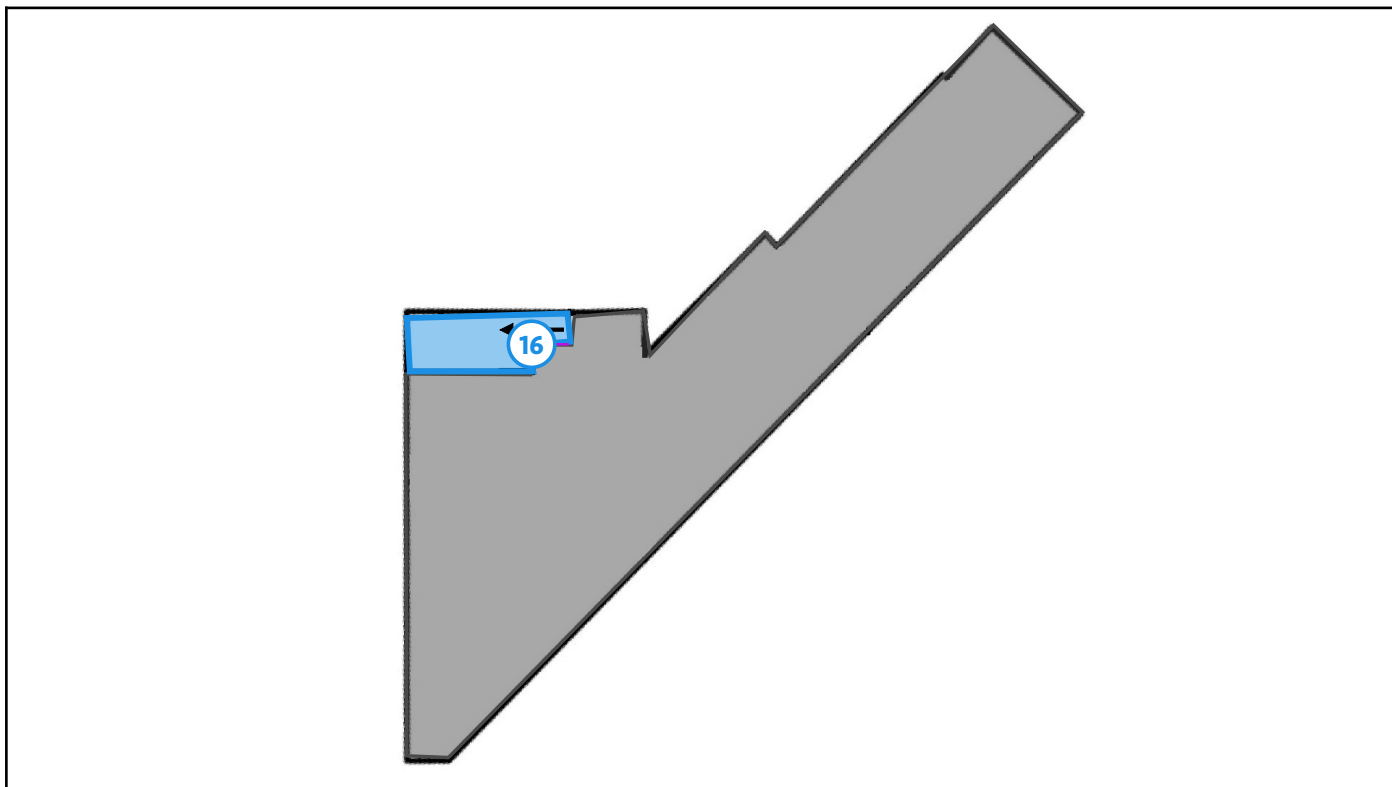

Legende van plan 1.2: Kelder (vervolg)

| Beschrijving | Type | Actie |
|---------------------------|-------------|-------|
| 16. Pleisterwerk plafonds | Geen asbest | - |

Plan 1.3: GLV

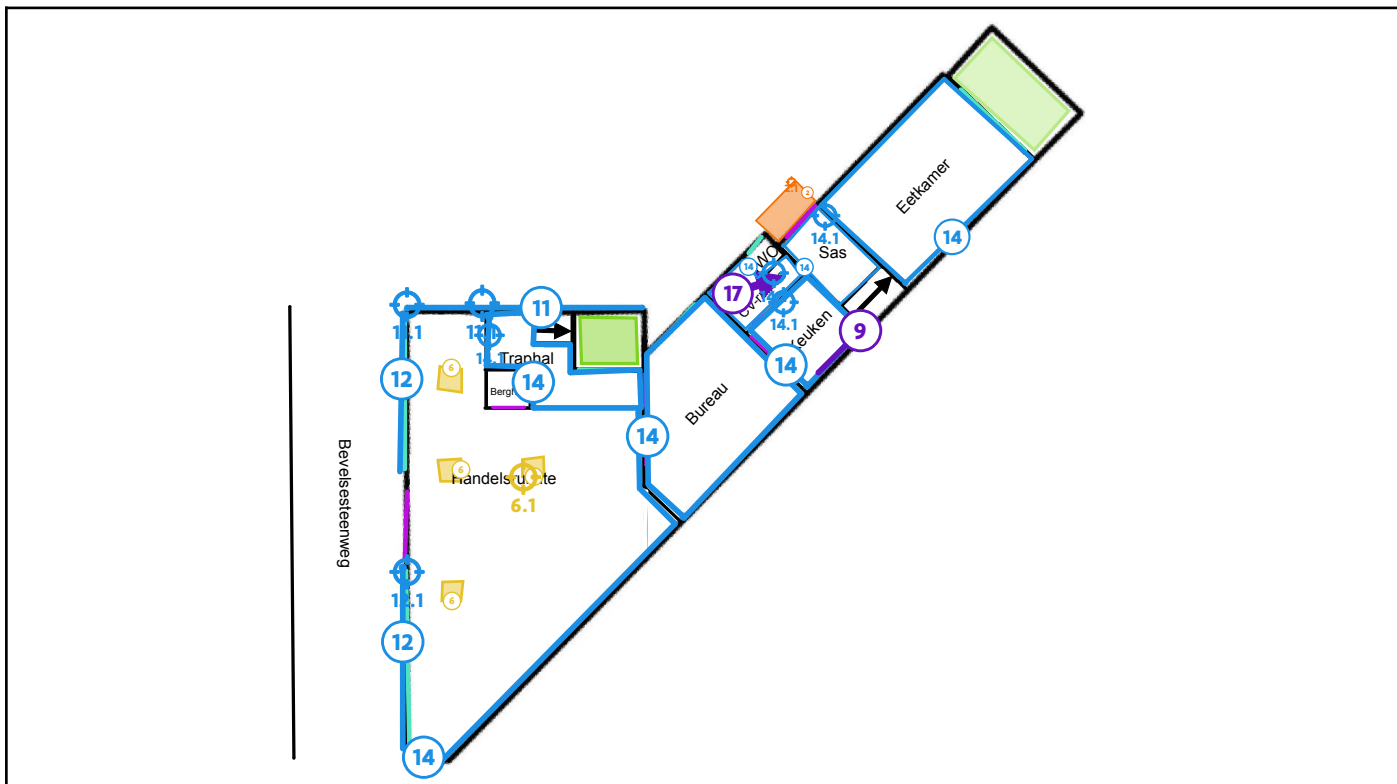

Legende van plan 1.3: GLV

| Beschrijving | Type | Actie |
|---|-----------------|--------------------|
| 2. Leien afdak sas | Asbestmateriaal | Verwijderen |
| 2.1 Code: A6 | Puntmonster | - |
| 6. Pleisterwerk zuilen handelsruimte | Asbestmateriaal | Zorgvuldig beheren |
| 6.1 Code: A5 | Kleefmonster | - |
| 9. Lijm faiencetegels keuken & badkamer | Advies | - |
| 11. Cementplint zijkant hoofdgebouw | Geen asbest | - |
| 11.1 Code: A4 | Mengmonster | - |
| 12. Kit glas/schrijnwerk handelsruimte | Geen asbest | - |
| 12.1 Code: A7 | Puntmonster | - |
| 14. Pleisterwerk muren | Geen asbest | - |

| | | |
|--|-----------------------------|---|
| 14.1 Code: A1 | Mengmonster | - |
| 17. Materialen aan de stookketel - niet verdacht | Overige ruimte of materiaal | - |


Plan 1.4: GLV (vervolg)



Legende van plan 1.4: GLV (vervolg)

| Beschrijving | Type | Actie |
|---------------------------|-------------|-------|
| 16. Pleisterwerk plafonds | Geen asbest | - |
| 16.1 Code: A2 | Mengmonster | - |


Plan 1.5: Verdieping 1

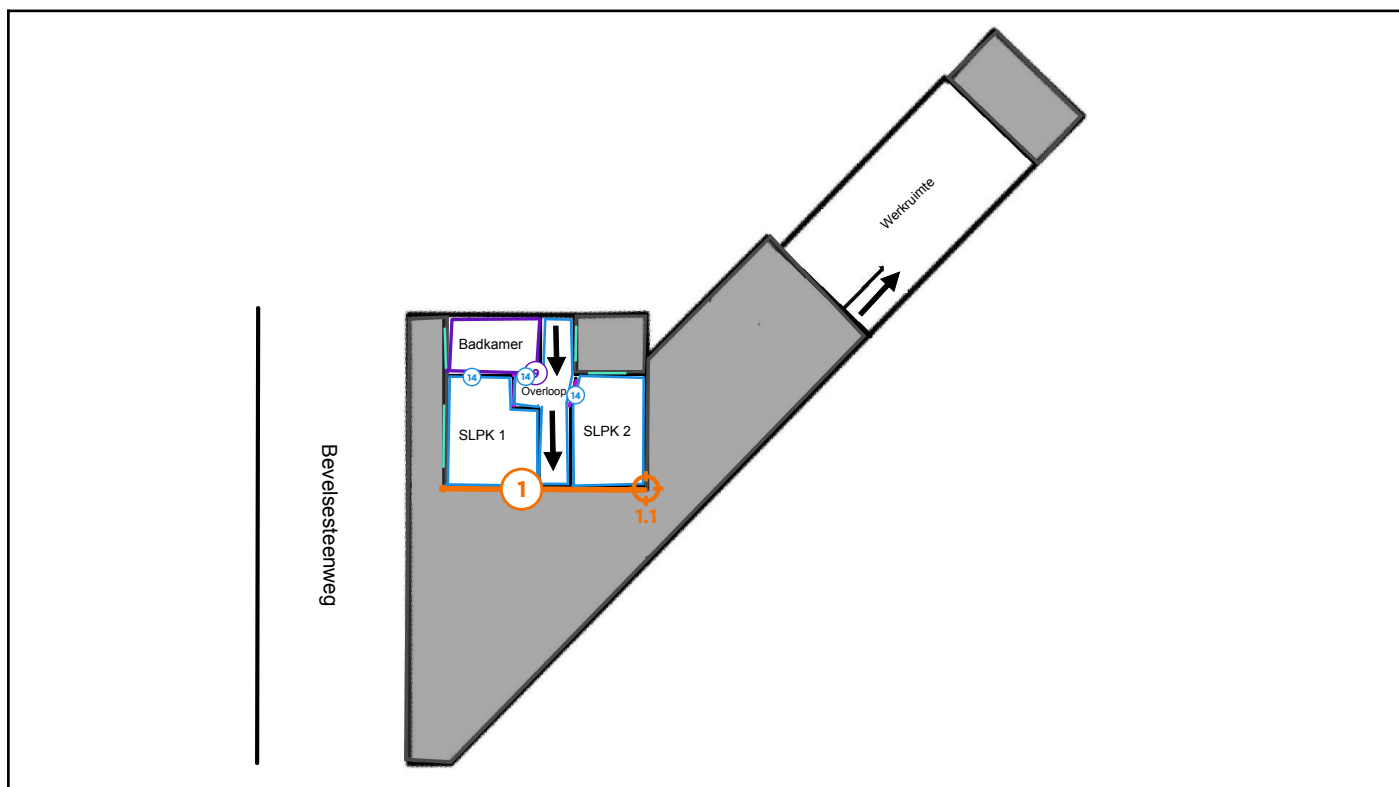

Legende van plan 1.5: Verdieping 1

| Beschrijving | Type | Actie |
|---|-----------------|-----------------------------|
| 1. Gevelleien zijkant hoofdgebouw | Asbestmateriaal | Verwijderen |
| 1.1 Code: A8 | Puntmonster | - |
| 9. Lijm faiencetegels keuken & badkamer | Advies | - |
| 14. Pleisterwerk muren | Geen asbest | - |


Plan 1.6: Verdieping 1 (vervolg)

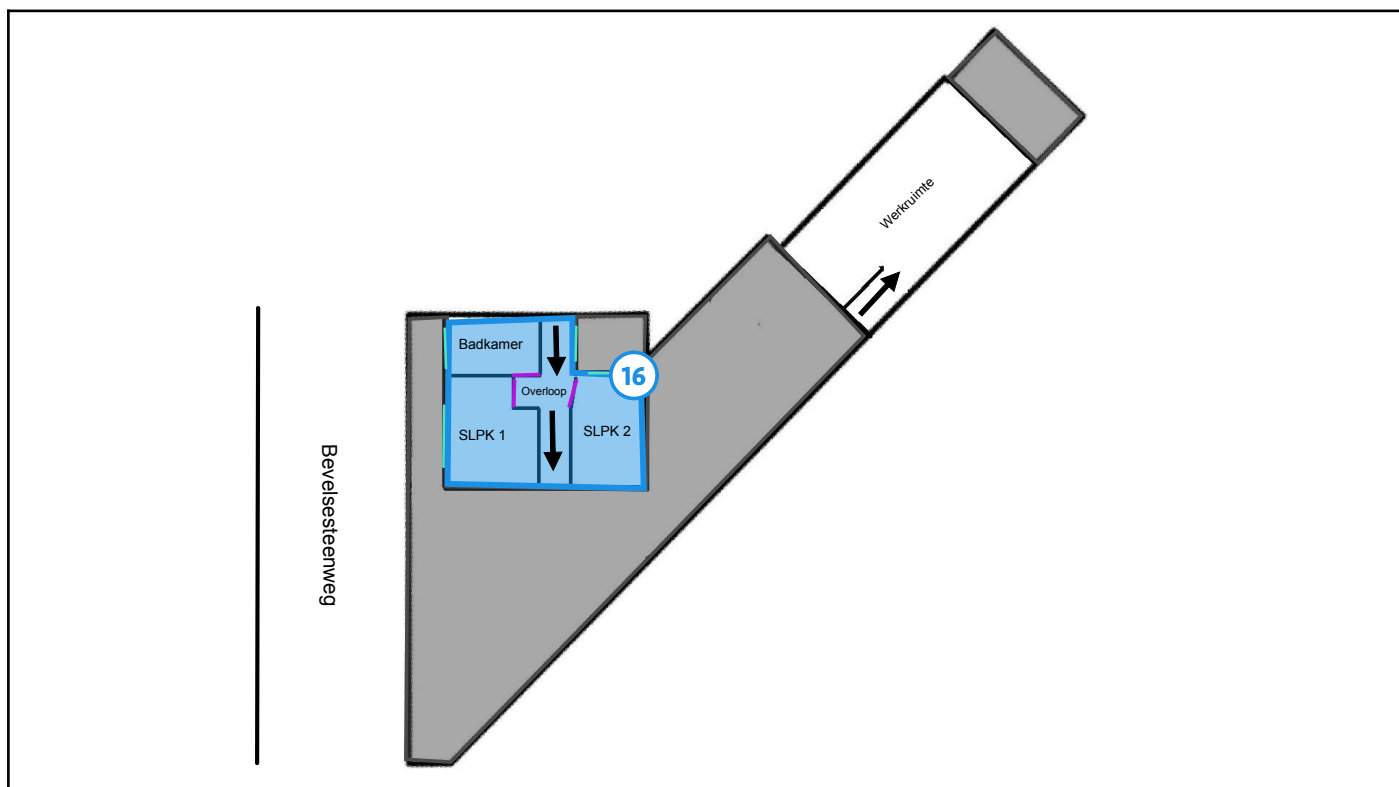


Legende van plan 1.6: Verdieping 1 (vervolg)

| Beschrijving | Type | Actie |
|---------------------------|-------------|-------|
| 16. Pleisterwerk plafonds | Geen asbest | - |

Plan 1.7: Verdieping 2

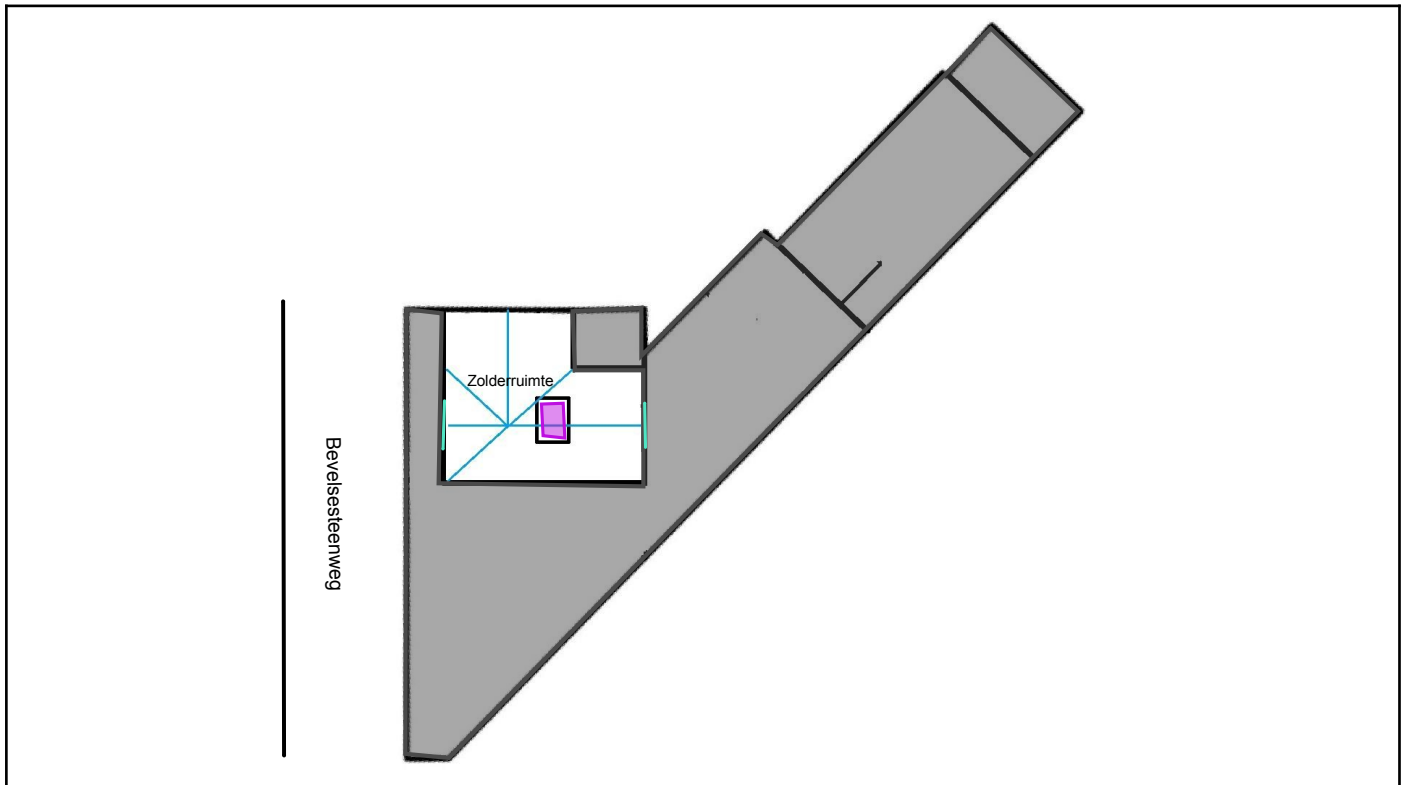


Plan 1.8: Dak

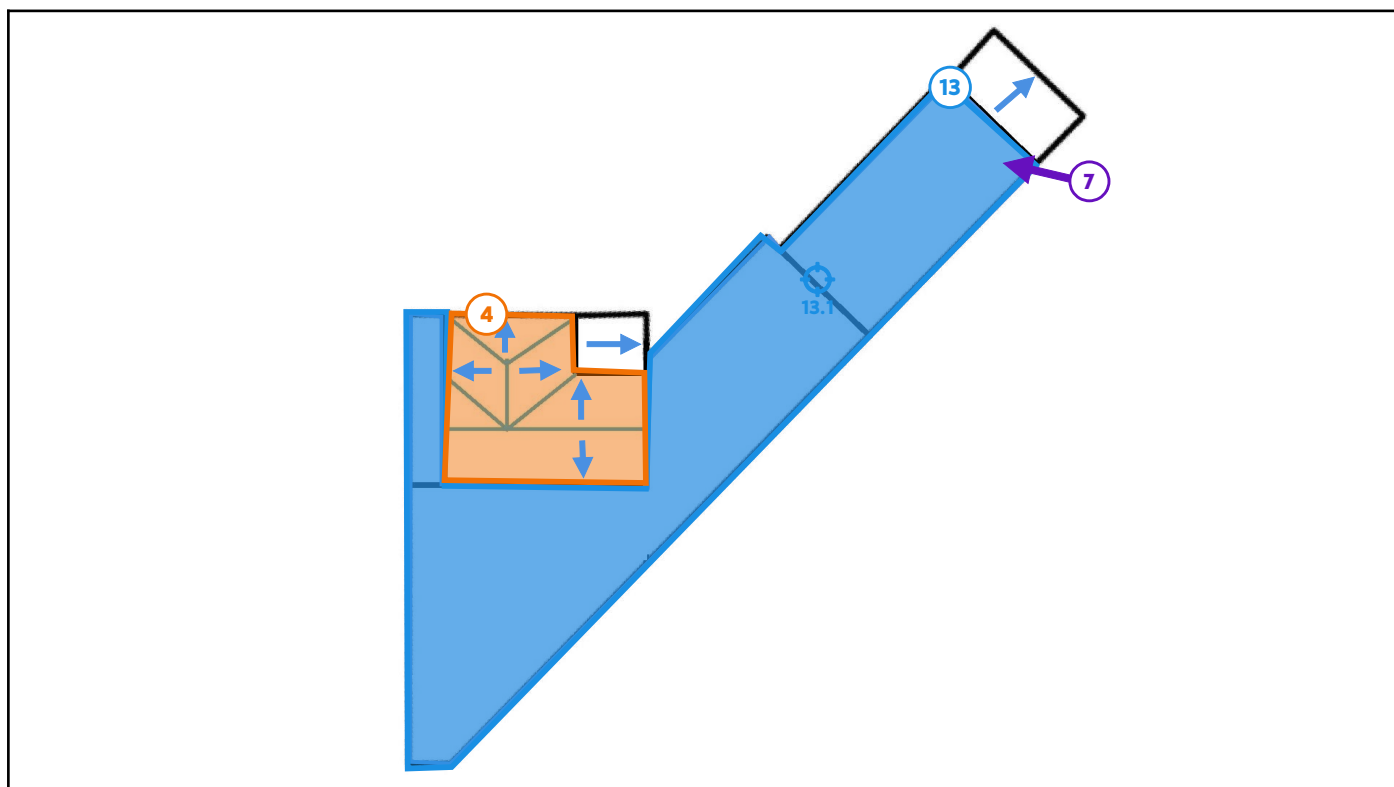

Legende van plan 1.8: Dak

| Beschrijving | Type | Actie |
|---|-----------------|-----------------------------|
| 4. Leien hoofddak | Asbestmateriaal | Verwijderen |
| 7. Binnenkant schouwschacht van gemetselde schouw | Beperking | - |
| 13. Roofing plat dak | Geen asbest | - |
| 13.1 Code: A3 | Puntmonster | - |


Plan 1.9: Dak (vervolg)

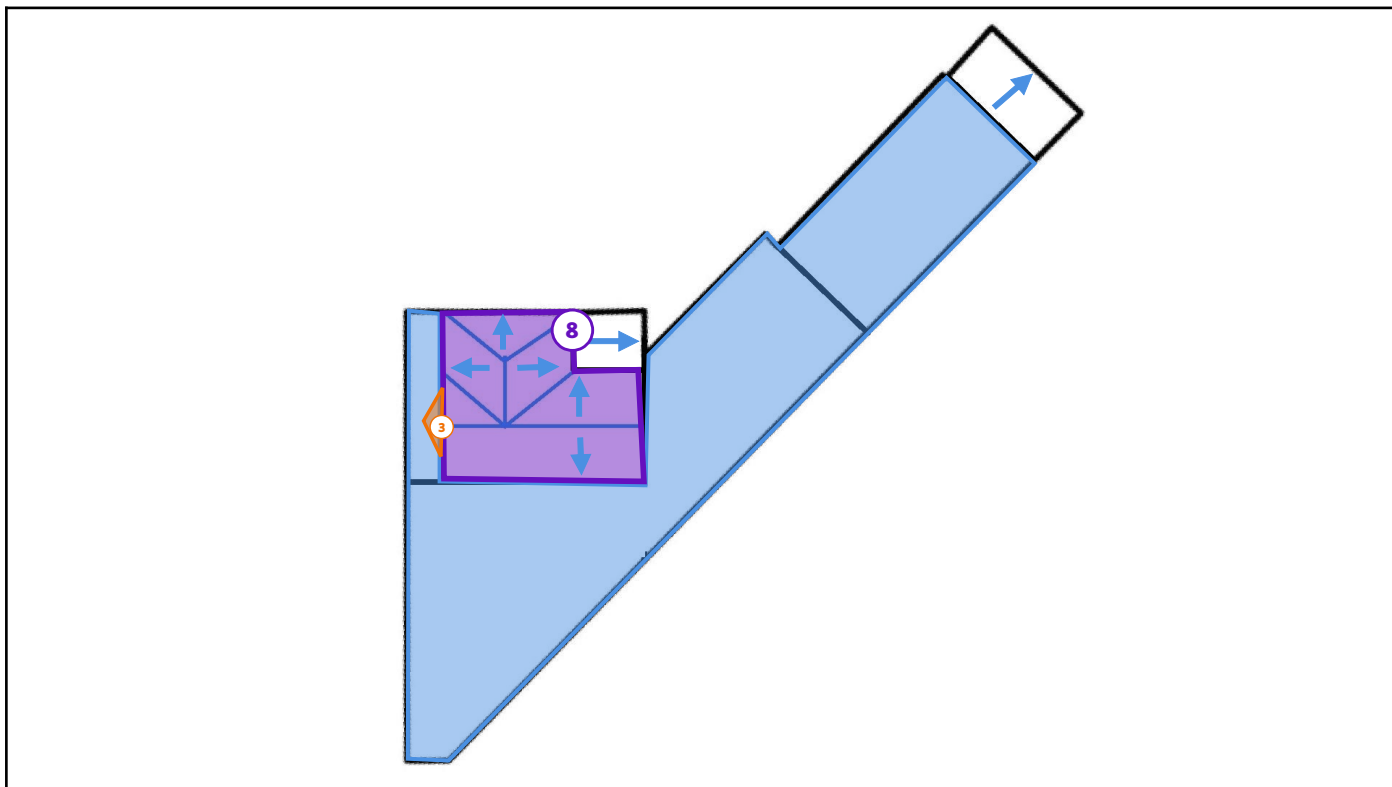

Legende van plan 1.9: Dak (vervolg)

| Beschrijving | Type | Actie |
|-----------------------|-----------------|-----------------------------|
| 3. Leien erker | Asbestmateriaal | Verwijderen |
| 8. Onderdak hoofdbouw | Beperking | - |


Zone 2: Overig gebied

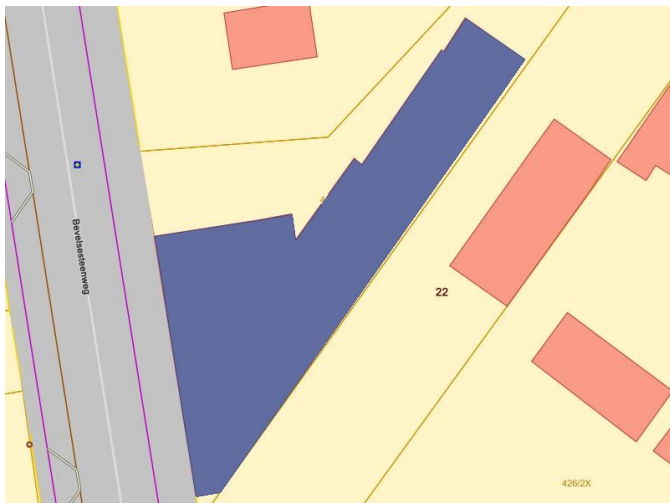

Tijdens de inspectie vastgesteld:

- 0 Asbestmaterialen
- 0 Beperkingen
- 0 Roerende goederen
- 0 Puin, steenslag, (water)bodem
- 1 Advies**
- 0 Geen asbest
- 0 Afdruipzones/afvloeizones

Plan 2.1: Vaststellingen buiten de constructies

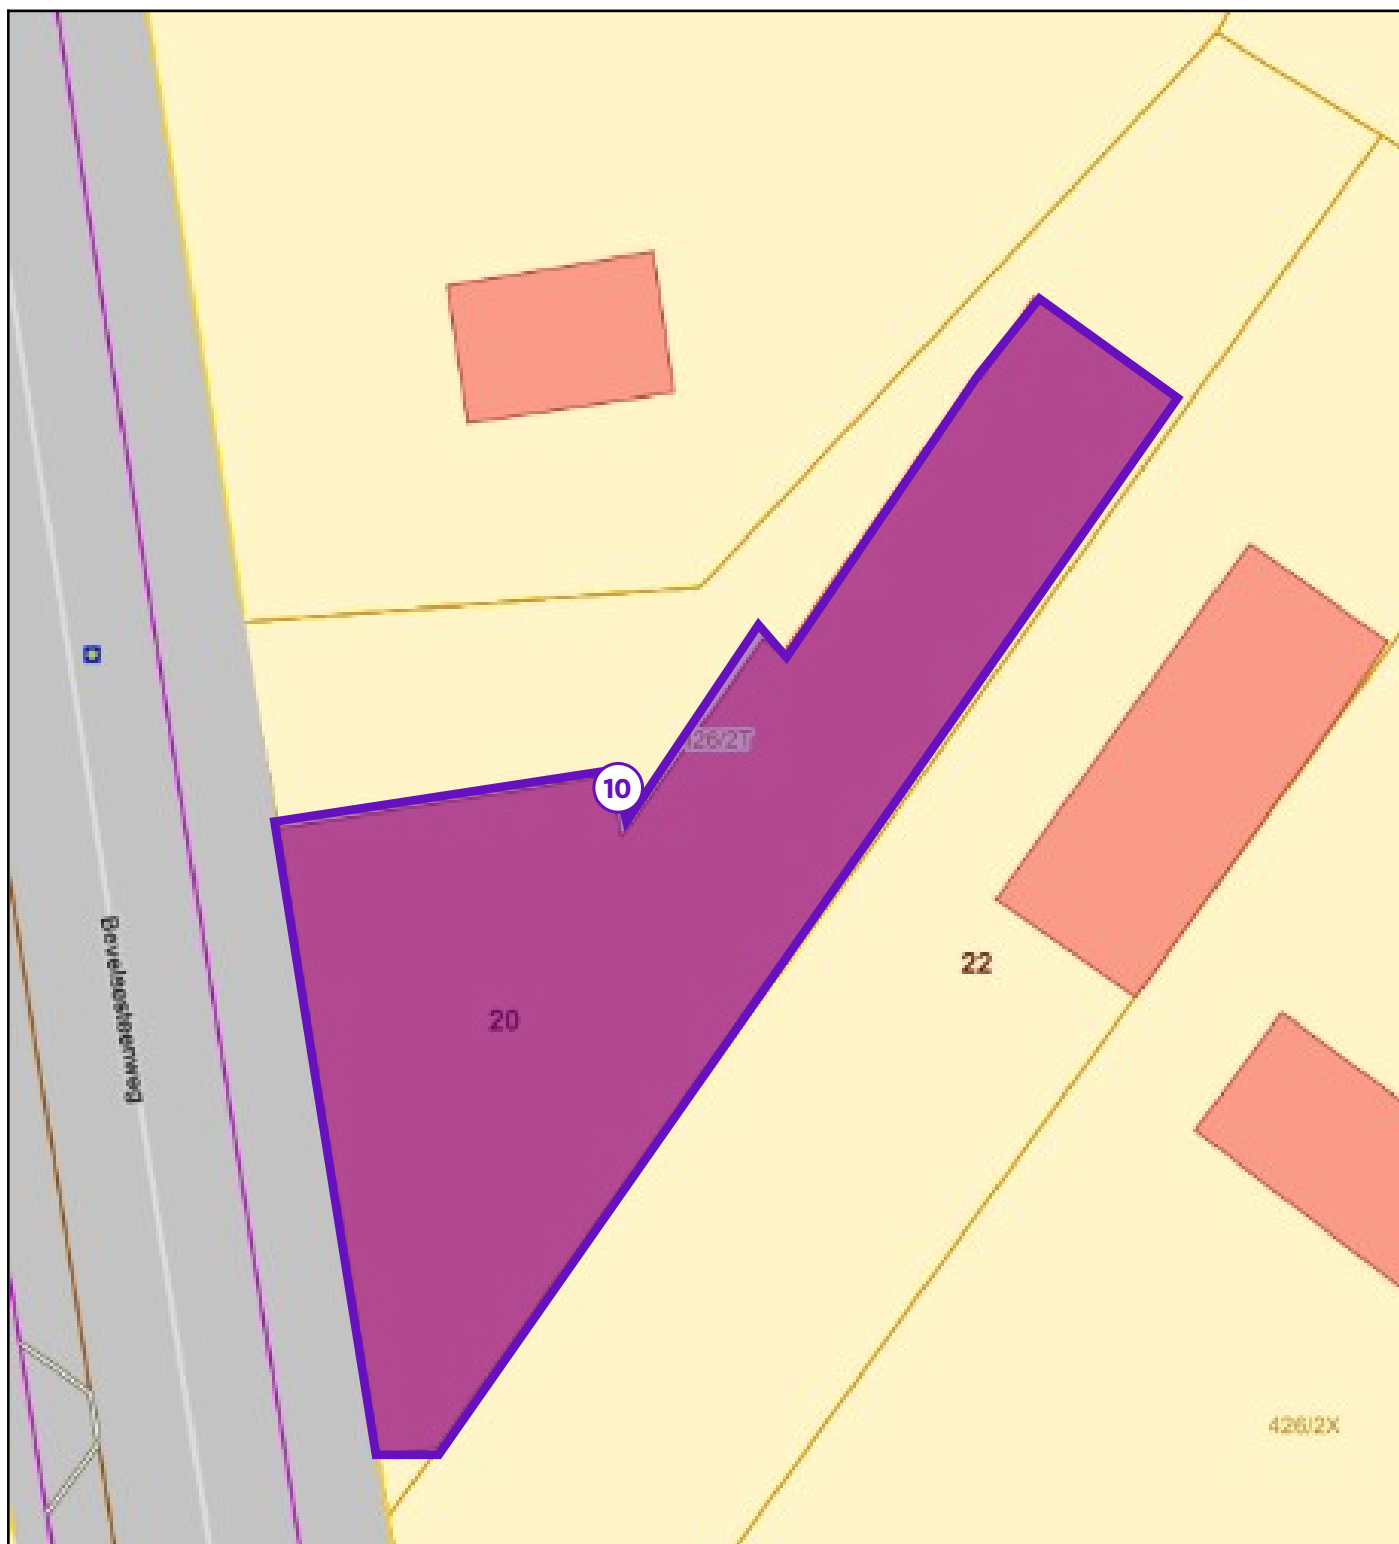

Legende van plan 2.1: Vaststellingen buiten de constructies

| Beschrijving | Type | Actie |
|---|--------|-------|
| 10. Algemene beperkingen van de inspectie | Advies | - |

Asbestmaterialen



Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Actie

Het asbestmateriaal valt onder de mijlpaal van 2034.

Hoe zorgt u voor een asbestveilige toestand?

Verwijderen

Advies van de asbestdeskundige

Te nemen maatregelen

- Verwijder dit asbestmateriaal zo snel mogelijk. Volg de toestand goed op.

Voorstel van verwijderingsmethode

- Eenvoudige handelingen: mag via doe-het-zelf of door werknemer(s) met opleidingsattest eenvoudige handelingen
Als dit materiaal verwijderd kan worden zonder het te breken, te beschadigen... , dan mag met dit met eenvoudige handelingen.

Vermijd stofvorming en stofverspreiding op elk moment van de werken. Bevochtig of fixeer het materiaal.

Het gebruik van sneldraaiende werktuigen (boormachine, slijpschijf, hogedrukreiniger...) is verboden.

Zorg voor gepaste persoonlijke beschermingsmiddelen: minimaal FFP3-mondmasker (EN 149), wegwerpoverall met kap (minimaal Cat III, type 5/6), wegwerphandschoenen en overschoenen of afspoelbaar schoeisel.

Afval: particulieren kunnen dit verpakt aanbieden bij hun recyclagepark (raadpleeg de voorwaarden van uw recyclagepark). Bij verwijdering door een aannemer of erkend asbestverwijderaar staat die normaal zelf in voor de correcte afvoer van het afval.

Bewaar bewijsdocumenten van de asbestverwijdering (facturen, werkplannen, foto's, afgiftebewijzen afval, vrijgavemetingen...) met het oog op een aanpassing van het asbestattest.

Raadpleeg voor de start van de werken en voor meer informatie zeker de toelichtingen achteraan dit asbestinventarisatetest en

www.asbestinfo.be

- Eenvoudige handelingen: enkel door erkend asbestverwijderaar
Indien u twijfelt over de juiste methode en/of beschermingsmiddelen, schakel dan alsnog een erkend asbestverwijderaar in die over de nodige kennis en expertise beschikt om de verwijdering uit te voeren met een minimum aan stofvorming.

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.5: Verdieping 1

Detailinformatie

Risicobeoordeling

| | |
|---------------------------------|--|
| Eindbeoordeling materiaalrisico | Verhoogd materiaalrisico en/of verhoogde kans op vezelvrijgave |
|---------------------------------|--|

Berekening materiaalrisico

| | |
|--|--|
| Gebondenheid | Categorie 1: hechtgebonden in oorsprong |
| Asbestsoort (vezeltype) | Alleen chrysotiel aanwezig |
| Asbestconcentratie | Laag (< 50%) |
| Afschermingsgraad van het gehele materiaal | Geheel of deels vrij aan de buitenlucht, maar geen contact met binnenlucht |
| Toestand van het materiaal | Matig beschadigd, matig verweerd |

Monstername


| # | Type | Referentie | Resultaat |
|-----|-------------|------------|------------|
| 1.1 | Puntmonster | A8 | Chrysotiel |

Technische gegevens

| | |
|---|--|
| Beschrijving | Gevelleien zijkant hoofdgebouw |
| Omgeving | Buiten |
| Primaire drager | Wand buitenschil |
| Asbestmateriaal | Dak- en gevelbekleding - Lei, shingle |
| Bindmiddel van asbestmateriaal | Cement |
| Gebondenheid op basis van bindmiddel | Hecht |
| Hoeveelheid (oppervlakte - aantal) | <ul style="list-style-type: none">• 60,00 m² - 1 stuk |
| Totale oppervlakte | 60,00 m ² |
| Eenvoudig bereikbaar | Ja |
| Bevestigingswijze | <ul style="list-style-type: none">• Los (al dan niet bedekt)• Geklemd |
| Identificatiemethode | Een monstername door de asbestdeskundige met laboanalyse door een asbestlabo. |
| Destructieve handeling voor identificatie | Nee |
| Opmerking | <p>Disclaimer:</p> <p>De vermelde oppervlakte, hoeveelheid of massa betreft een niet-destructieve en indicatieve inschatting, gebaseerd op visuele vaststellingen, beschikbare plannen en gangbare aannames (zoals standaardafmetingen en -hoogtes). Afwijkingen ten opzichte van de werkelijke toestand zijn mogelijk. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.</p> |



Overzichtsfoto

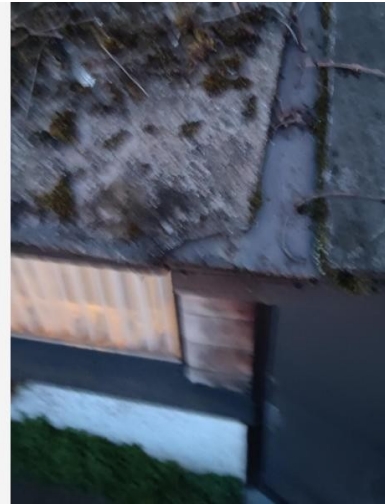

Detailfoto

Conclusie

Actie

Het asbestmateriaal valt onder de mijlpaal van 2034.

Hoe zorgt u voor een asbestveilige toestand?

Verwijderen

Advies van de asbestdeskundige

Te nemen maatregelen

- Verwijder dit asbestmateriaal zo snel mogelijk. Volg de toestand goed op.

Voorstel van verwijderingsmethode

- Eenvoudige handelingen: mag via doe-het-zelf of door werknemer(s) met opleidingsattest eenvoudige handelingen
Als dit materiaal verwijderd kan worden zonder het te breken, te beschadigen... , dan mag met dit met eenvoudige handelingen.

Vermijd stofvorming en stofverspreiding op elk moment van de werken. Bevochtig of fixeer het materiaal.

Het gebruik van sneldraaiende werktuigen (boormachine, slijpschijf, hogedrukreiniger...) is verboden.

Zorg voor gepaste persoonlijke beschermingsmiddelen: minimaal FFP3-mondmasker (EN 149), wegwerpoverall met kap (minimaal Cat III, type 5/6), wegwerphandschoenen en overschoenen of afspoelbaar schoeisel.

Afval: particulieren kunnen dit verpakt aanbieden bij hun recyclagepark (raadpleeg de voorwaarden van uw recyclagepark). Bij verwijdering door een aannemer of erkend asbestverwijderaar staat die normaal zelf in voor de correcte afvoer van het afval.

Bewaar bewijsdocumenten van de asbestverwijdering (facturen, werkplannen, foto's, afgiftebewijzen afval, vrijgavemetingen...) met het oog op een aanpassing van het asbestattest.

Raadpleeg voor de start van de werken en voor meer informatie zeker de toelichtingen achteraan dit asbestinventarisatetest en

www.asbestinfo.be

- Eenvoudige handelingen: enkel door erkend asbestverwijderaar
Indien u twijfelt over de juiste methode en/of beschermingsmiddelen, schakel dan alsnog een erkend asbestverwijderaar in die over de nodige kennis en expertise beschikt om de verwijdering uit te voeren met een minimum aan stofvorming.

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.3: GLV

Detailinformatie

Risicobeoordeling

| | |
|---------------------------------|--|
| Eindbeoordeling materiaalrisico | Verhoogd materiaalrisico en/of verhoogde kans op vezelvrijgave |
|---------------------------------|--|

Berekening materiaalrisico

| | |
|--|--|
| Gebondenheid | Categorie 1: hechtgebonden in oorsprong |
| Asbestsoort (vezeltype) | Alleen chrysotiel aanwezig |
| Asbestconcentratie | Laag (< 50%) |
| Afschermingsgraad van het gehele materiaal | Geheel of deels vrij aan de buitenlucht, maar geen contact met binnenlucht |
| Toestand van het materiaal | Matig beschadigd, matig verweerd |

Monstername


| # | Type | Referentie | Resultaat |
|-----|-------------|------------|------------|
| 2.1 | Puntmonster | A6 | Chrysotiel |

Technische gegevens

| | |
|---|--|
| Beschrijving | Leien afdak sas |
| Omgeving | Buiten |
| Primaire drager | Schuin dak |
| Asbestmateriaal | Dak- en gevelbekleding - Lei, shingle |
| Bindmiddel van asbestmateriaal | Cement |
| Gebondenheid op basis van bindmiddel | Hecht |
| Hoeveelheid (oppervlakte - aantal) | <ul style="list-style-type: none">• 2,00 m² - 1 stuk |
| Totale oppervlakte | 2,00 m ² |
| Eenvoudig bereikbaar | Ja |
| Bevestigingswijze | <ul style="list-style-type: none">• Los (al dan niet bedekt)• Geklemd |
| Identificatiemethode | Een monstername door de asbestdeskundige met laboanalyse door een asbestlabo. |
| Destructieve handeling voor identificatie | Nee |
| Opmerking | <p>Disclaimer:</p> <p>De vermelde oppervlakte, hoeveelheid of massa betreft een niet-destructieve en indicatieve inschatting, gebaseerd op visuele vaststellingen, beschikbare plannen en gangbare aannames (zoals standaardafmetingen en -hoogtes). Afwijkingen ten opzichte van de werkelijke toestand zijn mogelijk. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.</p> |



Overzichtsfoto

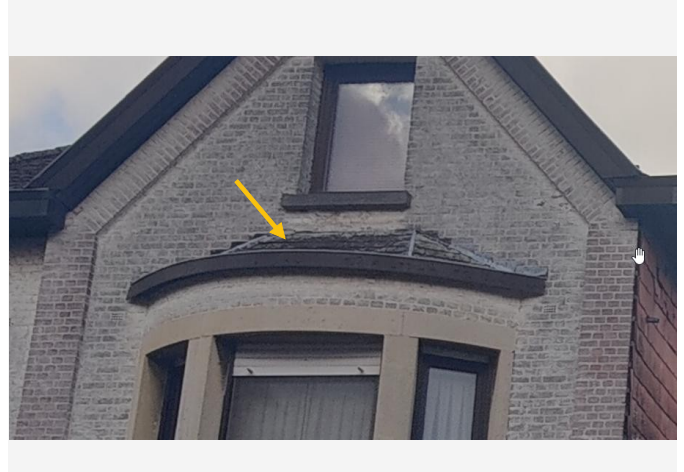

Detailfoto

Conclusie

Actie

Het asbestmateriaal valt onder de mijlpaal van 2034.

Hoe zorgt u voor een asbestveilige toestand?

Verwijderen

Advies van de asbestdeskundige

Te nemen maatregelen

- Verwijder dit asbestmateriaal zo snel mogelijk. Volg de toestand goed op.
- Hemelwater dat afspoelt van asbestcement daken of gevels kan asbestdeeltjes bevatten. Gebruik het enkel voor gesloten circuits (bv. spoelen toiletten). Reinig na het vervangen van het dak of de gevel de dakgoten en regenwaterput of -ton om asbesthoudend sediment of slib te verwijderen
- Voer bijkomende staalname(s) uit.

Voorstel van verwijderingsmethode

- Eenvoudige handelingen: mag via doe-het-zelf of door werknemer(s) met opleidingsattest eenvoudige handelingen
Als dit materiaal verwijderd kan worden zonder het te breken, te beschadigen... , dan mag met dit met eenvoudige handelingen.
Vermijd stofvorming en stofverspreiding op elk moment van de werken. Bevochtig of fixeer het materiaal.
Het gebruik van sneldraaiende werktuigen (boormachine, slijpschijf, hogedrukreiniger...) is verboden.
Zorg voor gepaste persoonlijke beschermingsmiddelen: minimaal FFP3-mondmasker (EN 149),

wegwerpoverall met kap (minimaal Cat III, type 5/6), wegwerphandschoenen en overschoenen of afspoelbaar schoeisel.

Afval: particulieren kunnen dit verpakt aanbieden bij hun recyclagepark (raadpleeg de voorwaarden van uw recyclagepark). Bij verwijdering door een aannemer of erkend asbestverwijderaar staat die normaal zelf in voor de correcte afvoer van het afval.

Bewaar bewijsdocumenten van de asbestverwijdering (facturen, werkplannen, foto's, afgiftebewijzen afval, vrijgavemetingen...) met het oog op een aanpassing van het asbestattest.

Raadpleeg voor de start van de werken en voor meer informatie zeker de toelichtingen achteraan dit asbestinventarisattest en

www.asbestinfo.be

- Eenvoudige handelingen: enkel door erkend asbestverwijderaar
Indien u twijfelt over de juiste methode en/of beschermingsmiddelen, schakel dan alsnog een erkend asbestverwijderaar in die over de nodige kennis en expertise beschikt om de verwijdering uit te voeren met een minimum aan stofvorming.

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.9: Dak (vervolg)

Detailinformatie

Risicobeoordeling

| | |
|---------------------------------|--|
| Eindbeoordeling materiaalrisico | Verhoogd materiaalrisico en/of verhoogde kans op vezelvrijgave |
|---------------------------------|--|


Berekening materiaalrisico

| | |
|--|--|
| Gebondenheid | Categorie 1: hechtgebonden in oorsprong |
| Asbestsoort (vezeltype) | Crocidoliet aanwezig |
| Asbestconcentratie | Laag (< 50%) |
| Afschermingsgraad van het gehele materiaal | Geheel of deels vrij aan de buitenlucht, maar geen contact met binnenlucht |
| Toestand van het materiaal | Matig beschadigd, matig verweerd |

Technische gegevens

| | |
|--|---|
| Beschrijving | Leien erker |
| Omgeving | Buiten |
| Primaire drager | Schuin dak |
| Asbestmateriaal | Dak- en gevelbekleding - Lei, shingle |
| Bindmiddel van asbestmateriaal | Cement |
| Gebondenheid op basis van bindmiddel | Hecht |
| Hoeveelheid (oppervlakte - aantal) | <ul style="list-style-type: none">• 3,00 m² - 1 stuk |
| Totale oppervlakte | 3,00 m ² |
| Eenvoudig bereikbaar | Ja |
| Bevestigingswijze | <ul style="list-style-type: none">• Los (al dan niet bedekt)• Geklemd |
| Identificatiemethode | <p>De asbestdeskundige beoordeelt het materiaal als asbestverdacht en dus asbesthoudend, en dit zonder monstername.</p> <p>Motivatie: Er is een onderzoeksbeperking die monstername verhindert; De ruimte of het materiaal bevindt zich hoger dan 3,5 meter vanaf een vaste ondergrond.</p> |
| Destructieve handeling voor identificatie | Nee |

| | |
|------------------|---|
| Opmerking | <p>De leien ter hoogte van de erker waren tijdens het plaatsbezoek visueel waarneembaar, maar konden niet van dichtbij worden geïnspecteerd. Het betrokken bouwdeel bevindt zich op een verhoogde en moeilijk bereikbare positie, waarbij geen veilige en conforme toegang beschikbaar was zonder het gebruik van bijkomend materieel (zoals ladder, valbeveiliging of hoogtewerker). Het betreden of benaderen van dit dakvlak zonder dergelijke voorzieningen houdt veiligheidsrisico's in en valt buiten het kader van een standaard visuele inspectie.</p> <p>Ook een benadering vanuit het bovenliggende raam kon niet op een veilige manier gebeuren.</p> <p>Op basis van de zichtbare kenmerken kon een beperkte visuele beoordeling van het materiaal plaatsvinden, maar inspectie van de leien van nabij, hun bevestiging, onderstructuur, exacte materiaalsamenstelling of verweringsgraad was niet mogelijk. Hierdoor kon geen analytische bevestiging of uitsluiting van de aanwezigheid van asbesthoudende materialen worden uitgevoerd.</p> <p>Deze beperking is het gevolg van de feitelijke ontoegankelijkheid van het element en impliceert geen volledige materiaalidentificatie of detailbeoordeling.</p> <p>Indien in de toekomst werken of ingrepen gepland zijn aan deze zone, wordt aanbevolen om voorafgaand een aanvullende, gerichte inspectie en/of staalname uit te voeren onder veilige en gecontroleerde omstandigheden, conform de geldende richtlijnen.</p> |
|------------------|---|

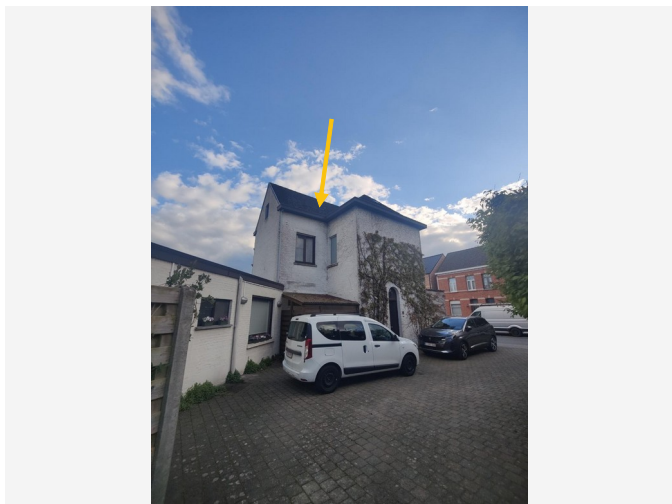

Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Actie

Het asbestmateriaal valt onder de mijlpaal van 2034.

Hoe zorgt u voor een asbestveilige toestand?

Verwijderen

Advies van de asbestdeskundige

Te nemen maatregelen

- Verwijder dit asbestmateriaal zo snel mogelijk. Volg de toestand goed op.
- Voer bijkomende staalname(s) uit.

Voorstel van verwijderingsmethode

- Eenvoudige handelingen: mag via doe-het-zelf of door werknemer(s) met opleidingsattest eenvoudige handelingen
Als dit materiaal verwijderd kan worden zonder het te breken, te beschadigen... , dan mag met dit met eenvoudige handelingen.
Vermijd stofvorming en stofverspreiding op elk moment van de werken. Bevochtig of fixeer het materiaal.
Het gebruik van sneldraaiende werktuigen (boormachine, slijpschijf, hogedrukreiniger...) is verboden.
Zorg voor gepaste persoonlijke beschermingsmiddelen: minimaal FFP3-mondmasker (EN 149), wegwerpoverall met kap (minimaal Cat III, type 5/6), wegwerphandschoenen en overschoenen of afspoelbaar schoeisel.
Afval: particulieren kunnen dit verpakt aanbieden bij hun recyclagepark (raadpleeg de voorwaarden van uw

recyclagepark). Bij verwijdering door een aannemer of erkend asbestverwijderaar staat die normaal zelf in voor de correcte afvoer van het afval.

Bewaar bewijsdocumenten van de asbestverwijdering (facturen, werkplannen, foto's, afgiftebewijzen afval, vrijgavemetingen...) met het oog op een aanpassing van het asbestattest.

Raadpleeg voor de start van de werken en voor meer informatie zeker de toelichtingen achteraan dit asbestinventarisatetest en

www.asbestinfo.be

- Eenvoudige handelingen: enkel door erkend asbestverwijderaar
Indien u twijfelt over de juiste methode en/of beschermingsmiddelen, schakel dan alsnog een erkend asbestverwijderaar in die over de nodige kennis en expertise beschikt om de verwijdering uit te voeren met een minimum aan stofvorming.

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.8: Dak

Detailinformatie

Risicobeoordeling


| | |
|---------------------------------|--|
| Eindbeoordeling materiaalrisico | Verhoogd materiaalrisico en/of verhoogde kans op vezelvrijgave |
|---------------------------------|--|

Berekening materiaalrisico


| | |
|--|--|
| Gebondenheid | Categorie 1: hechtgebonden in oorsprong |
| Asbestsoort (vezeltype) | Crocidoliet aanwezig |
| Asbestconcentratie | Laag (< 50%) |
| Afschermingsgraad van het gehele materiaal | Geheel of deels vrij aan de buitenlucht, maar geen contact met binnenlucht |
| Toestand van het materiaal | Matig beschadigd, matig verweerd |

Technische gegevens

| | |
|--|--|
| Beschrijving | Leien hoofddak |
| Omgeving | Buiten |
| Primaire drager | Schuin dak |
| Asbestmateriaal | Dak- en gevelbekleding - Lei, shingle |
| Bindmiddel van asbestmateriaal | Cement |
| Gebondenheid op basis van bindmiddel | Hecht |
| Hoeveelheid (oppervlakte - aantal) | <ul style="list-style-type: none"> • 85,00 m² - 1 stuk |
| Totale oppervlakte | 85,00 m ² |
| Eenvoudig bereikbaar | Ja |
| Bevestigingswijze | <ul style="list-style-type: none"> • Los (al dan niet bedekt) • Geklemd |
| Identificatiemethode | <p>De asbestdeskundige beoordeelt het materiaal als asbestverdacht en dus asbesthoudend, en dit zonder monstername.</p> <p>Motivatie: Er is een onderzoeksbeperking die monstername verhindert; De ruimte of het materiaal bevindt zich hoger dan 3,5 meter vanaf een vaste ondergrond.</p> |
| Destructieve handeling voor identificatie | Nee |
| Opmerking | <p>Het leien dak was visueel waarneembaar vanaf maaiveldniveau en vanop het platte dak van de eerste verdieping, waardoor een visuele beoordeling van het materiaal mogelijk was.</p> <p>Op basis van de zichtbare kenmerken wordt het materiaal als asbestverdacht beoordeeld. Omwille van het ontbreken van een veilige toegang tot het hellend dak kon echter geen directe benadering of monstername uitgevoerd worden. De identificatie gebeurde bijgevolg uitsluitend op basis van visuele kenmerken, zonder analytische bevestiging van de asbesthoudendheid.</p> <p>Disclaimer:</p> <p>De vermelde oppervlakte, hoeveelheid of massa betreft een niet-destructieve en indicatieve inschatting, gebaseerd op visuele vaststellingen, beschikbare plannen en gangbare aannames (zoals standaardafmetingen en -hoogtes). Afwijkingen ten opzichte van de werkelijke toestand zijn mogelijk. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.</p> |

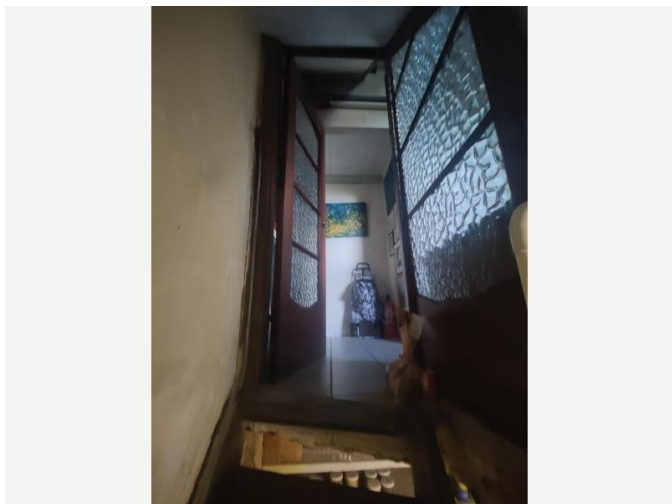

Overzichtsfoto

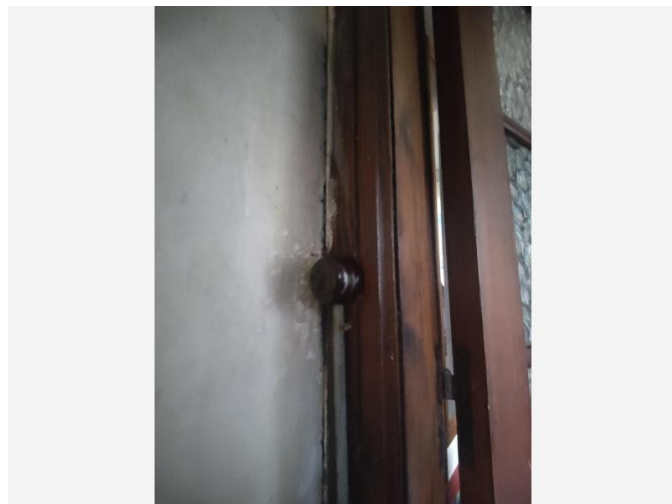

Detailfoto

Conclusie

Actie

Het asbestmateriaal valt onder de mijlpaal van 2040.

Hoe zorgt u voor een asbestveilige toestand?

Zorgvuldig beheren

Advies van de asbestdeskundige

Te nemen maatregelen

- Zorg voor een veilig beheer. Vermijd het beschadigen van het asbestmateriaal. Controleer de toestand jaarlijks op wijzigingen.
- Voer bijkomende staalname(s) uit.

Voorstel van verwijderingsmethode

- Eenvoudige handelingen: mag via doe-het-zelf of door werknemer(s) met opleidingsattest eenvoudige handelingen
Als dit materiaal verwijderd kan worden zonder het te breken, te beschadigen... , dan mag met dit met eenvoudige handelingen.
Vermijd stofvorming en stofverspreiding op elk moment van de werken. Bevochtig of fixeer het materiaal.
Het gebruik van sneldraaiende werktuigen (boormachine, slijpschijf, hogedrukreiniger...) is verboden.
Zorg voor gepaste persoonlijke beschermingsmiddelen: minimaal FFP3-mondmasker (EN 149), wegwerpoverall met kap (minimaal Cat III, type 5/6), wegwerphandschoenen en overschoenen of afspoelbaar schoeisel.

Afval: particulieren kunnen dit verpakt aanbieden bij hun recyclagepark (raadpleeg de voorwaarden van uw recyclagepark). Bij verwijdering door een aannemer of erkend asbestverwijderaar staat die normaal zelf in voor de correcte afvoer van het afval.

Bewaar bewijsdocumenten van de asbestverwijdering (facturen, werkplannen, foto's, afgiftebewijzen afval, vrijgavemetingen...) met het oog op een aanpassing van het asbestattest.

Raadpleeg voor de start van de werken en voor meer informatie zeker de toelichtingen achteraan dit asbestinventarisatetest en

www.asbestinfo.be

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.1: Kelder

Detailinformatie

Risicobeoordeling


| | |
|---------------------------------|--|
| Eindbeoordeling materiaalrisico | Laag materiaalrisico en/of verlaagde kans op vezelvrijgave |
|---------------------------------|--|

Berekening materiaalrisico


| | |
|--|---|
| Gebondenheid | Categorie 1: hechtgebonden in oorsprong |
| Asbestsoort (vezeltype) | Crocidoliet aanwezig |
| Asbestconcentratie | Laag (< 50%) |
| Afschermingsgraad van het gehele materiaal | Geheel of deels vrij aan de binnenlucht, maar geen contact met binnenluchtstromen |
| Toestand van het materiaal | Onbeschadigd, niet verweerd |

Technische gegevens

| | |
|--|--|
| Beschrijving | Bakeliet schakelaar kelder |
| Omgeving | Binnen |
| Primaire drager | Communicatie en elektrische infrastructuur en uitrusting |
| Asbestmateriaal | Plaat, paneel, tablet - Type Bakeliet |
| Bindmiddel van asbestmateriaal | Kunststof of -hars |
| Gebondenheid op basis van bindmiddel | Hecht |
| Hoeveelheid (oppervlakte - dikte - aantal) | <ul style="list-style-type: none"> • 0,10 m² - 0,18 cm - 1 stuk |
| Totaal volume | < 0,001 m ³ |
| Eenvoudig bereikbaar | Ja |
| Bevestigingswijze | <ul style="list-style-type: none"> • Geschroefd |
| Identificatiemethode | <p>De asbestdeskundige beoordeelt het materiaal als asbestverdacht en dus asbesthoudend, en dit zonder monstername.</p> <p>Motivatie: De monstername brengt andere schade aan dan schade die inherent is aan de monstername.</p> |
| Destructieve handeling voor identificatie | Nee |
| Opmerking | <p>Disclaimer:</p> <p>De vermelde oppervlakte, hoeveelheid of massa betreft een niet-destructieve en indicatieve inschatting, gebaseerd op visuele vaststellingen, beschikbare plannen en gangbare aannames (zoals standaardafmetingen en -hoogtes). Afwijkingen ten opzichte van de werkelijke toestand zijn mogelijk. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.</p> |

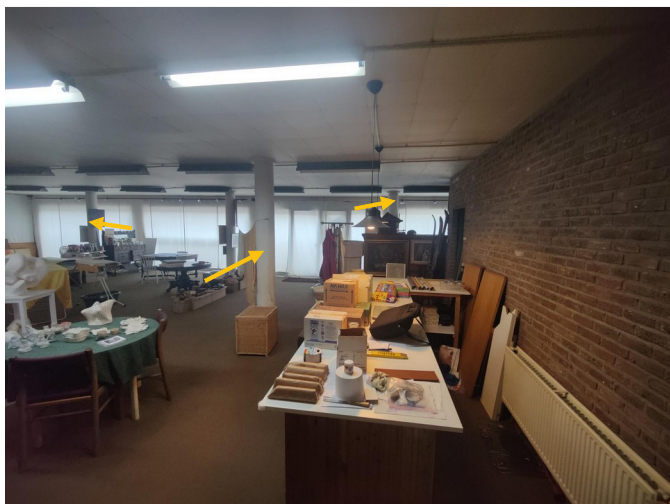

Overzichtsfoto

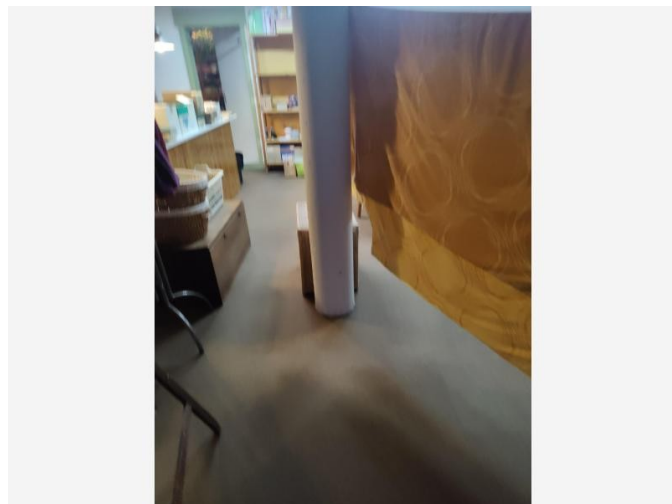

Detailfoto

Conclusie

Actie

Het asbestmateriaal valt onder de mijlpaal van 2040.

Hoe zorgt u voor een asbestveilige toestand?

Zorgvuldig beheren

Advies van de asbestdeskundige

Te nemen maatregelen

- Zorg voor een veilig beheer. Vermijd het beschadigen van het asbestmateriaal. Controleer de toestand jaarlijks op wijzigingen.

Voorstel van verwijderingsmethode

- Eenvoudige handelingen: mag via doe-het-zelf of door werknemer(s) met opleidingsattest eenvoudige handelingen
Hechtgebonden asbest:

Als dit materiaal verwijderd kan worden zonder het te breken, te beschadigen... , dan mag met dit met eenvoudige handelingen.

Vermijd stofvorming en stofverspreiding op elk moment van de werken. Bevochtig of fixeer het materiaal.

Het gebruik van sneldraaiende werktuigen (boormachine, slijpschijf, hogedrukreiniger...) is verboden.

Zorg voor gepaste persoonlijke beschermingsmiddelen: minimaal FFP3-mondmasker (EN 149), wegwerpovertal met kap (minimaal Cat III, type 5/6), wegwerphandschoenen en overschoenen of afspoelbaar schoeisel.

Afval: particulieren kunnen dit verpakt aanbieden bij hun recyclagepark (raadpleeg de voorwaarden van uw recyclagepark). Bij verwijdering door een aannemer of erkend asbestverwijderaar staat die normaal zelf in voor de correcte afvoer van het afval.

Bewaar bewijsdocumenten van de asbestverwijdering (facturen, werkplannen, foto's, afgiftebewijzen afval, vrijgavemetingen...) met het oog op een aanpassing van het asbestattest.

Raadpleeg voor de start van de werken en voor meer informatie zeker de toelichtingen achteraan dit asbestinventarisatetest en

www.asbestinfo.be

- Eenvoudige handelingen: enkel door erkend asbestverwijderaar
Indien u twijfelt over de juiste methode en/of beschermingsmiddelen, schakel dan alsnog een erkend asbestverwijderaar in die over de nodige kennis en expertise beschikt om de verwijdering uit te voeren met een minimum aan stofvorming.

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.3: GLV

Detailinformatie

Risicobeoordeling

| | |
|---------------------------------|--|
| Eindbeoordeling materiaalrisico | Laag materiaalrisico en/of verlaagde kans op vezelvrijgave |
|---------------------------------|--|

Berekening materiaalrisico

| | |
|--|---|
| Gebondenheid | Categorie 1: hechtgebonden in oorsprong |
| Asbestsoort (vezeltype) | Crocidoliet aanwezig |
| Asbestconcentratie | Laag (< 50%) |
| Afschermingsgraad van het gehele materiaal | Geheel of deels vrij aan de binnenlucht, maar geen contact met binnenluchtstromen |
| Toestand van het materiaal | Onbeschadigd, niet verweerd |


Monstername

| # | Type | Referentie | Resultaat |
|-----|--------------|------------|-------------------------|
| 6.1 | Kleefmonster | A5 | Crocidoliet, Chrysotiel |

Technische gegevens

| | |
|---|---|
| Beschrijving | Pleisterwerk zuilen handelsruimte |
| Omgeving | Binnen |
| Primaire drager | Fundering-draagstructuur (horizontaal, verticaal) |
| Asbestmateriaal | In-situ afwerkingslagen - Pleisterwerk (wand, plafond, ...) |
| Bindmiddel van asbestmateriaal | Cement |
| Gebondenheid op basis van bindmiddel | Hecht |
| Hoeveelheid (gewicht - aantal) | <ul style="list-style-type: none">• 260,00 kg - 1 stuk |
| Totaal gewicht | 260,00 kg |
| Eenvoudig bereikbaar | Nee <ul style="list-style-type: none">• Verwijdering tast de bouwkundige integriteit aan. |
| Bevestigingswijze | <ul style="list-style-type: none">• Verlijmd, ingegoten, versmeerd |
| Identificatiemethode | Een monstername door de asbestdeskundige met laboanalyse door een asbestlabo. |
| Destructieve handeling voor identificatie | Nee |
| Opmerking | Disclaimer: De vermelde oppervlakte, hoeveelheid of massa betreft een niet-destructieve en indicatieve inschatting, gebaseerd op visuele vaststellingen, beschikbare plannen en gangbare aannames (zoals standaardafmetingen en -hoogtes). Afwijkingen ten opzichte van de werkelijke toestand zijn mogelijk. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. |

Beperkingen

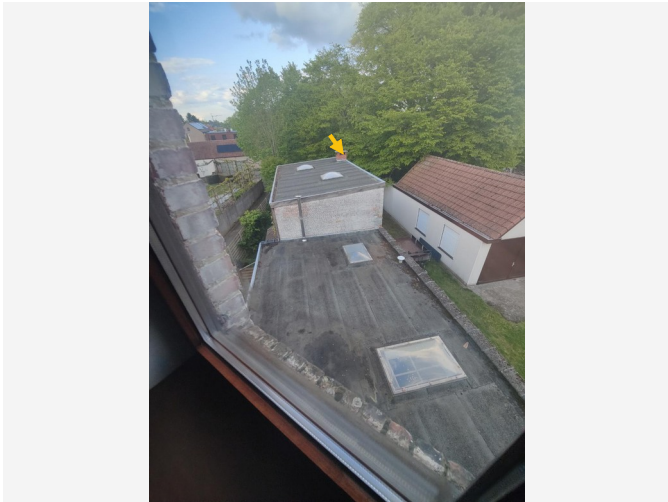

Situeringfoto

Conclusie

Tijdelijke beperking

Reden: Het te onderzoeken materiaal situeert zich hoger dan 3,50 m te rekenen vanaf een veilige ondergrond

Uitleg van de asbestdeskundige: Betreft de binnenkant van de schouwschacht.

Reden van beperking: De inspectie van de binnenzijde van de schouwschacht kon niet worden uitgevoerd omdat de toegankelijke opening zich op een hoogte van meer dan 3,5 m boven een veilig en stabiel vloeroppervlak bevinden.

Het gebruik van ladders, stellingen of andere hulpmiddelen valt buiten het kader van een visuele, niet-destructieve inspectie en vormt een veiligheidsrisico.

Gevolg voor de inspectie: De materialen aan de binnenzijde van de schouwschacht konden niet visueel worden vastgesteld of bemonsterd. De aanwezigheid van asbesthoudende materialen (zoals rookkanalen, mortels, afdichtingen of hittebestendige bekledingen) kan niet worden uitgesloten, ondanks het bouwjaar van de constructie.

Advies / aandachtspunten: Bij toekomstige werken aan of in de schouwschachten (bv. renovatie, buitengebruikstelling, herbestemming of sloop) is bijkomend, gericht onderzoek aangewezen.

Indien destructieve handelingen noodzakelijk zijn, dienen deze te gebeuren volgens de geldende veiligheids- en asbestregelgeving.

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.8: Dak



Situeringfoto

Conclusie

Tijdelijke beperking

Reden: Het te onderzoeken materiaal situeert zich hoger dan 3,50 m te rekenen vanaf een veilige ondergrond

Uitleg van de asbestdeskundige: Het onderdak bevindt zich >3,5 m boven veilige ondergrond en is bijgevolg niet waarneembaar en/of inspecteerbaar. Hierdoor kan geen visuele controle of staalname gebeuren en blijft de asbeststatus onbepaald. Bij werken geldt het voorzorgsprincipe en is herinspectie aangewezen zodra veilige toegang mogelijk is.

Conclusie: asbeststatus onderdak = onbepaald wegens niet-inspecteerbaar.

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.9: Dak (vervolg)

Adviezen



Situeringfoto



Detailfoto

Informatie over een materiaal dat de asbestdeskundige niet kan waarnemen of vaststellen

Achter aanwezige faiencetegels kan mogelijk asbesthoudende tegellijm aanwezig zijn.

De tegels bevonden zich in intacte toestand, waardoor de onderliggende bevestigingswijze en/of lijmlaag niet niet-destructief kon worden vastgesteld.

Bij toekomstige renovatie-, afbraak- of verwijderingswerken dient rekening gehouden te worden met de mogelijke aanwezigheid van asbesthoudende materialen achter de wandafwerking.

Terug te vinden op volgende plannen

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.3: GLV
- Plan 1.5: Verdieping 1

Detailinformatie

| | |
|-------------------|---|
| Basis voor advies | Beoordeling op basis van expertise, zonder een vaststelling door de asbestdeskundige. |
|-------------------|---|

Extra informatie bij een onderzoeksbeperking

Dit asbestattest is opgesteld op basis van een visuele, niet-destructieve inspectie. Materialen achter vaste afwerkingen, onder vloeropbouwen, boven verlaagde plafonds, in schachten, technische ruimtes of andere niet-toegankelijke zones konden niet volledig beoordeeld worden. Gezien de schaal, ouderdom en herhaaldelijke aanpassingen aan het gebouw kan de aanwezigheid van bijkomende asbesthoudende materialen niet worden uitgesloten. Bij toekomstige renovatie-, aanpassings- of sloopwerken is bijkomend destructief onderzoek aangewezen.

Terug te vinden op volgend plan


Zone 2: Overig gebied

- Plan 2.1: Vaststellingen buiten de constructies


Detailinformatie

| | |
|-------------------|---|
| Basis voor advies | Beoordeling op basis van expertise, zonder een vaststelling door de asbestdeskundige. |
|-------------------|---|

Geen asbest

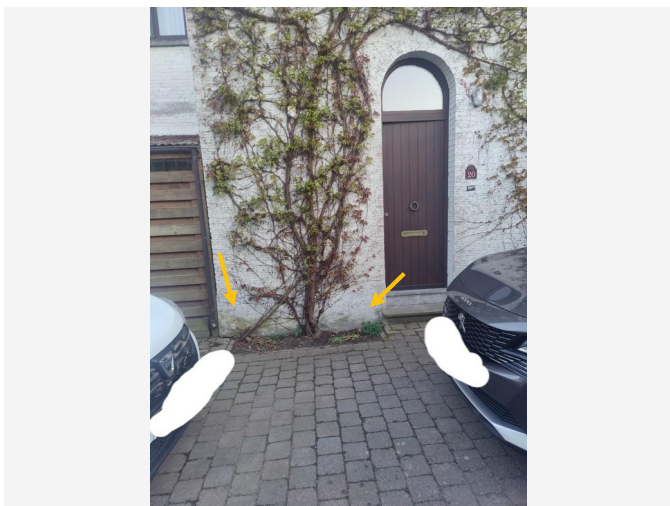

Overzichtsfoto

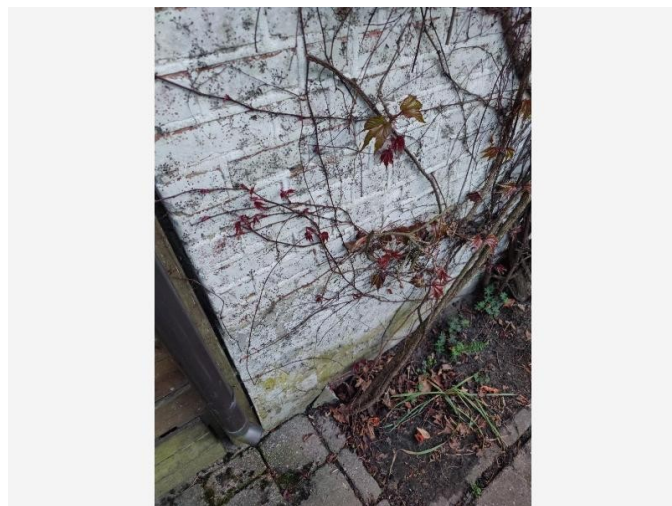

Detailfoto

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.3: GLV

Detailinformatie

Monstername

| # | Type | Referentie | Resultaat |
|------|-------------|------------|-------------|
| 11.1 | Mengmonster | A4 | Geen asbest |

Technische gegevens

| | |
|--|--|
| Beschrijving | Cementplint zijkant hoofdgebouw |
| Omgeving | Buiten |
| Primaire drager | Wand buitenschil |
| Bindmiddel van materiaal | Cement |
| Gebondenheid op basis van bindmiddel | Hecht |
| Hoeveelheid (gewicht - aantal) | <ul style="list-style-type: none">• 180,00 kg - 1 stuk |
| Totaal gewicht | 180,00 kg |
| Identificatiemethode | Een monstername door de asbestdeskundige met laboanalyse door een asbestlabo. |
| Destructieve handeling voor identificatie | Nee |
| Opmerking | <p>Disclaimer:</p> <p>De vermelde oppervlakte, hoeveelheid of massa betreft een niet-destructieve en indicatieve inschatting, gebaseerd op visuele vaststellingen, beschikbare plannen en gangbare aannames (zoals standaardafmetingen en -hoogtes). Afwijkingen ten opzichte van de werkelijke toestand zijn mogelijk. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.</p> |



Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.3: GLV

Detailinformatie

Monstername

| # | Type | Referentie | Resultaat |
|------|-------------|------------|-------------|
| 12.1 | Puntmonster | A7 | Geen asbest |

Technische gegevens


| | |
|--|---|
| Beschrijving | Kit glas/schrijnwerk handelsruimte |
| Omgeving | Grenst aan binnen- en buitenlucht |
| Primaire drager | Wandopening verticaal (raam, deur, ...) |
| Bindmiddel van materiaal | Kitten, mastiek, pasta |
| Gebondenheid op basis van bindmiddel | Hecht |
| Hoeveelheid (lengte - aantal) | <ul style="list-style-type: none">• 100,00 m - 1 stuk |
| Totale lengte | 100,00 m |
| Identificatiemethode | Een monstername door de asbestdeskundige met laboanalyse door een asbestlabo. |
| Destructieve handeling voor identificatie | Nee |
| Opmerking | <p>Disclaimer:</p> <p>De vermelde lengte van de raamkit betreft een indicatieve, niet-destructieve schatting op basis van de visueel waarneembare kitvoegen tussen glas en schrijnwerk tijdens de inspectie. Niet-zichtbare, afgedekte of niet-waarneembare kitnaden, evenals eventuele kitvoegen aan niet-geïnspecteerde zijden van de beglaasde elementen, zijn hierin niet opgenomen. Aan deze schatting kunnen geen exacte hoeveelheden of rechten worden ontleend.</p> |

Fiche 13: Roofing plat dak

Geen asbest



Overzichtsfoto

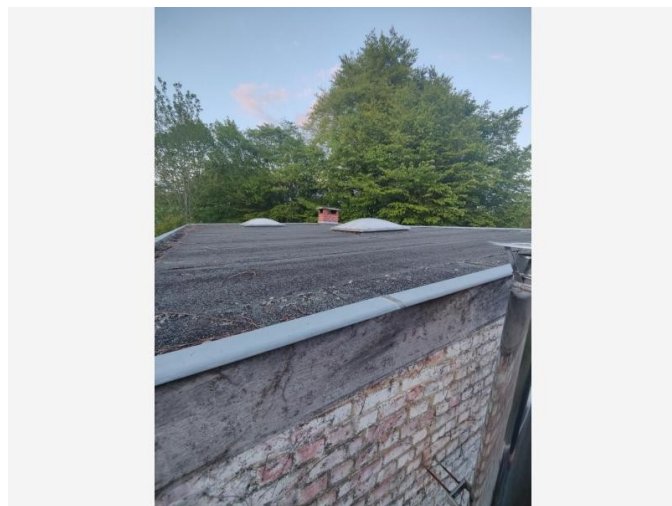

Detailfoto

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.8: Dak

Detailinformatie

Monstername


| # | Type | Referentie | Resultaat |
|------|-------------|------------|-------------|
| 13.1 | Puntmonster | A3 | Geen asbest |

Technische gegevens


| | |
|---|---|
| Beschrijving | Roofing plat dak |
| Omgeving | Buiten |
| Primaire drager | Plat dak |
| Bindmiddel van materiaal | Bitumen (roofing, teer, asfalt) |
| Gebondenheid op basis van bindmiddel | Hecht |
| Hoeveelheid (oppervlakte - aantal) | • 195,00 m ² - 1 stuk |
| Totale oppervlakte | 195,00 m ² |
| Identificatiemethode | Een monstername door de asbestdeskundige met laboanalyse door een asbestlabo. |
| Destructieve handeling voor identificatie | Nee |
| Opmerking | <p>Disclaimer:</p> <p>Disclaimer:</p> <p>De vermelde oppervlakte, hoeveelheid of massa betreft een niet-destructieve en indicatieve inschatting, gebaseerd op visuele vaststellingen, beschikbare plannen en gangbare aannames (zoals standaardafmetingen en -hoogtes). Afwijkingen ten opzichte van de werkelijke toestand zijn mogelijk. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.</p> |

Fiche 14: Pleisterwerk muren

Geen asbest

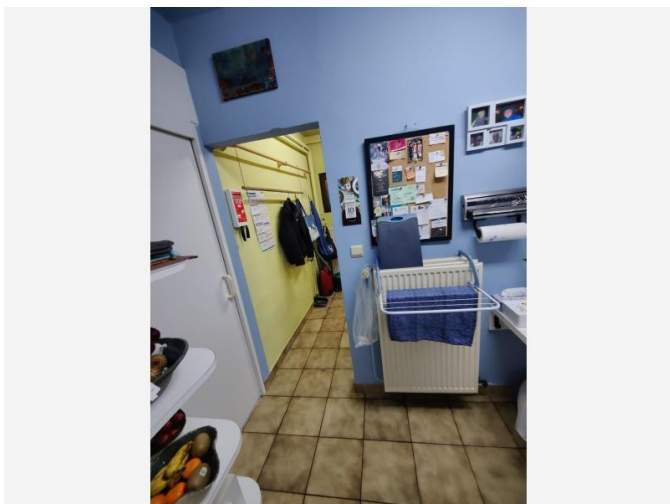

Overzichtsfoto

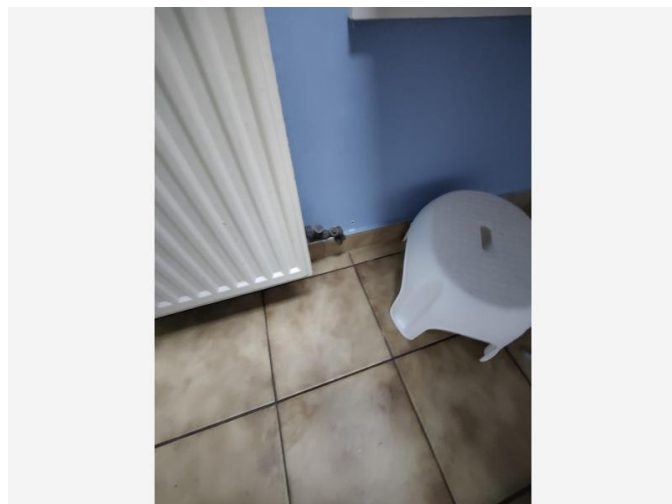

Detailfoto

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgende plannen

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.3: GLV
- Plan 1.5: Verdieping 1

Detailinformatie

Monstername

| # | Type | Referentie | Resultaat |
|------|-------------|------------|-------------|
| 14.1 | Mengmonster | A1 | Geen asbest |

Technische gegevens


| | |
|---|---|
| Beschrijving | Pleisterwerk muren |
| Omgeving | Binnen |
| Primaire drager | Binnenwand |
| Bindmiddel van materiaal | Gips - kalk |
| Gebondenheid op basis van bindmiddel | Niet-hechtgebonden |
| Hoeveelheid (oppervlakte - dikte - aantal) | • 430,00 m ² - 1,00 cm - 1 stuk |
| Totaal volume | 4,30 m ³ |
| Identificatiemethode | Een monstername door de asbestdeskundige met laboanalyse door een asbestlabo. |
| Destructieve handeling voor identificatie | Nee |
| Opmerking | <p>Disclaimer hoeveelheden / gewicht:</p> <p>De vermelde oppervlakte, hoeveelheid of massa is een niet-destructieve schatting en werd bepaald op basis van visuele waarneming en standaardparameters. Er kunnen geen rechten aan deze inschatting worden ontleend; ze is louter indicatief.</p> |

Fiche 15: Cementlaag kelder

Geen asbest



Overzichtsfoto

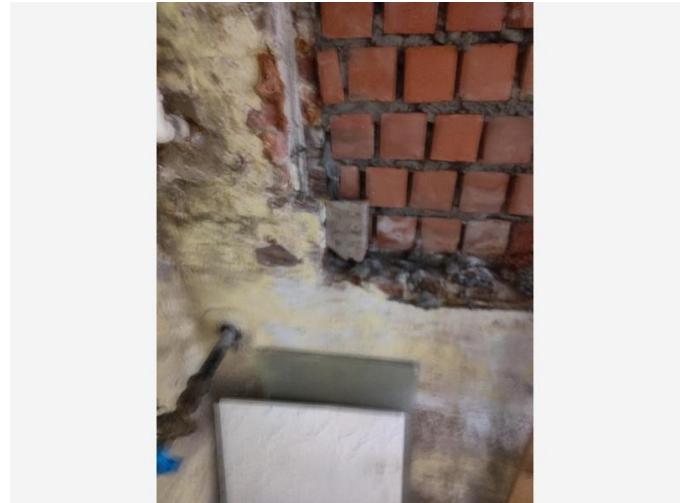

Detailfoto

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.1: Kelder


Detailinformatie

Monstername


| # | Type | Referentie | Resultaat |
|------|-------------|------------|-------------|
| 15.1 | Mengmonster | A9 | Geen asbest |

Technische gegevens

| | |
|--|--|
| Beschrijving | Cementlaag kelder |
| Omgeving | Binnen |
| Primaire drager | Binnenwand |
| Bindmiddel van materiaal | Cement |
| Gebondenheid op basis van bindmiddel | Hecht |
| Hoeveelheid (gewicht - aantal) | <ul style="list-style-type: none">• 450,00 kg - 1 stuk |
| Totaal gewicht | 450,00 kg |
| Identificatiemethode | Een monstername door de asbestdeskundige met laboanalyse door een asbestlabo. |
| Destructieve handeling voor identificatie | Nee |
| Opmerking | <p>Disclaimer:</p> <p>De vermelde oppervlakte, hoeveelheid of massa betreft een niet-destructieve en indicatieve inschatting, gebaseerd op visuele vaststellingen, beschikbare plannen en gangbare aannames (zoals standaardafmetingen en -hoogtes). Afwijkingen ten opzichte van de werkelijke toestand zijn mogelijk. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.</p> |

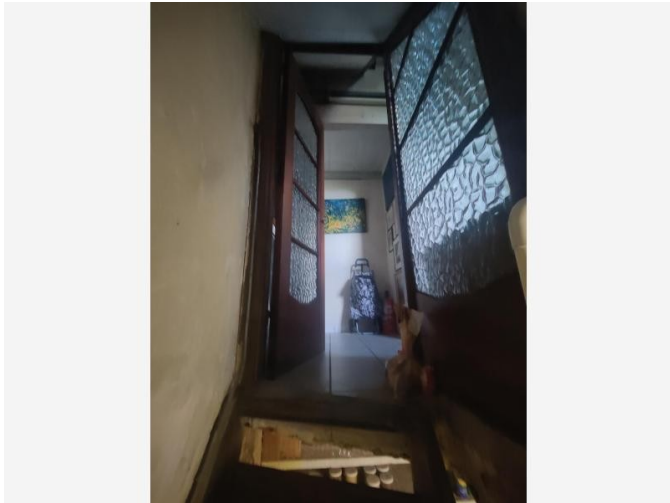

Overzichtsfoto

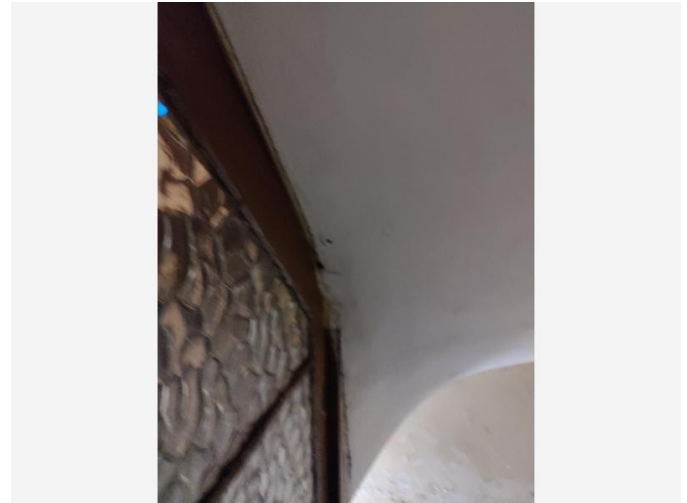

Detailfoto

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgende plannen

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.2: Kelder (vervolg)
- Plan 1.4: GLV (vervolg)
- Plan 1.6: Verdieping 1 (vervolg)

Detailinformatie

Monstername

| # | Type | Referentie | Resultaat |
|------|-------------|------------|-------------|
| 16.1 | Mengmonster | A2 | Geen asbest |

Technische gegevens

| | |
|---|---|
| Beschrijving | Pleisterwerk plafonds |
| Omgeving | Binnen |
| Primaire drager | Plafond |
| Bindmiddel van materiaal | Gips - kalk |
| Gebondenheid op basis van bindmiddel | Niet-hechtgebonden |
| Hoeveelheid (oppervlakte - dikte - aantal) | • 160,00 m ² - 1,00 cm - 1 stuk |
| Totaal volume | 1,60 m ³ |
| Identificatiemethode | Een monstername door de asbestdeskundige met laboanalyse door een asbestlabo. |
| Destructieve handeling voor identificatie | Nee |
| Opmerking | <p>Disclaimer hoeveelheden / gewicht:</p> <p>De vermelde oppervlakte, hoeveelheid of massa is een niet-destructieve schatting en werd bepaald op basis van visuele waarneming en standaardparameters. Er kunnen geen rechten aan deze inschatting worden ontleend; ze is louter indicatief.</p> |

Overige ruimtes en materialen

Overige niet-asbestverdachte ruimtes en materialen

De asbestdeskundige moet tijdens de inspectie bepaalde ruimtes en materialen die vaak asbest bevatten altijd controleren. Hieronder vindt u een opsomming van de aangetroffen niet-asbestverdachte ruimtes en materialen.

| Beschrijving | Notitie | Terug te vinden op plannen |
|--|---|----------------------------|
| Fiche 17: Materialen aan de stookketel - niet verdacht | Geen asbestverdachte dichtingen en/of isolerend materiaal aan stookketel. | Plan 1.3: GLV |
| Fiche 18: Mastiek schrijnwerk/gevel | - | - |

Fiche 17: Materialen aan de stookketel - niet verdacht




Situeringfoto




Detailfoto

Fiche 18: Mastiek schrijnwerk/gevel

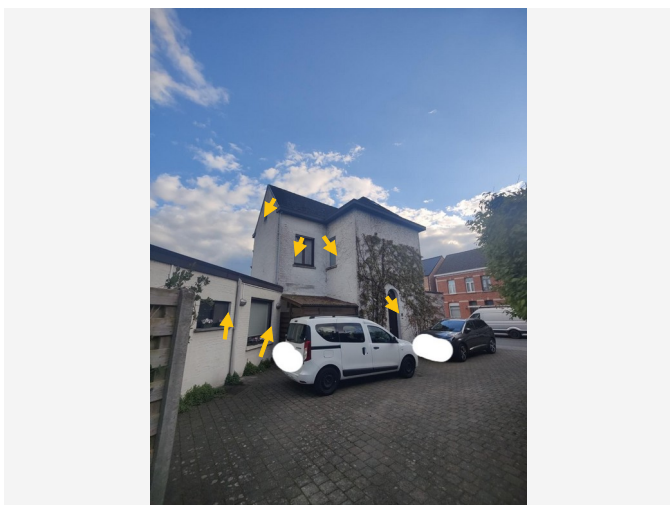

Situeringfoto

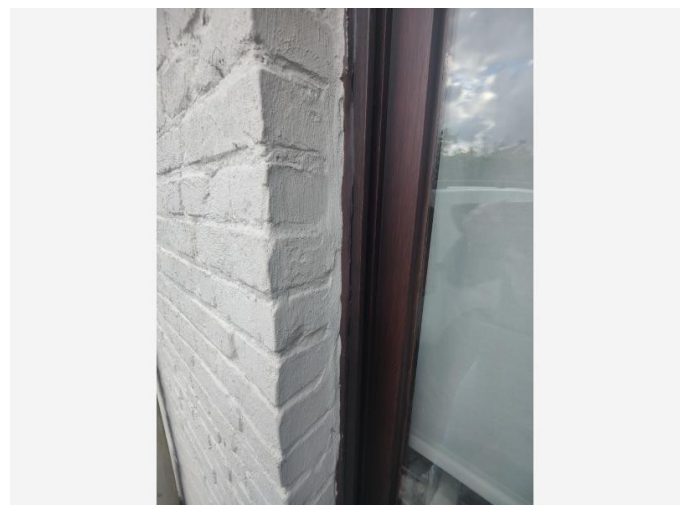

Detailfoto

Niet aanwezige ruimtes en materialen

De asbestdeskundige moet tijdens de inspectie bepaalde ruimtes en materialen die vaak asbest bevatten altijd controleren. Hieronder vindt u een opsomming van de niet aanwezige ruimtes en materialen.

| Beschrijving | Notitie | Terug te vinden op plannen |
|---|--|----------------------------|
| Fiche 19: Liftinfrastructuur - niet vastgesteld | - | - |
| Fiche 20: Leidingisolatie - niet vastgesteld | Geen leidingisolatie vastgesteld tijdens de visuele inspectie. | - |

Waarom is dit asbestattest belangrijk voor u?

Het is algemeen bekend dat het inademen van asbestvezels gevaarlijk is voor de gezondheid. Daarom is het belangrijk dat u weet waar zich asbest bevindt en welke maatregelen u kan nemen om gezondheidsrisico's te vermijden. Zo maakt u uw woning of gebouw asbestveilig en behoudt u de waarde. De eerste stap hebt u daarvoor al gezet met dit asbestattest.

De gebruikte begrippen in dit hoofdstuk worden achteraan in de begrippenlijst uitgelegd.

Wat is asbest?

Asbest is een schadelijke stof die in meer dan 3.500 materialen verwerkt is. In de vorige eeuw was asbest populair vanwege de vele nuttige toepassingen, maar ondertussen kennen we de grote gezondheidsrisico's. Vaak weten we niet dat asbest ook in onze eigen woning of onze gebouwen verborgen zit. Asbest is in België verboden sinds 2001. Er is een grote kans dat asbest aanwezig is in gebouwen die gebouwd zijn voor 2001.

Wanneer asbestvezels vrijkomen in de lucht kunnen ze ingeademd worden en gezondheidsrisico's veroorzaken. Men wordt niet onmiddellijk ziek, dit gebeurt pas 20 tot 40 jaar na de blootstelling. Vooral een regelmatige blootstelling of een blootstelling aan een hoge concentratie zijn risicovol. Kinderen en jongeren zijn extra kwetsbaar. Sommige mensen schatten de risico's voor zichzelf te laag in. Toch krijgen jaarlijks nog veel mensen de diagnose van een asbestziekte. Meestal is die niet te genezen.

Hoe interpreteert u het asbestattest?

Asbest kan zich ook bevinden op niet-geïnspecteerde plaatsen

Een standaard asbestattest is opgemaakt door een asbestdeskundige volgens de richtlijnen van het Inspectieprotocol dat de verplichte inspanningen beschrijft. Een asbestdeskundige voert standaard een visuele inspectie uit van de constructies en objecten op de locatie. Hij tilt losse elementen op om erachter of eronder te inspecteren. Hij neemt ook monsters voor labo-analyses en raadpleegt bewijsdocumenten. **De volgende zaken zijn niet standaard voorzien:**

- De asbestdeskundige inspecteert **geen verborgen asbest** waarvoor hij objecten moet demonteren, beschadigen of openbreken. Wenst de eigenaar ook ingesloten asbest te laten inspecteren dan kan hij de asbestdeskundige vragen om een aanvullend (destructief) onderzoek te doen, bijvoorbeeld voorafgaand aan werken of sloop.
- De asbestdeskundige inspecteert **geen ondergrondse objecten** en geen asbest vermengd in bodem, steenslag of puin. Wat zichtbaar is aan de oppervlakte (opliggend) kan hij wel inspecteren.
- De asbestdeskundigen inspecteert ook **geen roerende objecten** zoals voertuigen, losse meubels en gereedschap. Wenst de eigenaar ook roerende objecten te laten inspecteren dan kan hij de asbestdeskundige vragen om dit aanvullend mee te inspecteren.
- De asbestdeskundige inspecteert **geen** delen die voor hem **ontoegankelijk en onveilig zijn**. Wanneer hij een deel niet heeft kunnen beoordelen, wordt dat aangeduid in het attest als een beperking. Constructies met een bouwjaar 2001 of recenter moeten niet geïnspecteerd worden. In het attest duidt de asbestdeskundige ze aan als een uitsluiting.
- De asbestdeskundige inspecteert **geen** constructies- en terreindelen waartoe de eigenaar geen opdracht gaf omdat ze **buiten de eigendomsgrenzen** liggen of **geen onderdeel** vormden van een **verkoop**.

Bevatten alle asbestverdachte materialen asbest?

Op basis van ervaring en expertise kan een asbestdeskundige zonder monsters te nemen oordelen of een materiaal mogelijk asbest kan bevatten. Voor sommige materialen is dit nooit mogelijk en moet hij een monster nemen voor een labo-analyse. Een asbestverdacht materiaal wordt als asbesthoudend beschouwd, tenzij de asbestdeskundige over een laboanalyse beschikt die aantoont dat het geen asbest bevat.

Hoe interpreteert u de risicobeoordeling?

De mogelijke categorieën zijn:

- Categorie 1: materiaal met een hoog risico en/of met een hoge kans op vezelvrijgave
- Categorie 2: materiaal met een verhoogd risico en/of een verhoogde kans op vezelvrijgave
- Categorie 3: materiaal met een laag risico en/of lage kans op vezelvrijgave
- Categorie 4: materiaal met een zeer laag risico en/of zeer lage kans op vezelvrijgave

Het soort asbest, de concentratie ervan in het materiaal, de toestand van het bindmiddel, de mate van afdekking en de aanwezigheid in binnen- of buitenlucht zijn factoren die het risico bepalen. Het vrijkomen van asbestvezels in een binnenruimte is risicovoller dan in de buitenlucht. In de buitenlucht gaan asbestvezels sneller verwaaien of verdunnen. In binnenruimtes is dit niet het geval en kunnen de concentraties hoog oplopen. Dit verhoogt het risico op het inademen van asbestvezels.

Voor materialen uit categorie 1 of 2 moet u maatregelen nemen om een asbestveilige toestand te verkrijgen: (dringend) wegnemen of een (dringende) maatregel nemen om het risico naar (zeer) laag te brengen. Voor materialen uit categorie 3 en 4 is dit niet nodig. U beheert ze zorgvuldig om de asbestveilige toestand te behouden.

Wat betekenen de mijlpalen 2032, 2034 en 2040?

Tegen 2032 moet elke eigenaar van een gebouw ouder dan 2001 over een asbestattest beschikken. Voor de gemene delen in gebouwen in mede-eigendom (VME) moet dit al tegen 2027. Tegen 2034 wil de Vlaamse Regering reeds het meest risicovolle asbest weg hebben. Dit gaat over de eenvoudig bereikbare, niet-hechtgebonden asbestmaterialen en asbestcementen dak- en gevelbekleding en rookgas- en hemelwaterafvoerkanalen aan de buitenkant van de gebouwen. Tegen 2040 wil de Vlaamse regering dan de overige asbestmaterialen in slechte staat weg hebben en de asbestmaterialen in goede staat in veilig beheer.

De detailinformatie per asbestmateriaal in het asbestattest vermeldt of die onder de mijlpaal 2034 of 2040 valt.

Wat moet u nu doen?

Het voorblad van dit asbestattest vermeldt of uw eigendom asbestveilig is of niet en welke acties nodig zijn om een asbestveilige toestand te verkrijgen of behouden.

Conclusie asbestveilig, maar niet asbestvrij

Goed nieuws. Uw eigendom voldoet reeds aan de doelstelling van de Vlaamse Regering om asbestveilig te zijn. Asbestveilig betekent niet asbestvrij, er kunnen nog asbestmaterialen met een laag risico aanwezig zijn die u zorgvuldig moet beheeren om de asbestveilige toestand te behouden. Hoe u zorgvuldig beheert, leest u in het volgende hoofdstuk.

Er kunnen ook niet-geïnspecteerde asbestmaterialen verborgen aanwezig zijn, bijvoorbeeld ingesloten in wanden, vloeren of onder de grond. Die kan een asbestdeskundige enkel met een aanvullend onderzoek opsporen. Daarom is het verstandig om dit aanvullend onderzoek voorafgaand aan (renovatie)werken te laten uitvoeren. Daarbij gaat de asbestdeskundige voor de werkzone ook verborgen asbest opsporen door objecten te demonteren, te doorboren of open te breken. Voert een aannemer met werknemers de werken uit dan is dit voor hem sowieso een verplichting als werkgever.

Conclusie niet-asbestveilig. Wat nu?

Geen paniek, op het voorblad van dit asbestattest vindt u de acties die u kan ondernemen om de risico's weg te nemen en een asbestveilige toestand te verkrijgen. Meer informatie per asbestbron vindt u terug in de detailinformatie per asbestmateriaal verder in het asbestattest.

De te nemen maatregelen zijn niet altijd duur of moeilijk. Indien de geraamde verwijderingskost wel hoog is, kan u voor een asbestmateriaal dat visueel als asbestverdacht werd aangeduid, overwegen om een **bevestigende labo-analyse** te laten uitvoeren.

Heeft u al de acties uitgevoerd zodat de toestand asbestveilig wordt? Dan laat u uw asbestattest binnen één jaar vernieuwen zodat een asbestdeskundige de asbestveilige toestand kan rapporteren in het vernieuwde asbestattest.

Asbest beheren en verwijderen

Asbest zorgvuldig (veilig) beheren

Indien er asbestmaterialen aanwezig zijn in of rondom het gebouw, zorg er dan voor dat deze geen risico vormen voor de gezondheid van mensen of het leefmilieu. Asbest met een (zeer) laag risico hoeft u niet te verwijderen. Bewaak dat het risico laag blijft door ervoor te zorgen dat de toestand niet wijzigt. De toestand kan wijzigen door beschadigingen of veroudering waardoor het asbestmateriaal brozer wordt en asbestvezels kan loslaten.

Beschadiging kan u vermijden door het asbestmateriaal af te schermen van een mogelijk contact. Een bedekkende verflaag kan bijvoorbeeld asbestmaterialen zoals pleisterwerk beschermen. Wijzigt de toestand waardoor het risico verhoogt? Dan verwijdert u het asbestmateriaal of neemt u een maatregel om het risico te verlagen als verwijderen niet mogelijk is.

Insluiten mag enkel om asbestmaterialen met een laag risico zorgvuldig te beheren of om in afwachting van verwijdering het risico van asbestmaterialen met een verhoogd of hoog risico te verlagen. Als u een asbestmateriaal insluit, zorgt u ervoor dat het later nog altijd makkelijk weg te nemen is en niet verkleefd is aan andere materialen. Als u asbest insluit, moet u dit steeds melden aan de asbestdeskundige die uw asbestattest opmaakt.

Asbest dat bij werken eenvoudig bereikbaar wordt, moet u verwijderen. Opnieuw insluiten mag niet.

Asbest verwijderen

De wetgeving beschrijft drie verwijderingsmethodes. In het asbestattest rapporteert de asbestdeskundige elk asbestmateriaal in een fiche met daarin op het einde een advies over wie het mag verwijderen en welke methode er moet worden toegepast. Bepaalde asbestmaterialen mag u zelf via eenvoudige handelingen verwijderen of laten verwijderen door een aannemer met werknemers met opleidingsattest "eenvoudige handelingen". Een erkend asbestverwijderaars mag alle verwijderingsmethodes uitvoeren. Er bestaat geen lijst van aannemers "eenvoudige handelingen", vraag uw aannemer daarom naar de opleidingsattesten. Een lijst van erkend asbestverwijderaars vindt u op www.asbestinfo.be > Asbest verwijderen.

Mag en wil u **zelf verwijderen**? Zorg er dan voor dat:

- u zich vooraf goed informeert op www.asbestinfo.be > Asbest verwijderen;
- u zich beschermt met een FFP3-mondmasker, wegwerpovertal en -handschoenen en afspoelbaar schoeisel;
- er geen minderjarigen of derden aanwezig zijn;
- u beschikt over PE-folie en zakken om loskomende deeltjes en afval op te vangen en te verpakken;
- u beschikt over een vernevelaar (water) of fixeermiddel om het asbestmateriaal eerst te fixeren;
- u weet hoe u het asbestmateriaal veilig kan demonteren zonder stof of breuken;

- u beschikt over natte doeken om eventuele resten en stof weg te nemen.

Laat u de werken uitvoeren door een **aannemer**? Dan is die als werkgever verantwoordelijk om de juiste verwijdermethodiek te bepalen aan de hand van een werkplan. Hij oordeelt of zijn werknemers met opleidingsattest “eenvoudige handelingen” de verwijdering mogen uitvoeren of dat hij moet beschikken over de erkenning als asbestverwijderaar. Bezorg de aannemer steeds vooraf een kopie van dit asbestattest. Hij moet oordelen of nog aanvullend onderzoek (destructieve handelingen) nodig is om ingesloten asbest op te sporen. Soms kan het nodig zijn om bijkomend monsters te laten nemen, bijvoorbeeld bij pleisterwerk om preciezer niet-asbesthoudende van asbesthoudende zones te onderscheiden. Ook voor asbestmaterialen die visueel werden geïdentificeerd, kan het aangewezen zijn een bevestigende labo-analyse te laten uitvoeren indien de geraamde verwijderingskost hoog is.

Het is altijd verstandig meerdere en gedetailleerde offertes te vragen. Vergelijk ze goed en kijk na of de aannemer voldoet om de asbestverwijdering te mogen uitvoeren en welke maatregelen hij voorziet om veilig te werken. Dit staat beschreven in het werkplan dat de aannemer altijd bij de verplichte werfmelding moet toevoegen. Vraag de aannemer naar een kopie hiervan. Goedkoop is vaak duurkoop: een onzorgvuldige asbestverwijdering veroorzaakt gezondheidsrisico's en mogelijk extra kosten voor het opruimen van de asbestresten.

Hou zeker een kopie bij van de facturen, het werkplan en andere bewijsdocumenten zoals foto's. Zo kan u altijd aantonen dat asbestverwijdering correct werd uitgevoerd.

Werkt u samen met een architect? Bezorg hem dan zeker ook vooraf een kopie van uw asbestattest.

Kostprijsraming en ondersteuning asbestverwijdering

Zoals hierboven beschreven, mag u bepaalde asbestmaterialen zelf verwijderen of kan u een aannemer of erkend asbestverwijderaar inschakelen. In beide gevallen kan u mogelijk beroep doen op ondersteuning zoals premies of voordelige ophaling van asbestafval aan huis. Op de website van de OVAM www.asbestinfo.be vindt u meer informatie en een gratis tool om de kostprijs te ramen voor de verwijdering van een asbestmateriaal.

Asbestafval

Asbestmaterialen hergebruiken mag niet. Het aantreffen van ongebruikte of gedemonteerde asbestmaterialen of achtergelaten asbestresten rapporteert de asbestdeskundige daarom in regel als asbestafval. Asbestafval moet u altijd tijdig wegnemen. Het achterlaten of opslaan is verboden tenzij u daarvoor over een vergunning beschikt. Kleine hoeveelheden asbestcementafval kan u verpakt afleveren op uw recyclagepark. Een grotere hoeveelheid asbestcementafval kan u laten ophalen aan huis of door uw aannemer laten afvoeren.

Indien eenvoudig bereikbaar asbestafval aanwezig is, moet u dit wegnemen om een asbestveilige toestand te verkrijgen. Is het niet eenvoudig bereikbaar, dan moet u maatregelen nemen zodat het geen risico kan vormen voor de mensen of het leefmilieu.

Onroerend erfgoed

Op de databank van het agentschap Onroerend Erfgoed geo.onroenderfgoed.be kan u nakijken of uw gebouw een beschermd onroerend erfgoed is.

Het beschermingsbesluit verduidelijkt wat er precies beschermd is: bv. het geheel van de constructie en omgeving, enkel de constructie, enkel delen van de constructie of cultuurgooden. Het besluit vermeldt ook welke vorm van bescherming van toepassing is: monument, cultuurhistorisch landschap, stads- en dorpsgezicht of archeologische site.

Voorliggend asbestattest geeft u advies over hoe om te gaan met asbesthoudend materiaal. Indien het asbesthoudend materiaal ook een beschermd statuut heeft, kan u advies vragen aan het agentschap Onroerend Erfgoed. Zo vermijdt u dat u de erfgoedwaarde van het beschermd onroerend erfgoed aantast. Ook komt u zo te

weten of er een melding of toelating nodig is om het asbesthoudende beschermde materiaal te mogen verwijderen.

Het agentschap is bereikbaar via:

- telefoon: 02 553 16 50
- e-mail: info@onroerendergoed.be
- website: <https://www.onroerendergoed.be/contact>

Wanneer mijn asbestattest laten vernieuwen?

Geldigheidsduur

Doorheen de tijd kan de situatie in of rondom een gebouw wijzigen. Ook de toestand en het risico van aanwezige asbestmaterialen kan veranderen. Daarom vermeldt het voorblad van uw asbestattest een datum tot wanneer het geldig is. Daarna kan u het niet meer gebruiken bij een verkoop en moet u het laten vernieuwen door een asbestdeskundige. Die komt opnieuw ter plaatse om de toestand te controleren en indien nodig wijzigingen te rapporteren voor het nieuwe asbestattest. Enkel bij een verkoop mag de geldigheidstermijn niet verstreken zijn. Om te voldoen aan de mijlpaal 2032 maakt dat niet uit. De vernieuwing van een asbestattest zal in regel minder kosten dan de eerste opmaak van een volledig asbestattest.

In het geval de asbestdeskundige geen asbest heeft aangetroffen, vermeldt het asbestattest (afgeleverd vanaf datum 8 april 2024) voor de geldigheidsduur “onbeperkt (tenzij de toestand wijzigt)”. Er kunnen wel nog niet-geïnspecteerde asbestmaterialen verborgen in wanden of vloeren aanwezig zijn. Daarom laat u voorafgaand aan werken best een aanvullend onderzoek uitvoeren.

Gewijzigde toestand

Ongeacht de (onbeperkte) geldigheidsduur van uw asbestattest moet u als eigenaar uw asbestattest toch binnen een termijn van één jaar laten vernieuwen als er sprake is van een gewijzigde toestand. Dit is het geval als:

- er nieuwe asbestmaterialen zijn aangetroffen (die niet weggenomen worden);
- de acties, vermeld op het voorblad, werden uitgevoerd waardoor de toestand van niet-asbestveilig naar asbestveilig wijzigt;
- de toestand van de asbestmaterialen zichtbaar gewijzigd is door een calamiteit of een incident.

Contacteer een asbestdeskundige om uw asbestattest te laten vernieuwen. U vindt de lijst op www.asbestinfo.be.

Meer weten?

De Vlaamse overheid bundelt alle informatie rond asbest en haar beleid op de website www.asbestinfo.be. U vindt er de meest actuele informatie over hoe u moet omgaan met asbest en welke ondersteuning er bestaat. Zo kan u steeds goed geïnformeerd aan de slag met uw asbestattest.

Begrippenlijst

| Begrip | Toelichting |
|--|--|
| Asbestmateriaal | <p>Verzamelbegrip voor de aangetroffen asbestverdachte materialen en asbestverdachte afvalstoffen die deel uitmaken van een constructie en een impact hebben op de asbestveiligheid.</p> <p>Asbestverdacht betekent dat de asbestdeskundige op basis van wat hij visueel en auditief vaststelt, oordeelt dat het vermoedelijk asbest bevat. Een asbestverdacht(e) materiaal of afvalstof beschouwen we als asbesthoudend tenzij een laboanalyse aantoont dat het niet-asbesthoudend is.</p> |
| Hechtgebonden asbestmateriaal | Asbestmaterialen die in oorsprong hoofdzakelijk uit een bindmiddel bestaan dat de asbestvezels stevig bindt: cement, bitumen, mastiek, kunststof of lijm. |
| Niet-hechtgebonden asbestmateriaal | Alle andere asbestmaterialen. Ze bevatten in oorsprong nauwelijks bindmiddel of bestaan uit een bindmiddel dat de asbestvezels nauwelijks bindt. Voorbeelden hiervan zijn leidingisolatie, pleisterwerk, Pical-platen, koorden, ... |
| Aanvullend onderzoek met destructieve handelingen | Bij een aanvullend onderzoek met destructieve handelingen gaat een asbestdeskundige materialen demonteren en beschadigen om onderliggende of ingesloten asbestverdachte materialen te inspecteren. Dit is nodig voor de start van werken zoals sloop- en renovatie of voor herstellings- of onderhoudswerken. Standaard voert de asbestdeskundige een niet-destructief onderzoek uit. Als opdrachtgever kan u een aanvullend onderzoek met destructieve handelingen aanvragen via de opdrachtovereenkomst. |
| Inspectieprotocol | Het inspectieprotocol is de wettelijke procedure die een asbestdeskundige moet volgen om een correcte asbestinventarisatie uit te voeren voor het opmaken van een standaard asbestattest. Het legt vast welke handelingen minimaal nodig zijn (standaard verplichtingen) en hoe die uitgevoerd moeten worden. |
| Risicobeheersmaatregel | Een maatregel die het risico dat uitgaat van een asbestverdacht materiaal verlaagt van een verhoogd of hoog risico naar een laag risico. De maatregel moet de kans op het vrijkomen of het inademen van asbestvezels verlagen. |
| Eenvoudig bereikbaar | Asbestmaterialen zijn eenvoudig bereikbaar indien ze waarneembaar en weg te nemen zijn zonder impact op de stabiliteit en erfgoedkenmerken van een constructie. Ze moeten ook onbedekt zijn tenzij de bedekking kan weggenomen worden zonder het te beschadigen of tenzij de bedekking louter bestaat uit een dunne laag verf, coating, behang, kunststof of textiel. |
| Zorgvuldig of veilig beheer | <p>Zorgvuldig of veilig beheer betekent:</p> <ul style="list-style-type: none"> • de toestand van asbestmaterialen met een laag risico behouden; • een verhoogd of hoog risico van niet-eenvoudige bereikbare asbestmaterialen en -afval verlagen naar een laag risico (risicobeheersmaatregel) en behouden. |

| | |
|----------------------------------|---|
| Eenvoudige handelingen | <p>Begrip uit de wetgeving dat de methode beschrijft voor de verwijdering van asbestmaterialen die een werknemer met opleidingsattest “eenvoudige handelingen” of een particulier zelf mag uitvoeren. Alle andere asbestverwijderingen mogen enkel door erkende asbestverwijderaars worden verwijderd.</p> <p>Deze verwijderingsmethode betekent dat het asbestmateriaal eenvoudig kan weggenomen worden (bv. door het los te schroeven) met minimale risico’s op beschadiging waarbij asbestvezels kunnen vrijkomen. Bijvoorbeeld voor asbestcement leien of golfplaten.</p> |
| Hermetische zone | <p>Begrip uit de wetgeving dat de methode beschrijft voor de verwijdering van asbestmaterialen waarbij er een grote kans bestaat op het vrijkomen van asbestvezels. Een soort luchtdichte tent bestaande uit een houten structuur en plastic folie wordt opgebouwd rondom het te verwijderen asbestmateriaal. Binnen deze hermetische zone wordt een onderdruk gecreëerd zodat eventueel vrijkomende asbestvezels niet kunnen ontsnappen. Deze methode mogen enkel erkend asbestverwijderaars gebruiken.</p> |
| Couveusezak | <p>Begrip uit de wetgeving dat de methode beschrijft voor de verwijdering van asbestmaterialen waarbij met plastic folie plaatselijk een soort luchtdichte couveuse rondom het asbestmateriaal wordt gemaakt. Enkel erkende asbestverwijderaars mogen deze verwijderingsmethode gebruiken. Ze kan maar zelden worden toegepast, bijvoorbeeld om kleine trajecten leidingisolatie te verwijderen in de buitenlucht.</p> |
| Erkend asbestverwijderaar | <p>Aannemers erkend voor de verwijdering van asbestmaterialen via “eenvoudige handelingen” maar ook voor asbestverwijderingen via de methodiek van “hermetische zone” of “couveusezak”.</p> |
| Roerend goed | <p>Objecten of goederen die niet duurzaam verbonden zijn met een constructie of in de grond om ter plaatse te blijven. Het gaat over losse, verplaatsbare zaken zoals bijvoorbeeld gereedschap, voertuigen of materieel. Indien ze asbestverdacht zijn, maken ze toch geen deel uit van de asbestmaterialen waarvoor acties nodig zijn om een asbestveilige toestand te verkrijgen of behouden.</p> |