Rapport concernant l'installation domestique en basse et très basse tension (livre 1 AR 08/09/2019)

L'installation n'est pas conforme au Livre 1 de l'AR du 08/09/2019.

Informations

Nom et prénom propriétaire	: Thielemans Luc	**Adresse propriétaire**	: Oude Mechelsestraat 155, 1853 Grimbergen
Donneur d'ordre	: Immokeuring	**Date d'inspection**	: 28-10-2026
Installateur	: /	**TVA installateur**	: /
Gestionnaire de réseau de distribution	: Fluvius Halle-Vilvoorde	**Agent visiteur**	: SEK
Lieu d'inspection	: Oude Mechelsestraat 155 1853 Grimbergen		
Numéro de rapport	: **44007** / V 1		

Identification de l'installation

Type de local	: Unité d'habitation - Maison		
EAN	: Pas disponible	**Numéro de compteur**	: 1SAG3100201286
Courant max (A)	: 25 A/kVA	**Tension nom. (V)**	: 3x230 V
Type interrupteur général	: Disjoncteur	**Nature du courant**	: AC
Schéma mise à la terre	: TT		
Câble d'alimentation (tableau) principal	: **Type:** VOBS/H07V-K - **Section L:** 10 mm² - **N:** 10 mm² - **PE:** / mm²		
Source d'énergie	: Réseau de distribution public		
Unité de production BT décentralisée	: Absent		

Données du contrôle effectué

Rapport existant présent	Non	
Type de visite	Visite de contrôle (Chap. 6.5), Existante (6.5.)	
Date d'exécution* ***selon les informations obtenues**	Du 01.10.1981 au 01.06.2020	
Dispositions dérogatoires	**Appliqué** - Inst. domest. ancien AREI (8.2.2.)	
Installations et/ou locaux spéciaux	Locaux contenant une baignoire et/ou une douche (7.1)	Avant le 01/03/2025

BTQ ASBL
Luchthavenlaan 25a - 1800 Vilvoorde
www.btq.be

Schémas, plans et documents

Schémas unifilaires	: Absent
Plan de situation	: Absent
Objet du contrôle effectué	: voir tableau(x) liste
Nombre de tableaux de distribution	: 1
Nombre de circuits (finaux)	: 9
N° circuits de réserve	: .
Liste des voies d'évacuation et des locaux difficiles à évacuer	: NA
Plan des installations de sécurité et/ou installations critiques	: NA
Liste de installations de sécurité et/ou installations critiques	: NA

Contrôles, essais et mesures

Dispositifs à courant différentiel (DCD)	: Absent
Continuité des conducteurs de protection	: Non conforme
Continuité des liaisons équipotentielles	: **Équipotentielle principale**: Non conforme - **Liaison équipotentielle supplémentaire**: Non conforme
Protection par contact indirect	: Insuffisant
Matériel fixe (installé)	: Non conforme
Contrôle visuel du matériel fixe ou installé à poste fixe	: Non conforme
Contrôle visuel du matériel mobile	: Non conforme
Matériel électrique en fonction des influences externes	: Non conforme
Protection par contact direct	: Insuffisant
Protection en fonction des conducteurs, appareils et matériel	: Non conforme
Protections contre les surintensités	: Non conforme
Protection contre les effets thermiques	: Non conforme
Type d'électrode de terre	: Non constaté

Mesures

Appareil de mesure dont l'agent-visiteur est titulaire

Résistance de dispersion efd DCD	: Non mesuré
Niveau d'isolation général	: Non mesuré

La mesure d'isolement n'a pas été effectuée sur les installations de mesure et de régulation, les installations TBT et les circuits DC des installations photovoltaïques.

BTQ ASBL
Luchthavenlaan 25a - 1800 Vilvoorde
www.btq.be

Conclusion

L'installation (qui faisait partie de notre contrôle) n'est pas conforme aux prescriptions du Livre 1 de l'Arrêté Royal du 08/09/2019. Les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions doivent être exécutés sans délai et toutes les mesures doivent être prises pour que l'installation en infraction, si elle reste en service, ne présente aucun danger pour les personnes ou les biens.

L'installation doit être inspectée avant 28-10-2027 par nos services

---

Conseils pour les installations domestiques

Le propriétaire, le gestionnaire ou l'exploitant de l'installation électrique est tenu de

a) conserver le rapport de la visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique ;

b) mentionner dans le dossier toute modification apportée à l'installation électrique ;

c) informer immédiatement l'agent du Service Public Fédéral chargé de la surveillance qui a l'Énergie dans ses compétences de tout accident survenu à des personnes et directement ou indirectement dû à la présence d'électricité ;

d) l'obligation, lorsqu'il y a des infractions constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme reconnu pour vérifier si, après l'expiration d'un délai d'un an, les infractions ont disparu. Si, lors de cette deuxième visite, il est constaté qu'il reste encore des infractions, l'organisme reconnu doit envoyer une copie du rapport de la visite de contrôle à la Direction Générale de l'Énergie qui est chargée de la supervision de haut niveau des installations électriques domestiques.

S.E

L'agent-visiteur

BTQ ASBL
Luchthavenlaan 25a - 1800 Vilvoorde
www.btq.be

Infractions et/ou observations et/ou notes

Infractions

- Le schéma unifilaire n'est pas présent. (B1:3.1.2.1.a)
- Le plan de situation n'est pas présent. (B1: 3.1.2.3.a)
- La continuité des conducteurs de protection PE vers la terre n'est pas conforme. (B1: 5.4.3.1-5.3.5.2)
- Aucun conducteur principal de protection n'a été trouvé dans le tableau ou la liaison avec l'installation de mise à la terre est réalisée au moyen de la conduite d'eau et/ou de gaz. (B1: 4.2.3)
- L'organe de coupure ou la borne de mesure n'est pas installé(e) dans le conducteur de terre et/ou n'est pas accessible. (B1: 5.4.3.5)
- Les liaisons équipotentielles principales sont absentes, incomplètes ou leur section est insuffisante. (B1: 5.4.4.1)
- La continuité des liaisons équipotentielles supplémentaires n’est pas garantie. (B1: 4.2.3.2.)
- La protection contre les chocs électriques n’est pas assurée. Les ouvertures du TGBT doivent être obturées ; dans les locaux ordinaires, le degré de protection doit être au minimum IPXX-B. (B1:4.2.2.3.)
- Les tableaux de commande et de distribution dans les installations domestiques doivent être munis d’une porte. (B1: 5.3.5.1.a)
- Le tableau électrique n’est pas accessible ou ne peut pas être démonté. (B1:5.3.5.1.c)
- Le tableau de commande et de distribution ne peut pas être ouvert parce que les fusibles à cartouche et/ou à broches ne peuvent pas être retirés, ou seulement avec difficulté. Le câblage interne ne peut donc pas être contrôlé. (B1: 5.3.5.1.c)
- Il n’y a pas de dispositif différentiel au début de l’installation ou un dispositif différentiel supplémentaire à haute ou très haute sensibilité n’a pas été placé dans les locaux humides. (B1:4.2.3.2)
- Les marquages (intensité nominale, pouvoir de coupure, classe de limitation d’énergie, ...) sur les fusibles et/ou disjoncteurs sont absents ou illisibles. (B1: 1.4.1.3. – B1:5.3.5.5. – B1: 3.1.2.2.)
- La valeur nominale In des dispositifs de protection ne correspond pas à la section des conducteurs à protéger. (B1:4.4.1.5)
- Les disjoncteurs à broches et fusibles ne peuvent pas être interchangeables. Les porte-fusibles et disjoncteurs ne sont pas équipés d’éléments de calibrage. (B1:5.3.5.5.a)
- Les fusibles ou disjoncteurs miniatures à broches protégeant un même circuit doivent avoir les mêmes caractéristiques. (B1: 4.4.1.5.)
- Dans un même circuit, les protections doivent présenter les mêmes caractéristiques. (B1:4.4.2.2)
- Le code couleur des conducteurs n’est pas respecté. (B1:5.1.6.2-5.4.3.3)
- Les conducteurs de type VOB ne sont pas placés dans des conduits ou des chemins de câbles prévus à cet effet. Ces conducteurs nécessitent une protection supplémentaire. (B1:5.2.7.4 / 5.2.9.6.)
- La pose de conducteurs ne disposant que d’une isolation de base, tels que les fils VOB, dans des chemins de câbles ouverts n’est pas autorisée. (B1: 5.2.9.6.)
- La pose de conducteurs ne disposant que d’une isolation de base, tels que les fils VOB, encastrés dans les parois, les planchers et les plafonds, n’est pas autorisée. (B1: 5.2.9.10.a)
- Toutes les prises basse tension ne sont pas équipées d’une broche de terre ou d’une protection enfant (la terre latérale est interdite). (B1:5.3.5.2-4.2.2.b)
- La ou les prises équipées d’une broche de terre ne sont pas raccordées au conducteur de protection (la terre latérale est interdite). (B1:5.3.5.2.b)

Observations

- Selon les informations reçues, l’installation (ou une partie ervan) date d’après le 1/10/1981 et avant le 01/06/2020. Les dispositions dérogatoires de la section 8.2.2 ont été appliquées.
- Le client nous a informés qu’il n’y a pas d’installations de sécurité et/ou d’installations critiques présentes.
- Le client nous a informés que l’installation électrique ne traverse pas de voies d’évacuation et/ou ne contient pas de locaux difficilement évacuables.
- L’objet de notre contrôle se limite aux parties de l’installation indiquées dans le rapport et/ou les plans et/ou les notes et/ou les annexes.
- Le contrôle visuel se limite aux parties facilement visibles et accessibles. Les parties cachées, telles que les zones dans les faux plafonds, les parois creuses, les puits, etc., sont exclues de notre contrôle.
- Le contrôle effectué constitue un instantané. Ce rapport ne reflète que l’état de l’installation électrique au moment du contrôle.
- Le client/représentant déclare que l’installation est redevenue fonctionnelle après notre contrôle comme elle l’était avant notre inspection.

Notes

- Ce rapport peut également être utilisé pour la vente de l'unité (d'habitation).
- L'ensemble de l'installation n'était pas accessible, ce qui n'a pas permis un contrôle approfondi.
- Le bon fonctionnement des dispositifs différentiels n'a pas pu être testé.
- Il est possible (après la présentation des schémas) que plusieurs infractions soient constatées lors d'une prochaine visite de contrôle.
- L'absence des schémas ne permet pas d'effectuer un contrôle approfondi.
- L'état de l'installation est tel qu'une rénovation en profondeur s'impose.
- Aucun rapport de contrôle des visites précédentes n'a pu être présenté. Cette visite de contrôle a (aussi) pour objectif de compléter à nouveau le dossier de l'installation électrique.
- En remédiant aux infractions mentionnées ci-dessus, il est possible que d'autres infractions apparaissent lors d'un contrôle ultérieur.
- L'unité (d'habitation) était meublée lors du contrôle.
- Ce contrôle ne concerne que les locaux à usage domestique du bâtiment.
- Tous les appareils de classe I (par exemple machine à laver, séchoir, …) n'étaient pas installés au moment du contrôle.
- La résistance de dispersion de terre ne peut pas être mesurée. Elle doit de préférence être inférieure à 30 Ω.
- La résistance d'isolement ne peut pas être mesurée. Elle doit être supérieure à 0,5 MΩ.

***

Installation existante avec une partie avant 1981.

BTQ ASBL
Luchthavenlaan 25a - 1800 Vilvoorde
www.btq.be

Numéro de rapport: 44007 / V 1
Date de délivrance : 28-10-2026 / Pour la libération par SEK

BTQDOC-ELE-016 V1
BTQ2612244

Liste des tableaux de distribution

N°/Localisation tableau	Zie foto								
Protection	**Quantité**	**N°**	**# pôles**	**In (A)**	**Type**	**Section (mm²)**	**Icu (kA)**	**Classe de limitation d'énergie 3 ?**	**Pouvoir de coupure suffisant ?**
	.	.	2	Non déterminé	/	/	3	Non	Non

BTQ ASBL
Luchthavenlaan 25a - 1800 Vilvoorde
www.btq.be

Numéro de rapport: 44007 / V 1
Date de délivrance : 28-10-2026 / Pour la libération par SEK
BTQDOC-ELE-016 V1
BTQ2612244

Verslag aangaande huishoudelijke installatie op lage en zeer lage spanning (boek 1 KB 08/09/2019)

De installatie is niet conform met boek 1 van het KB van 08/09/2019.

Inlichtingen

Naam en voornaam eigenaar	: Thielemans Luc	**Adres eigenaar**	: Oude Mechelsestraat 155, 1853 Grimbergen
Opdrachtgever	: Immokeuring	**Datum van onderzoek**	: 28-10-2026
Installateur	: /	**BTW installateur**	: /
Distributiebeheerder	: Fluvius Halle-Vilvoorde	**Agent-bezoeker**	: SEK
Plaats van onderzoek	: Oude Mechelsestraat 155 1853 Grimbergen		
Verslagnummer	: **44007** / V 1		

Identificatie van de installatie

Type lokaal	: Wooneenheid - Huis		
EAN	: Niet beschikbaar	**Teller nr**	: 1SAG3100201286
Max stroom (A)	: 25 A/kVA	**Nom. Spanning (V)**	: 3x230 V
Type alg. schakelaar	: Vermogenschakelaar	**Aard van de stromen**	: AC
Type aardverbindingssyteem	: TT		
Voedingskabel (hoofd)bord	: **Type:** VOBS/H07V-K - **Sectie L:** 10 mm² - **N:** 10 mm² - **PE:** / mm²		
Voedingsbron	: Openbare distributienet		
Decentrale LS productie-eenheid	: Afwezig		

Gegevens van de uitgevoerde controle

Bestaand verslag aanwezig	Nee	
Type bezoek	Controlebezoek (Hfst 6.5), Bestaande (6.5.)	
Uitvoeringsdatum* ***volgens verkregen informatie**	Van 01.10.1981 tot 01.06.2020	
Afwijkende bepalingen	**Toegepast** - Huish. Inst oud AREI (8.2.2.)	
Bijzondere installaties en/of ruimten	7.1	Voor 01/03/2025

Schema's, plannen en documenten

Stroombaanschema's	: Niet aanwezig
Situatieplan	: Niet aanwezig
Voorwerp van uitgevoerde controle	: zie tabel(len) oplijsting
Aantal verdeelborden	: 1
Aantal (eind)stroombanen	: 9
N° reserve stroombanen	: .
Lijst van de evacuatiewegen en de moeilijk evacueerbare ruimten	: Niet van toepassing
Plan van veiligheidsinstallaties en/of kritische installaties	: Niet van toepassing
Lijst met veiligheidsinstallaties en/of kritische installaties	: Niet van toepassing

Controles, beproevingen en metingen

Differentieelstroombeschermingsinrichtingen (DSI)	: Afwezig
Continuïteit beschermingsgeleiders	: NOK
Continuïteit equipotentiaalverbindingen	: **Hoofdequipotentiaal**: NOK - **Bijkomende equipotentiaal verbinding**: NOK
Bescherming indirect contact	: Onvoldoende
Staat vast (opgesteld/geïnstalleerd) materieel	: NOK
Visuele controle van vast of vast opgesteld materieel	: NOK
Visuele controle van verplaatsbaar materieel	: NOK
Elektrisch materieel i.f.v. uitwendige invloeden	: NOK
Bescherming tegen rechtstreekse aanraking	: Onvoldoende
Beveiligingen in overeenstemming met de doorsnede geleiders, toestellen en materieel	: NOK
Beveiligingen tegen overstroom	: Niet conform
Bescherming tegen thermische invloeden	: Niet conform
Type aardelektrode	: Niet vastgesteld

Metingen

Meetapparatuur waarvan de agent-bezoeker titularis is

Spreidingsweerstand i.o.m. DSI	: Niet gemeten
Algemeen isolatieniveau	: Niet gemeten

De isolatiemeting werd niet uitgevoerd op de meet- en regeltechnische installaties, de ZLS installaties en DC-kringen van fotovoltaïsche installaties.

Besluit

De installatie (die deel uitmaakte van onze controle) voldoet niet aan de voorschriften van boek 1 van het KB van 08/09/2019. De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in inbreuk zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen.

De installatie moet nagezien worden voor 28-10-2027 door onze diensten

---

Raadgevingen voor huishoudelijke installaties

De eigenaar, de beheerder of de uitbater van de elektrische installatie is ertoe gehouden

a) het verslag van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie ;

b) de verplichting in het dossier elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden ;

c) de verplichting de met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit ;

d) de verplichting, wanneer er inbreuken zijn vastgesteld tijdens het controlebezoek, een nieuw controlebezoek te doen verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de inbreuken verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede bezoek wordt vastgesteld dat er nog inbreuken overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het verslag van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.

S.E

De agent-bezoeker

BTQ VZW
Luchthavenlaan 25a - 1800 Vilvoorde
www.btq.be

Inbreuken en/of opmerkingen en/of nota's

Inbreuken Lijst

- Eendraadsschema is niet aanwezig. (B1:3.1.2.1.a)
- Situatieplan is niet aanwezig. (B1: 3.1.2.3.a)
- Continuïteit van PE beschermingsgeleiders naar de aarde voldoen niet. (B1: 5.4.3.1-5.3.5.2)
- Er werd geen hoofdbeschermingsgeleider aangetroffen in het bord of de verbiding met aardingsinstallatie is verwezenlijkt m.b.v. water en/of gasleiding. (B1: 4.2.3)
- Onderbrekingsinrichting/meetklem is niet aangebracht in de aardgeleider en/of is niet bereikbaar. (B1: 5.4.3.5)
- Hoofd-equipotentiale verbindingen ontbreken, zijn onvolledig of doornsnede is onvoldoende. (B1: 5.4.4.1)
- De continuïteit van de bijkomende quipotentiale verbindingen is niet gewaarborgd. (B1: 4.2.3.2.)
- Bescherming tegen elektr. schokken is niet verzekerd. Openingen in het L.S.B. afdichten, in gewone ruimte moet de beschermingsgraad min IPXX-B bedragen. (B1:4.2.2.3.)
- De schakel- en verdeelborden in huishoudelijke installaties moeten voorzien zijn van een deur. (B1: 5.3.5.1.a)
- Het elektrisch bord is niet bereikbaar of kan niet gedemonteerd worden (B1:5.3.5.1.c)
- Het schakel- en verdeelbord kan niet geopend worden doordat de smeltveiligheden en/of penzekeringen niet of slechts moeizaam uitgenomen kunnen worden. De interne bekabeling kan niet nagekeken worden. (B1: 5.3.5.1.c)
- Er is geen differentieelstroominrichting. in het begin van de installatie of een bijkomende differentieel met een grote of zeer grote gevoeligheid voor vochtige ruimten geplaatst. (B1:4.2.3.2)
- De markeringen (de nominale stroomsterkte, kortsluitvermogen, energiebeperkingsklasse,….) op smeltzekeringen en/of automatische schakelaars ontbreken of zijn onleesbaar. (B1: 1.4.1.3. – B1:5.3.5.5. – B1: 3.1.2.2.)
- De nominale waarde In van de beschermingstoestellen komen niet overeen met doorsnede van de te beveiligen leidingen. (B1:4.4.1.5)
- Penautomaten en zekeringen mogen niet onderling uitwisselbaar zijn. De houders van smeltveiligheden en automaten zijn niet voorzien van kalibreerelementen. (B1:5.3.5.5.a)
- Smeltveiligheden of kleine automatische schakelaars met pennen ter bescherming van eenzelfde stroombaan moeten dezelfde karakteristiek hebben. (B1 4.4.1.5.)
- In één zelfde stroombaan dienen de beveiligingen met dezelfde karakteristieken te gebeuren. (B1:4.4.2.2)
- Kleurcode der geleiders is niet gerespecteerd. (B1:5.1.6.2-5.4.3.3)
- Geleiders van het type VOB zijn niet in daarvoor bestemde buizen of kabelgoten geplaatst. Deze geleiders hebben een bijkomende afscherming nodig. (B1:5.2.7.4 / 5.2.9.6.)
- De plaatsing van geleiders die alleen van basisisolatie zijn voorzien zoals een VOB-draad in open goten is niet toegestaan. (B1: 5.2.9.6.)
- De plaatsing van geleiders die alleen van basisisolatie zijn voorzien zoals een VOB-draad verzonken in wanden, vloeren en plafonds is niet toegelaten. (B1: 5.2.9.10.a)
- Niet alle contactdozen op LS zijn voorzien van een aardingspin of kinderbeveiliging (randaarding is verboden). (B1:5.3.5.2-4.2.2.b)
- Stopcontact(en) met aardpen is niet verbonden met de beschermingsgeleider (randaarding is verboden). (B1:5.3.5.2.b)

Opmerkingen Lijst

- Volgens de verkregen informatie dateert de installatie (of een deel van de installatie) van na 1/10/1981 en voor 01/06/2020. De afwijkende beschikkingen van afdeling 8.2.2 werden toegepast
- De klant deelde ons mee dat er geen veiligheids- en/of kritische installaties aanwezig zijn
- De klant deelde ons mee dat de elektrische installatie geen evacuatiewegen doorkruist en/of geen moelijke evacueerbare ruimten bevat
- Het voorwerp van onze controle beperkt zicht tot de aangeduide delen van de installatie opgenomen in het verslag en/of de plannen en/of nota's en/of in bijlagen.
- De visuele controle beperkt zich tot de gemakkelijke zichtbare en bereikbare delen. De verborgen delen zoals delen in valse plafonds, in holle wanden, in putten enzovoort zijn uitgesloten van onze controle.
- De uitgevoerde controle is een momentopname. Dit verslag is slechts een weerspiegeling van de elektrische installatie op het ogenblik van de controle.
- De klant/vertegenwoordiger verklaart dat de installatie na onze controle opnieuw functioneel is als voor onze keuring

Nota's Lijst

- Dit verslag kan ook gebruikt worden voor verkoop van de (woon)eenheid.
- Niet de gehele installatie was toegankelijk waardoor een grondige controle niet mogelijk was.
- De goede werking van de differentieelschakelaars kon niet getest worden.
- Het is mogelijk (na het voorleggen van schema's) dat er bij een volgend controlebezoek meerdere inbreuken worden vastgesteld.
- De afwezigheid van de schema's laten niet toe om een grondige controle uit te voeren.
- De staat van de installatie heeft tot gevolg dat een grondige vernieuwing zich opdringt.
- Er konden geen controleverslagen van eerdere bezoeken worden voorgelegd. Dit controlebezoek heeft als doel het dossier van de elektrische installatie opnieuw te vervolledigen.
- Door gevolg te geven aan de hoger vermelde inbreuken, is het mogelijk dat bij een volgend onderzoek bijkomende inbreuken aan het licht komen.
- De (woon)eenheid was tijdens de controle bemeubeld.
- Deze controle omvat enkel de huishoudelijke lokalen van het gebouw.
- Niet alle toestellen van klasse I (vb. wasmachine, droogkast, …) zijn geplaatst op het ogenblik van de keuring.
- De aardspreidingsweerstand kan niet gemeten worden. Deze dient bij voorkeur kleiner te zijn dan 30 Ω.
- De isolatieweerstand kan niet gemeten worden. Deze dient groter te zijn dan 0,5 MΩ.

***

Installation existante avec une partie avant 1981.

BTQ VZW
Luchthavenlaan 25a - 1800 Vilvoorde
www.btq.be

Oplijsting verdeelborden

Nr/Locatie bord	Zie foto							
Beveiliging	Aantal	N°	# polen	In (A)	Type	Sectie (mm²)	Icu (kA)	Energiebeperkingsklasse 3?	Onderbrekingsvermogen voldoende?
	.	.	2	Niet bepaald	/	/	3	NEE	NEE

Foto's-1











BTQ ASBL
Luchthavenlaan 25a - 1800 Vilvoorde
www.btq.be

Foto's-2





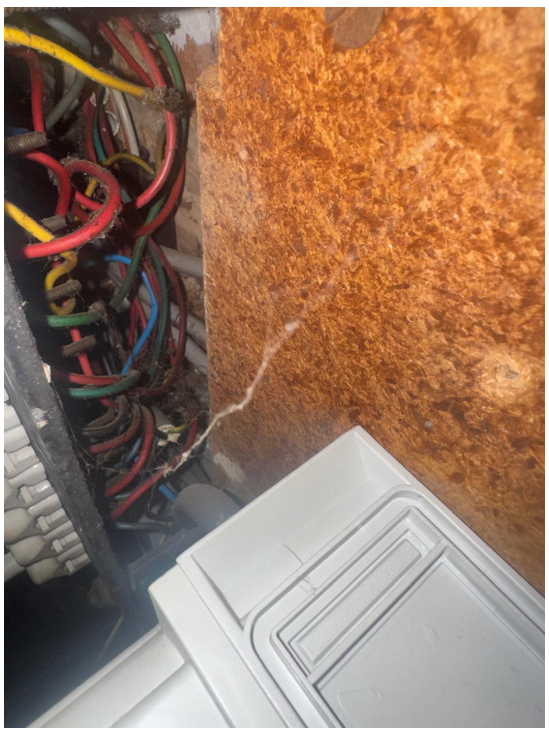

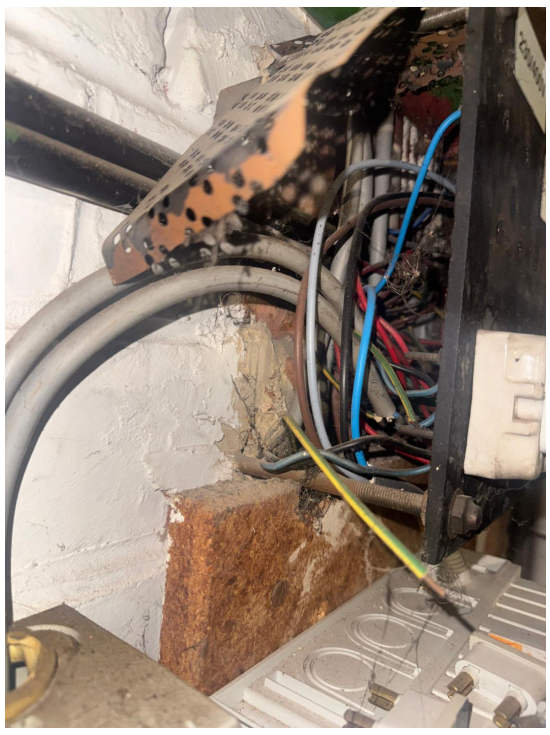

BTQ ASBL
Luchthavenlaan 25a - 1800 Vilvoorde
www.btq.be

Numéro de rapport: 44007 / V 1
Date de délivrance : 28-10-2026 / Pour la libération par SEK
BTQDOC-ELE-016 V1
BTQ2612244