

## Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 18/01/2019 Inspecteur: Ronny Trappeniers Mentor: Installateur: Reiner Schaerlaeken  
ID-label: B.T.W. nr.: BE 0673.887.110 IK. nr.: -  
Merk en type meettoestel: Fluke 1653B Serie Nr.: 3357151

### Plaats van het onderzoek:

Straatnaam Marktplein  
Huisnummer 21  
Postcode 1880  
Gemeente Kapelle op den bos  
Type woning

### Eigenaar:

Naam Anke Christiaens  
Straatnaam Marktplein  
Huisnummer 21  
Postcode 1880  
Gemeente Kapelle op den bos

EAN : 54

Teller Nr.: : 33071806

### Aard onderzoek:

Controlebezoek van een huishoudelijke installatie volgens AREI artikels 271, 271bis en 86.

Netbeheerder: EANDIS Spanning: 3N400V Meter / bord verbinding: 10 mm<sup>2</sup> Max beveiliging: 40 A

Aantal borden: 3 Aantal kringen: 14 Isolatie: 20,1 MΩ

Aardelektrode: Verticaal of schuin in de grond gedreven baren, pennen of geleiders RE: 23,5 Ω

### DIFFERENTIEELSCHAKELAAR

| IΔ (mA) | In (A) | In - andere (A) | I-t              | Type | Beveiligde kringen | Test | x 2,5 |
|---------|--------|-----------------|------------------|------|--------------------|------|-------|
| 300     | 40     |                 | 22,5kA2s (3000A) | A    | 14                 | Ok   | Ok    |
| 30      | 40     |                 | 22,5kA2s (3000A) | A    | 14                 | Ok   | Ok    |
| 300     | 40     |                 | 22,5kA2s (3000A) | A    | 3                  | Ok   | Ok    |



### BESCHRIJVING INSTALLATIE

| Aantal kringen              | Curve                                                         | Bescherming IN (A)                                      | (andere)                                                      | P                                    | Sectie (mm <sup>2</sup> )                                     |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Zie schema's                | -                                                             | -                                                       | -                                                             | -                                    | -                                                             |
| Visueel nazicht (algemeen)  | <input checked="" type="radio"/> OK <input type="radio"/> NOK | Directe aanraking                                       | <input checked="" type="radio"/> OK <input type="radio"/> NOK | Indirecte aanraking                  | <input checked="" type="radio"/> OK <input type="radio"/> NOK |
| Aansluitingen               | <input checked="" type="radio"/> OK <input type="radio"/> NOK | Correcte schema's                                       | <input checked="" type="radio"/> OK <input type="radio"/> NOK | schema in bijlage door Aceg vzw      | <input type="checkbox"/>                                      |
| Equipotentiale verbindingen | <input checked="" type="radio"/> OK <input type="radio"/> NOK | niet van toepassing <input type="radio"/> in afwachting |                                                               |                                      |                                                               |
| Continuïteit                | <input checked="" type="radio"/> OK <input type="radio"/> NOK | Verlichting / toestellen                                | <input type="radio"/> OK <input type="radio"/> NOK            | <input checked="" type="radio"/> NVT |                                                               |

### OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

O2 Geen inbreuken vastgesteld.

### BESLUIT

- ☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het AREI. De volgende periodieke keuring is te voorzien voor 18/1/2044
- ☒ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, toegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- ☒ Het (de) ééndraads- en opstellingsschema(s) werden door het erkend organisme voor gezien getekend.
- ☐ De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI. Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd. De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen. Datum:
- ☐ De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI. Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het AREI, moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte. De gegevens van de nieuwe eigenaar worden ons bezorgd na het verlijden van de akte. Indien de herkeuring gebeurt door een ander erkend organisme, dient deze ons hiervan op de hoogte te brengen. Datum:

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n): 7

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Ronny Trappeniers

  
TRAPPENIERS  
RONNY

Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI

- Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
- Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
- Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechte reeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de FOD economie, KMO, middenstand en Energie – algemene directie energie, afdeling gas – elektriciteit

Kwaliteit

- De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
- De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

www.aceg.be

02 / 880.88.90

BE06 7340 3288 4322 - BTW BE0839 866 481

Stappenplan voor een installatie die conform is:


| Stap 1                                                                         | Stap 2                                                                          | Stap 3                                                    | Stap 4                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's | Indien u belangrijke uitbreidingen doet aan uw installatie, laat opnieuw keuren | De volgende periodieke keuring is voorzien voor 18/1/2044 | ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen. |



EEN-DRAAD-SCHEMA

Anke Christiaens  
Marktplein 21  
1880 Kapelle-op-den Bos

001/004

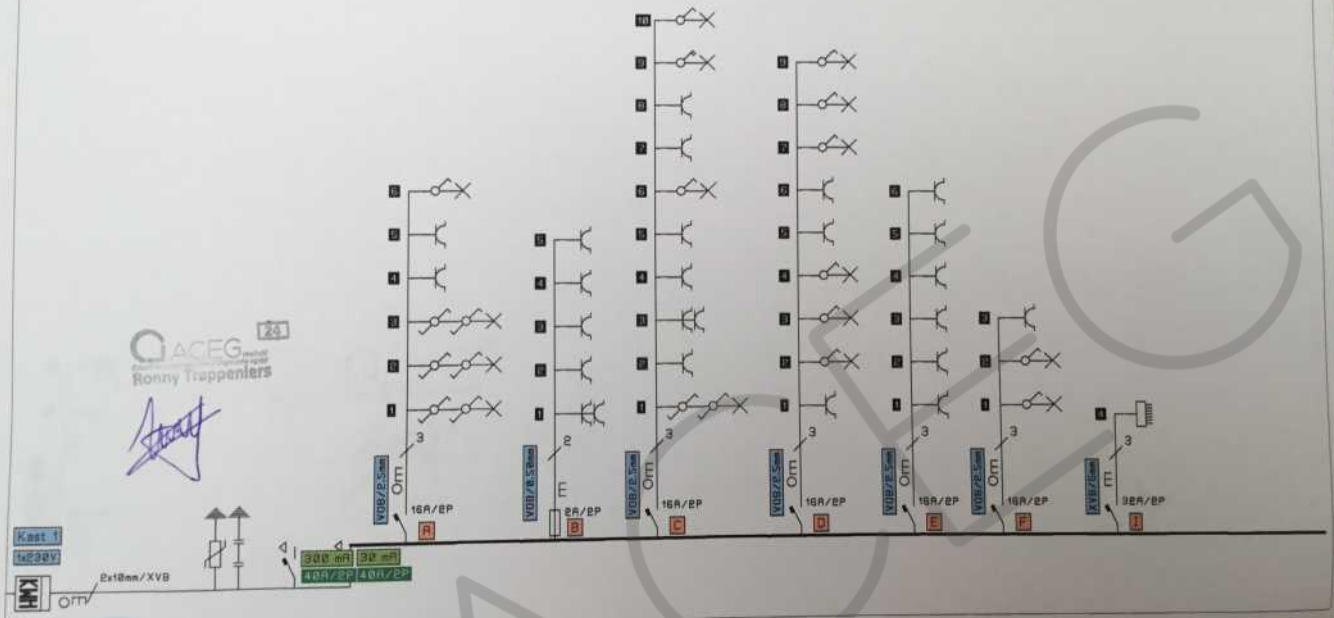

EEN-DRAAD-SCHEMA

Anke Christiaens  
Marktplaats 21  
1880 Kapelle-op-den Bos

0001/0001

002/004




QACEG 24  
Ronny Trappeniers

*[Handwritten signature]*

# EEN-DRAAD-SCHEMA

Anke Christiaens  
Marktplein 21  
1880 Kapelle-op-den Bos


004/004

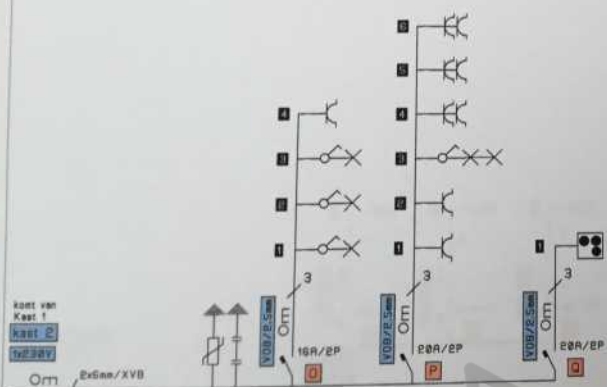

ACEG  
trappeniers


EEN-DRAAD-SCHEMA  
 Anke Christiaens  
 Marktplaats 21  
 1880 Kapelle-op-den Bos

003/004

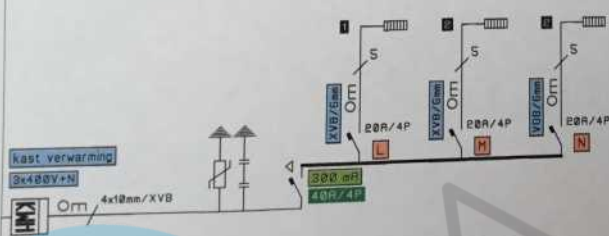

ACEG  
 Monny Trappeniers



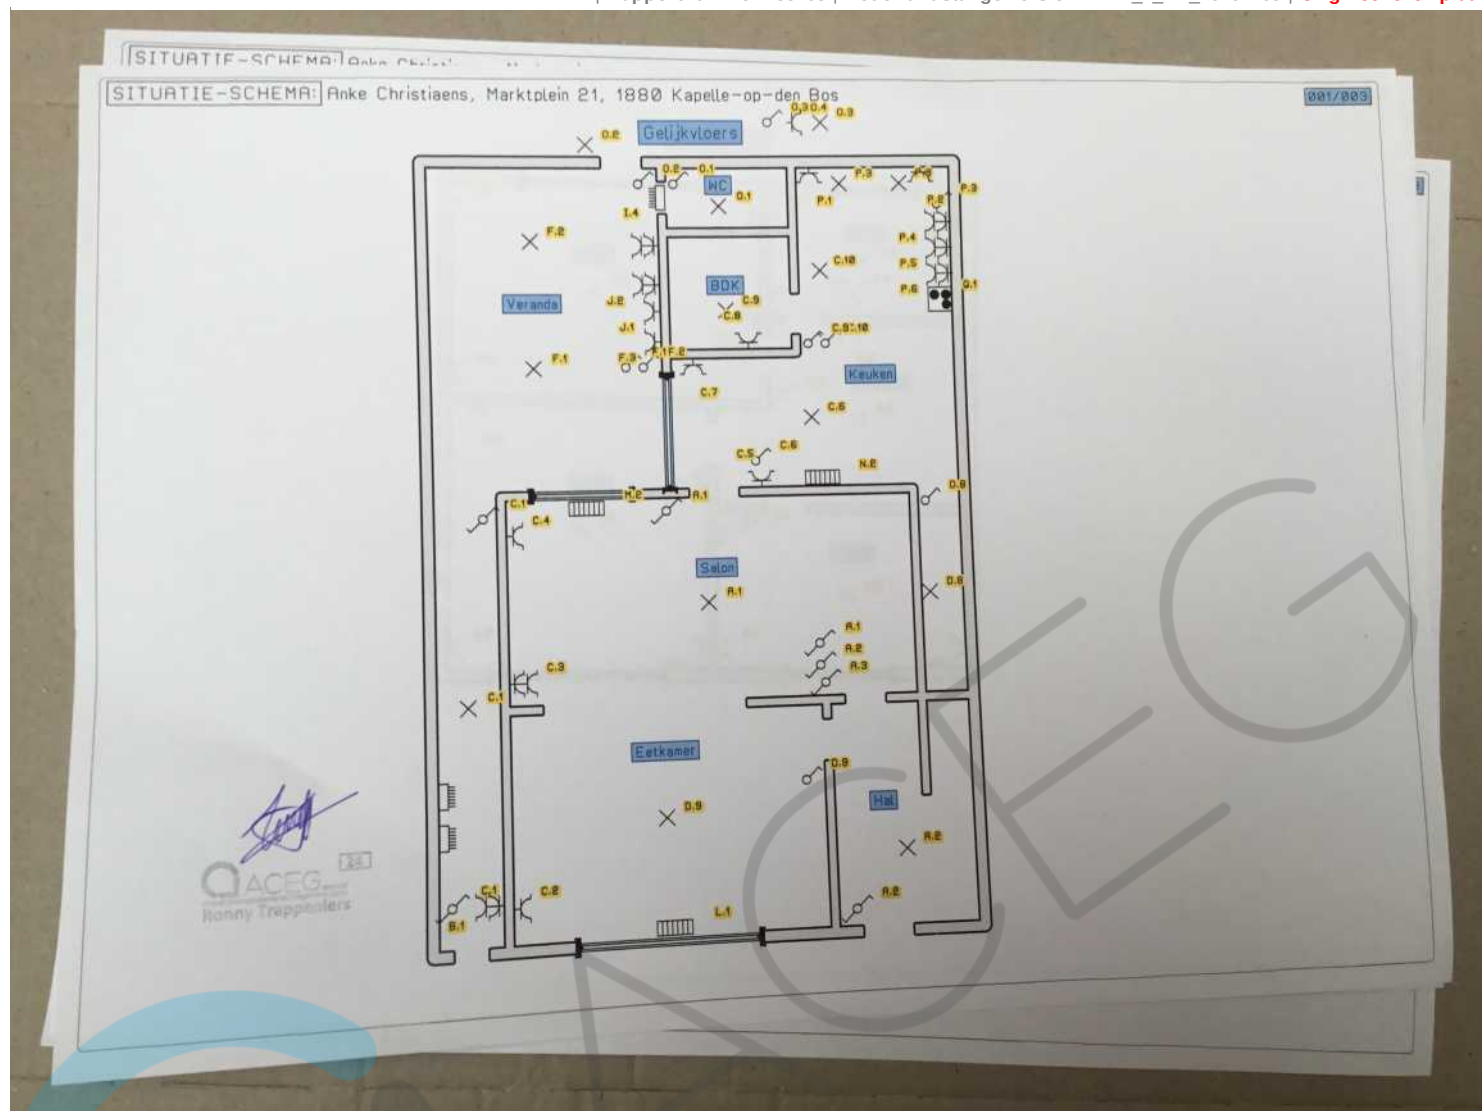




SITUATIE-SCHEMA: Anke Christiaens, Marktplaats 21, 1880 Kapelle-op-den Bos

002/003


Verdieping 1

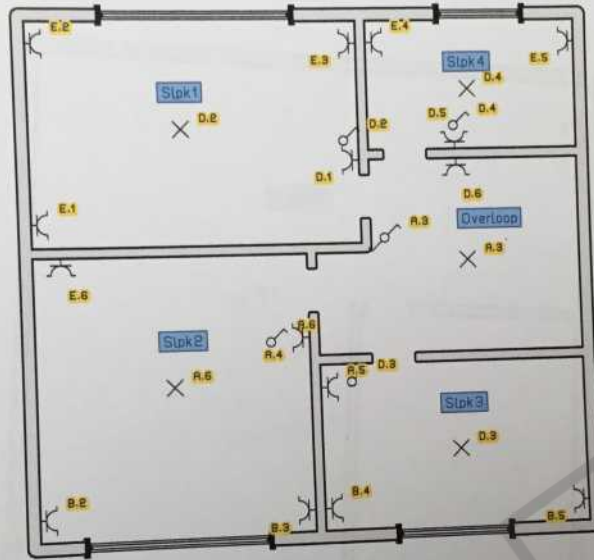

ACEG  
Ronny Trepoeters

SITUATIE-SCHEMA: Anke Christiaens, Marktplein 21, 1880 Kapelle-op-den Bos

003/003

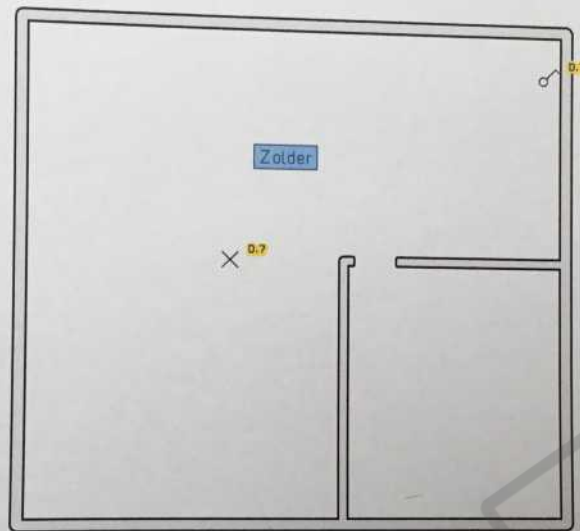

ACEG  
Ronny Trappeniers